



BIBLIOTECA NAZIONALE

XXX

G

70

NAPOLI





124
C
17

XXX

8

70



60
2
19

MÉMOIRE SUR L'ACIER,

Dans lequel on traite des différentes qualités
de ce métal, de la forge, du bon emploi
& de la trempe.

OUVRAGE COURONNÉ
PAR LA SOCIÉTÉ
DES ARTS DE GENEVE

Le 19 Décembre 1777.

Par JEAN-JACQUES PERRET, Coutelier,
Correspondant de l'Académie Royale des Sciences
& Belles-Lettres de Béziers, Associé Honoraire
de la Société des Arts de Genève. •

*Funes ceciderunt mihi in præclaris ; etenim hereditas
mea præclara est mihi. Pseaume xv , vers. 6.*



A PARIS,

Chez { Veuve DESAINT, Libraire, rue du Foin, la 1^{re} porte
cochère à droite en entrant par la rue S. Jacques.
NYON l'aîné, Libraire, rue du Jardinot, quartier S.
André des Arcs, près de l'Imprimeur du Parlement.

M. D. CC. LXXIX.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.

60-2-49





Q U E S T I O N

*Proposée par la Société des Arts
de Genève, en 1777.*

LA bonté de la trempe dans l'Acier étant une qualité précieuse pour les ouvrages de l'Art, soit pour les outils des différens Artistes, & la bonté de cette trempe, dépendant en partie de l'Acier dont on fait usage; on demande :

1°. Quelles sont les différentes especes d'Acier, & à quels signes on peut les reconnoître & s'assurer de leur perfection ? Quelles especes ou quels mélanges d'Acier il convient d'employer pour diffé-

iv.

rens ouvrages , & spécialement pour ceux qui sont annoncés dans le n°. 3 de cette question ? De quelle maniere on doit préparer les différens ouvrages fabriqués avec ces Aciers ou ces mélanges , pour les conduire jusqu'au moment de la trempe sans altérer leurs qualités.

2°. Quel seroit le semant ou l'enveloppe la plus convenable pour disposer l'Acier à recevoir la meilleure trempe possible , & pour empêcher la dissipation du phlogistique quand on le fait rougir pour le soumettre à la trempe.

3°. Comme cette trempe doit varier selon l'objet que l'Ouvrier se propose , on demande les meil-

leurs moyens d'obtenir , 1°. la trempe ferme & dure , qui convient aux laminoirs , limes , burins , marteaux , coins de monnoie ; 2°. la trempe moyenne , convenable aux pieces frottantes de l'Horlogerie , telles que les cylindres ou verges de balancier , pignons , pieces de quadrature , de répétition , petits ressorts , &c. 3°. la trempe douce , particulièrement adoptée aux grands ressorts de pendule.



A V I S.

LA Société des Arts de Genève a inséré cet Ouvrage dans le premier Volume de ses Mémoires ; mais mon discours n'y étant pas en entier , & désirant que le Public puisse le lire tel que la Société l'a couronné , c'est le motif qui m'engage à le publier aujourd'hui.

La matière que j'ai traitée , étant d'une étendue illimitée , je me suis depuis permis quelques expériences , capables de porter de plus en plus des lumières dont les Arts peuvent avoir besoin ; mais ne voulant point toucher au Discours , j'ai rapporté ce que j'en avois recueilli dans des notes , qu'à cet effet j'ai placé à la fin de l'Ouvrage , afin qu'on puisse les lire séparément.

D'ailleurs , n'étant plus contraint à cacher mon nom , & tout ce qui pourroit me décélér , je puis dire , en publiant ce Mémoire , ce que je devois taire avant le couronnement ; & j'espère que mes Juges ne seront pas fâchés de les lire.

AVANT-PROPOS.

UNE Société de Savans m'interroge sur une question de haute importance ; j'entreprends d'y répondre , non avec un style fleuri, brillant, mais avec cette simplicité naturelle qui n'embellit que le vrai.

Je fais que c'est à des Savans que je réponds ; je fais aussi que c'est pour les Artistes & les Ouvriers que je suis interrogé ; mon dessein est de me rendre intelligible pour cette précieuse classe de Citoyens ; il sera donc convenable de parler le langage des laboratoires. Voilà ma tâche.

J'ai à parler de l'Acier, de la Forge de l'Acier & de la trempe

viiij

de ce métal, grandes questions: l'avancement des Arts, leurs progrès & l'amour de l'humanité, vont me conduire dans mes raisonnemens ; & avec le rapport fidele de mes expériences, j'entre en matiere.

La Société s'étant expliquée très-clairement dans la question par trois Articles, je crois répondre à ses vues, en partageant ce Mémoire en trois Parties.



MÉMOIRE



M É M O I R E

S U R

L' A C I E R.

QUESTION PREMIERE.

Quelles sont les différentes especes d'Acier?



On pourroit dire avec quelque certitude qu'il y a autant d'especes d'Acier, que de Fabriques où l'on fait l'acier. Rien de si peu fixe que cette importante matiere; on voit dans le commerce des Aciers à toute sorte de prix, depuis 5 ou 6 sols la livre jusqu'à 40, & pas un n'est fixé à un degré déterminé par l'art, pour que l'Ouvrier puisse être certain de ce qu'il achète, & le Marchand connoître ce qu'il vend.

A

Ce que j'appelle degré déterminé , seroit la fixation de la matiere épurée à tel & tel point, ainsi que l'or & l'argent le sont, l'un par karat & l'autre par deniers: de sorte que par la dénomination du nombre de karat ou de deniers, le Vendeur & l'Acheteur savent distinguer les marchandises. Or de quelle conséquence seroit la tentative de fixer les différens degrés d'affinage de l'Acier, & qui amèneroit le titre à la connoissance de tous?

Mais ce grand ouvrage tient également à l'Artiste & au Savant : & quand ces deux grands hommes se trouveront réunis dans un, ce travail & cette découverte pourront avoir lieu ; & en attendant l'Artiste ira toujours à tâtons acheter cette importante matiere chez le Marchand qui la connoît encore moins que lui.

Je dis qu'il y a autant d'especes d'Acier que de fabriques; parce que dans chaque Affinerie on le travaille & l'épure au

gré du conducteur des fourneaux : partout ce sont des principes différens qui pourtant paroissent des à-peu-près ; mais les manutentions étant différentes, donnent dans chaque lieu un métal différent de tous les autres.

Je dis encore que tous les Aciers n'ont qu'un temps de perfection : car les bonnes qualités d'un chacun s'affoiblissent à mesure qu'ils s'éloignent de leur origine. Il s'en faut bien que l'on doive en attribuer la cause aux différens lits de la mine, à sa nature plus ou moins réfractaire : non , le fer est un , comme l'or est un , ainsi que tous les métaux ; les imperfections d'un chacun ne peuvent venir que de quelque matiere étrangere (1). Les défauts sont toujours procurés par la maniere de les traiter , soit dans la manutention , soit dans les menstrues & les absorbans , & plus encore par le degré de chaleur.

Quand un particulier vient sur la scène avec un secret pour faire l'Acier ,

A ij

il y met tous ses soins ; il ne néglige aucune attention pour corriger les défauts de sa méthode ; il prend des avis des Ouvriers ; il les étudie , il opere en conséquence , & sa Fabrique acquiert de nouveaux avantages. Mais les Auteurs vivent trop peu ; la mort les surprend toujours trop tôt pour le bien de la société : d'autres succèdent à leurs travaux, lesquels n'ayant pas à cœur la gloire de l'invention , prennent sans doute moins de soins , & la Fabrique dépérit. Or de trois choses une , ou l'Auteur est mort sans bien expliquer ses procédés , ou le successeur ne les a pas bien entendus , ou bien il passe trop légèrement sur les moyens de bien faire ; en cela ils peuvent ressembler aux avides vigneron , qui pour se procurer la quantité négligent les bons plants : dès que la cupidité s'empare de l'homme , l'amour de la gloire disparoît , dès lors on cesse d'être citoyen utile & vertueux ; toujours il est vrai , que tous les Aciers ont perdu de leurs qualités

chaque fois qu'il est mort un chef de fourneau.

C'est ainsi que les Aciers de Stirie & de la Carinthie ont perdu de leurs qualités à la fin du dernier siècle; ils en ont gagné vers le commencement de celui où nous vivons pour le perdre encore vers l'an 1735, & tous les Aciers d'Allemagne ne se sont pas mieux soutenus: je n'excepterai pas même de cette règle l'Acier fondu d'Angleterre, où appelé tel. Il a commencé à être connu vers l'an 1750; alors il étoit si pur, qu'il falloit une main habile pour le forger & des connoissances pour le chauffer; mais; au rapport de tous les Artistes qui l'emploient depuis son origine, ils le trouvent déchu. On en voit de deux Fabriques, & on les distingue par le nom de l'Auteur, l'un est poinçonné du nom de B. HUTHMANT, & l'autre MARTIAL. Nous allons parcourir les différentes especes d'Aciers connus, en les rangeant à-peu-près dans l'ordre de leurs qualités.

En général on ne doit admettre que deux espèces d'Acier, l'un acier naturel & l'autre acier factice; le naturel n'est pas venu à l'état de fer, mais on le fait dans le fourneau par la voie du feu & de la fusion, par le moyen des menstrues & des absorbants, de sorte qu'il participe plus de la fonte que du fer. L'Acier que nous appellons factice, est du fer devenu acier par la voie de la fementation, voilà l'Acier; mais les grandes différences qu'on distingue entre eux prennent leur source dans la maniere de les travailler, à l'un d'épurer la mine par le moyen des menstrues, & à l'autre d'épurer le fer par le moyen du semant: je ne dis ceci qu'en passant, car la question n'est pas portée au point de demander comment on fait l'Acier, mais seulement la connoissance des qualités respectives & le bon emploi de ceux qui sont dans le commerce.

L'Acier qui semble tenir le premier rang dans le monde est celui de Damas

en Sirie, mais il est impossible de distinguer au coup-d'œil si le barreau qui n'est que forgé est Acier de Damas ou non.

L'Acier fondu d'Angleterre (2), ou appelé tel, est sans contredit le plus beau de tous les Aciers qui sont dans le commerce; c'est le plus dur, le plus homogène & le plus compact; il est facile à connoître à la vue: 1°. étant cassé à froid, sans être trempé, on voit le grain aussi beau qu'à bien d'autres Aciers étant trempés; 2°. en ce qu'il est bien martelé, ce qui a fait croire à plusieurs qu'il étoit laminé; mais non, cette propriété lui est donnée par les outils: l'enclume & le marteau sont durs, unis, planes & bien polis. De plus tous les barreaux sont coupés à environ 3 pieds & demi de long, pour en faciliter le transport dans des barrils; de plus encore, ceux de B. HUTHMANT ont les deux bouts amincis comme pour être passés à la filière, mais ceux de Martial sont cassés

net, & ni l'un ni l'autre ne sont trempés. Il s'en trouve de toutes les grosseurs : cet Acier a valu jusqu'à un écu la livre en barreaux ; mais il ne vaut maintenant que 27 à 30 sols, il est vrai qu'il y en a qu'on vend jusqu'à 10 & 12 liv. la livre, mais c'est de celui qui est laminé en feuilles, & d'autre passé rond à la filiere, plus cher encore, selon la grosseur du diametre.

A la suite de l'Acier fondu, nous pouvons placer l'Acier poule ou l'acier boursofflé : on est certain que celui-ci est Acier semanté, la Fabrique est à Newcastle en Angleterre ; on le transporte de deux manieres, 1°. en barres larges d'environ trois pouces & cinq à six lignes d'épaisseur : l'extérieur n'est pas beau à la vue ; mais il est tel qu'il sort du fourneau de conversion étant parsemé de cloches, d'ampoules. Il est alors cassant presque autant que le potin ; sa tiffure présente des lames larges, brillantes comme du fer aigre : à la cassure, on

voit ses bourfouflures, dont l'intérieur est d'un noir sale : il y a des cavités assez ouvertes pour y loger le bout du doigt ; & ce qui paroît d'abord singulier , c'est de voir qu'en chauffant la barre au blanc, puis la martelant, les ampoules ou bourfouflures s'applatissent & s'unissent à la masse aussi intimement que si l'on lui avoit donné une chaude suante : cet Acier vaut douze sols la livre.

On trouve chez les mêmes Marchands un Acier qui coute dix-huit à vingt sols la livre ; les barres sont de dix à douze pieds de longueur, de neuf à dix lignes de large sur trois à quatre d'épaisseur ; mais quoiqu'il paroisse différer, c'est le même que l'Acier poule, dont nous venons de parler ; la différence ne lui vient que de la forge : il casse assez net, & présente un beau grain.

Avant les Aciers d'Angleterre les meilleurs & les plus connus étoient ceux d'Allemagne, sur-tout celui de Stirie : il a toujours été le plus estimé, & le feroit

encore s'il avoit acquis des perfectiones plutôt que d'en avoir perdu , ou tout au moins s'il s'étoit soutenu au point où il étoit au commencement de ce siècle. Les Aciers de Stirie, de la Carinthie & de la Suede , sont voiturés en barrils de deux ou trois pieds de long : les barreaux ont à-peu-près sept à huit lignes de large , sur trois à quatre d'épaisseur ; ils sont forgés assez négligemment ; car les épaisseurs & les largeurs sont très-irrégulieres dans chaque barreau même , de sorte que la plupart des Aciers d'Allemagne sont connoissables à l'irrégularité des coups de marteaux.

Il y a encore un point pour les connoître , à ne pas s'y tromper ; c'est que tous les barreaux sont trempés de sorte que le cahotage des voitures fait casser des barreaux. Or , quand on défonce un barril , on voit plusieurs morceaux cassés ; on examine le grain , qu'on trouve alors ouvert & blanc au pourtour , mais le milieu est ou bleu , ou violet , ou pour.

pre : delà lui est venu le nom d'*Acier à la rose*. Plusieurs regardent cette rose comme une perfection , les Marchands même la font valoir ; mais dans l'examen des qualités des Aciers , on verra que la rose est un vice & non pas une perfection.

Anciennement on ne voyoit cette rose que dans l'Acier de Stirie ; mais comme ce nom de rose a eu quelque faveur , dans la plupart des forges d'Allemagne , on s'est décidé à travailler sur les principes de Stirie : il résulte delà , que presque tous les Aciers d'Allemagne marquent la rose ; celui de la Carinthie , celui de Carme , & celui marqué aux sept étoiles la marquent aussi , de sorte que pour être certain maintenant de se procurer l'Acier de Stirie , il faut écrire soi-même à *Foderberg* , & encore avoir un correspondant fidele.

A la suite de l'Acier à la rose vient un Acier d'Allemagne , appelé étoffe de pont ; il est poinsonné de sept étoiles

dans un cercle & du nom *Francen*, un semblable est marqué d'une ancre : ces deux especes aujourd'hui différent peu sur la qualité, leurs formes sont assez égales; on les trouve en longues barres, de 10 à 12 pieds de long, & en tonnes ou barils de trois pieds de longueur : les épaisseurs & les largeurs sont au choix des Artistes, depuis quatre lignes & moins de largeur, jusqu'à trois pouces. Or celui qui est voituré en barils est forgé plus net & plus uni; pour cela il coute un sol de plus par livre, dont le prix ordinaire est de onze à douze sols la livre.

Tous les Aciers dénommés sont voiturés dans les différentes Villes de l'Europe. En Espagne, on fait usage des Aciers d'Allemagne, & principalement de ceux de la Suede : pour raison de commerce en Portugal, on emploie de ceux d'Angletere; en Italie, on se sert de celui du Tirol; mais la majeure partie est celui de la Carinthie, ce dernier même

est connu & employé dans la Turquie.

Il y a une espece d'Acier marqué d'une feuille de chêne, il vient de la Hongrie : on le voit en bottes de quatre ou six barreaux unis par des liens de fer : il y en a de plusieurs grosseurs ; mais le plus commun est d'un pouce carré : le pris est comme celui de Pont, douze sols la livre. Voilà en général les Aciers étrangers répandus dans le commerce : il reste à parler des Aciers nationaux.

Les Aciers François, (j'entends ceux du Dauphiné, de Rive, de Bourgogne, & de la Comté de Foix), sont connus dans le commerce, en billes trempées & cassées à quatre, à six & à huit pouces de longueur, sur environ un pouce en carré : ces Aciers se soutiennent toujours à très-peu de chose près, dans le même degré de bonté ; il est à regretter que les premiers Auteurs de ces Fabriques n'ayent pas tout-à-coup visé à plus de perfection ; parce que tous les

Maîtres de forge qui se sont succédés ont travaillé sur les mêmes principes.

Je ne dirai qu'un mot de quelques autres Aciers qu'on est occupé à perfectionner ; celui de Bourgogne , de M. le Comte de Buffon ; celui des Forges de M. le Duc de Charrot , & d'autres ; ils ont tous des défauts conséquents qui les rendent impraticables dans les arts. Cependant ces défauts ne sont pas sans remede : la matiere premiere est très-propre à faire de bon Acier , elle n'attend qu'une main artiste qui pose le menstree , l'absorbant , & le degré de chaleur à propos , pour en tirer un parti très-avantageux.

Parmi les Aciers François , je distingue celui qu'on fait auprès de Nevers ; il n'est pas sans défaut à la vérité , mais il a des perfections réelles que nous verrons dans l'examen. Il est marqué d'une N fleurdélisée , & du nom de *Néronville*. Il paroît que les Auteurs de cette Fabrique font des efforts pour la soutenir. A l'exemple des Anglois , ils

ont fait faire de bons outils, de manière à imiter l'Acier fondu par la propriété de la forge de leur métal ; il est au grand avantage des arts, parce que l'on n'a qu'à demander les barreaux de telle grosseur, largeur & longueur qu'on a besoin, ils l'exécutent au gré d'un chacun.

Nous avons parcouru les différents Aciers connus, nous avons examiné & donné les indices pour les connoître à l'œil & juger de la Fabrique : passons maintenant à l'examen du grain, à celui du corps, du nerf, à la beauté des surfaces, enfin aux signes certains de leur bonté comme de leurs défauts.

I I. Q U E S T I O N.

*A quels signes on peut connoître les Aciers
& s'assurer de leurs perfections.*

L'Acier de Damas ne pouvant être distingué à la vue, d'un barreau brut ; il faut le mettre au feu par un

bout, lui donner une chaude graffe, (s'il peut la supporter), l'aplatir, le battre un peu à froid & le tremper, puis polir une surface, & passer un peu d'eau forte dessus; après deux ou trois minutes, laver à l'eau pure & l'essuyer. S'il est acier de Damas, on y voit des veines serpentantes, les unes d'un gris blanchâtre, les autres d'un gris foncé, d'autres noirâtres. C'est ce qu'on appelle fleurs du Damas.

J'ai dit s'il pouvoit supporter une chaude graffe, & je m'explique. Le Damas naturel ne peut être forgé qu'étant chauffé à la couleur de cerise; de sorte que s'il souffre aisément la chaude suante, il n'est pas Damas naturel. Je dis encore que cette matiere est rare en Europe, au moins en barreaux; parce que par une loi du Sultan, il est défendu d'en laisser sortir sans être fabriqué en instrumens. C'est la matiere avec laquelle on fait les glaives, les sabres de guerre, & les courtreaux que les Orientaux portent à leur ceinture (3). En

En général cet Acier n'est dur que par places, il est chargé d'une multitude de veines de fer qui serpentent même sur le tranchant ; cependant il faut un œil artiste pour distinguer le damas naturel d'avec le factice (4). La différence consiste en ce que les veines du factice sont plus apparentes, & qu'on n'en distingue aucune sur le tranchant de l'instrument, tandis que le naturel en a par-tout. Elles sont petites ; & dans plusieurs elles ressemblent à des grains ; d'autres sont en croissant, d'autres en forme de chevrons brisés ; mais tout cela ne peut être distingué que quand les surfaces sont passées à l'eau-forte ; ou frottées avec l'écorce de citron ; en sorte que les matières prennent chacune leur nuance : l'Acier vient d'un noir bleuâtre, le fer doux se trouve gris foncé, & le fer aigre gris blanchâtre.

En général il y a de bons & de mauvais Damas ; quand on laisse le tranchant fort, un peu arrondi, un coup forte-

ment appliqué le fait entrer assez avant dans une barre de fer doux ; mais si l'on fait le tranchant fin , comme celui d'un canif , il ne résistera point au fer , pas même sur du bois : car il se mettra en scie , les parties d'acier s'égrèneront , & celles de fer se plieront , c'est en quoi le damas factice l'emporte sur le naturel , étant fait sur les indications de la note 4 , par une lame d'acier fin , placé entre deux lames de couverture faites de différens fers , & différens aciers.

Mais croiroit-on que l'Acier de Damas soit bon à tout ? Non ; le plus fin même a ses bornes ; il ne peut faire qu'un bon sabre , une épée , un couteau de chasse , un couteau de poche , de table , de cuisine , & tout autre instrument destiné à des grands efforts ; d'ailleurs c'est le moins propre dans l'horlogerie , pour les pièces frottantes , parce que la matière destinée à la loi du frottement , doit être bien homogène , que les molécules qui la composent soient de du-

reté égale. Sans cette perfection les machines dépérissent en très-peu de temps.

Généralement parlant, on ne peut pas décider à la vue simple si un barreau d'acier est bon, s'il a le grain fin; s'il est homogène, & s'il a du corps; par conséquent, il faut le soumettre à l'épreuve du feu, à la percussion du marteau, aux résultats de la trempe, à la meule, au poli & au tâc d'une bonne lime bâtarde (5) : voilà les Juges qu'il faut consulter. 1°. Par le feu, on éprouve le degré de chaleur que l'Acier peut supporter pour le fonder; 2°. par l'action du marteau, on voit s'il en souffre la percussion, sans s'ouvrir & tomber en grenaille; on voit s'il a de la fermeté à froid & à chaud, & jusqu'à quel point il se laisse marteler sans se gercer & casser; 3°. par la trempe, on étudie & l'on juge le degré de chaleur qui lui est propre pour le durcir au bon point. On examine la netteté du grain,

s'il n'a point de veines de fer, s'il est homogène; 4°. par la meule & le poli, on découvre les surfaces, & l'on en voit la beauté telle qu'elle est; car il y a des veines ferreuses qui ne paroissent pas à l'inspection du grain, mais que le poli découvre: rien n'échappe, les fibres, les filandres, les cendrures, toutes les faletés & les imperfections sont reconnues; 5°. enfin par la lime, on reconnoît s'il est dur également sur les quatre angles, & sur les faces planés. Ces principes posés, prenons maintenant un barreau de chaque espèce d'Acier, tant naturel que factice, & de toutes les Fabriques que ce puisse être, & même celui qu'on nous présenteroit pour être éprouvé comme nouveau: voici l'épreuve qu'il faut en faire.

On met le barreau d'Acier au feu; on le chauffe d'abord au blanc pour le tremper dans le sable fin ou du grès pilé; on le remet promptement au feu pour achever de le chauffer à chaude,

suante ; étant à ce point , on le porte sur l'enclume ; d'abord on le martele à petits coups , mais accélérés ; on fait le bout en pointe pyramidale bien carrément ; voyez la *Fig. 1.* , & on le bat jusqu'à ce qu'il ne soit plus rouge , parce qu'étant un peu écroui on obtient un grain plus fin & plus serré , & l'on est mieux à portée de juger de sa tiffure ; après cela on le remet au feu pour le faire rougir & le tremper.

Le degré de chaleur , à la trempe , doit être scrupuleusement observé ; l'extrémité doit être chauffée presque à blanc , derriere , une nuance de moins ; plus bas , encore une nuance moins chaude que nous appellerons couleur de rose ; encore plus bas , une nuance de moins nommée couleur de cerise ; enfin le derriere se perdra par gradation jusqu'au noir : cela étant ainsi , on plonge subitement le barreau dans l'eau claire & froide , on le promene un peu lentement , pour chercher le froid , & pour

éteindre l'Acier le plus diligemment qu'il soit possible.

Chaque barreau qu'on doit éprouver doit être ainsi chauffé, forgé & trempé ; il faut ensuite les émoudre sur une meule de Coutelier, bien emporter le feu de forge, les coups de marteaux & toutes les saletés apparentes, sur les quatre faces, afin de n'avoir que le métal à voir, ensuite il faut bien polir ses faces à l'émeri moyen, puis au fin ; car mieux on les polit, & mieux on découvre les défauts, de sorte qu'à la rigueur on doit les polir à la potée.

Voilà les procédés les plus certains pour essayer l'Acier. J'ose avancer qu'à l'égard de l'épreuve de ce métal relativement aux arts, les décompositions, les analyses & tous les procédés chimiques, sont insuffisans, équivoques & trompeurs. Or, comme cette méthode d'éprouver l'Acier est convenable à tous les Aciers du monde, même au fer, supposons maintenant que tous ceux

que nous avons à parcourir soient ainsi éprouvés & rangés devant nous ; il faut les examiner chacun en particulier , pour en expliquer les bonnes & les mauvaises qualités qui s'y rencontrent , soit naturellement ou accidentellement.

Nous avons suffisamment parlé de l'Acier de Damas , sans le remettre sur les rangs à l'examen ; ses qualités sont suffisamment expliquées, du moins quant à la question.

Examen du Grain & des surfaces de l'Acier , à quoi chaque espece est propre , & quels mélanges d'Acier il convient d'employer pour les différens ouvrages.

P Our aller par gradation , prenons le barreau d'Acier fondu d'Angleterre. Cassant le petit bout trempé à blanc , je vois un grain blanc , gros , ouvert & brillant ; les molécules sont comme séparées par le trop fort degré de

chaleur ; je puis juger alors que ce degré ne lui convient point : le cassant plus bas, où il étoit à la couleur de rose moins blanc, le grain est plus ferré, plus égal ; & point de brillant ; mais le cassant encore plus bas, où il étoit à la couleur de cerise, je trouve le grain encore plus fin, plus gris & plus séduisant ; mais il faut ici faire attention, & sonder si le métal est aussi dur à l'endroit trempé couleur de cerise, comme il étoit à la couleur de rose ; delà je tire la conséquence, que l'Acier fondu doit être trempé à la couleur de rose, dans tous les cas où je veux mettre à profit toute la dureté du métal ; mais il faut bien connoître l'instrument auquel on destine cette trempe dure ; car on peut être persuadé, que tel Acier que ce soit, plus il est dur & plus il est cassant ; donc les objets qui ont des secousses, ou des chocs, ou de l'élasticité à soutenir, il faut viser à moins de du-

reté, mais à plus de corps & à plus de nerf. Ceci étant entendu & pris au pied de la lettre, on penseroit peut-être, qu'avec l'adresse & le savoir d'un Forgeron, un seul Acier devoit suffire pour tous les objets qui ressortent de ce métal : j'en conviens ; mais j'observe en même-temps qu'il faut supposer un profond savoir, & une expérience consommée dans chaque Forgeron. Il doit donc résulter de mon observation ; que chaque Acier a ses limites dans les opérations de la forge ; que chaque espece d'Acier est propre à quelque objet, & que tout dépend de les apprécier, & de les mettre chacun à sa place.

Après avoir jugé le grain de l'Acier, qu'on a reconnu le degré de chaleur propre pour le bien tremper, & s'être assuré de sa dureté par le moyen de limes bâtarde à grain fin, ou avec des burins à tranchant fait de court vif. (*Voyez la Fig. 2.*) & trempés sans les

faire revenir d'aucune nuance de recuit ; il faut passer ensuite à l'examen des surfaces à l'aide du poli.

Si l'Acier est piqueté , on voit les surfaces comme ponctuées de plusieurs trous ; on appelle cela Acier cendreur ; cependant ses cendrules peuvent ne pas être naturelles , mais accidentelles ; car elles peuvent être occasionnées par un trop fort degré de chaleur : c'est pourquoi il faut éviter soigneusement de surchauffer l'Acier dans la chaude d'essai.

Si au lieu de cendrules on voit des filaments noirâtres & longitudinaux , alors c'est un Acier filandreux & fibreux. Or ; ce défaut vient de la nature de l'Acier ; mais si après avoir eu l'attention de le bien souder il se trouve des pailles , des veines ouvertes ; alors c'est un signe certain que l'Acier n'a pas été purgé des souffres grossiers de la mine & du laitier : or , les barreaux avec de tels défauts doivent être rejetés , & ne pas les employer pour des objets précieux ; mais

il y a assez de choses de peu de valeur, & dont ses pailles ne sont pas conséquentes.

Il est vrai que les cendrules & les filandres ne peuvent être apparentes qu'à la faveur du poli des surfaces ; mais , généralement parlant , tous les Aciers sont susceptibles de ces défauts ; & nous ne pouvons excepter de cette espèce de contagion , que l'Acier fondu d'Angleterre ; ce dernier en est tout-à-fait exempt ; il est donc le plus homogène & le plus compact , mais il n'est pas sans quelque défaut.

On remarque que dans quantité de barreaux il se rencontre des nuages ferrugineux , dont à l'aide du poli on les découvre placés çà & là , d'une nuance plus sombre que le reste de la matière ; elles sont exactement placées comme les nuages le sont au ciel. On peut alors y présenter une pointe du burin bien dur , on sentira ces endroits mous. Cependant , j'observe que ces nuages ne

font bien visibles, & sensiblement mous, que quand l'Acier est trempé d'une nuance trop bas ; de sorte que si l'on ne le trempe qu'à la couleur de cerise, on voit tous ses défauts , mais on les voit moins à la couleur de rose. Une autre imperfection qu'on pourroit reprocher à l'Acier fondu , c'est que lorsqu'il est pailleux, on ne peut pas le souder seul ; mais aussi , les barreaux avec des pailles ne sont pas communs.

On ne peut pas employer l'Acier fondu à des objets où il faut le souder avec du fer ; car il ne peut s'allier qu'avec d'autre Acier , encore faut-il des précautions pour y bien réussir ; mais les bons Artistes ne regardent point cela comme un défaut , sur-tout en coutellerie , parce qu'ils observent que plus un métal est dépouillé des sulfures grossiers & des matieres hétérogenes , plus l'Acier est fin , plus il est pur & plus il est parfait : ainsi il exige des attentions singulieres , parce que ses

souffres étant plus subtils , le feu les pénètre promptement ; en ce cas , les Artistes disent que cet Acier craint le feu. Or , l'Acier fin de Stirie , de la Carinthie & du Tirol , quand il est réellement fin , ne se laisse pas mieux traiter au feu quand on veut l'allier avec du fer.

D'après l'examen de l'Acier fondu , il est facile de juger qu'on ne peut l'employer à toute sortes d'ouvrages , parce que l'on ne peut pas le gouverner au feu ni au marteau , aussi avantageusement comme bien d'autres ; mais avec les attentions que nous détaillerons en traitant de la forge des Aciers , on peut faire toutes les pieces de quadrature & de répétition. Cet Acier est supérieur à tout autre , pour tous les outils qui ont besoin d'être durs & bien polis , comme brunissoirs à brillanter les métaux , allesoirs d'horlogerie , ébarboirs de Graveurs , burins , échoppes , relève-fils d'écouaines , gardes d'épées , boucles ,

boutons , & tous les bijoux faits d'Acier , auxquels on aime à voir des surfaces nettes , brillantes , & dont le poli fait tout l'ornement ; c'est , à n'en point douter , le meilleur Acier pour les tranchans fins , comme la lancette , le bistouri , le rasoir , le lithotome , & tous ces instrumens précieux dans la main du Chirurgien ; mais il ne faut pas le soumettre à des outils en bois de charonage ni d'agriculture , ni à rien où il faut l'allier avec du fer.

Nous nous sommes un peu étendus sur le premier Acier ; mais nous passerons plus rapidement sur tous les autres , attendu que la maniere de voir & de fonder les Aciers , est la même pour tous ; par conséquent il nous suffira de jeter un coup d'œil rapide sur chacun , & de nommer les bonnes & les mauvaises qualités de chaque espece dont nous allons parler.

Après l'Acier fondu , c'est l'Acier poule qui est le plus net ; le grain n'est

pas tout-à-fait aussi fin, ni les surfaces aussi nettes, parce qu'on y voit quelques filandres; il ne casse pas aussi sec que le fondu, donc il a un peu plus de corps; de sorte que pour faire des ouvrages fins & délicats, c'est le plus propre à remplacer l'Acier fondu. Les limes, les rapes, & tous les outils de graveur qui viennent d'Angleterre, sont faits avec cet Acier; il souffre assez bien le feu pour le souder avec des Aciers inférieurs; mais on a de la peine à le souder avec du fer. Cependant on y parvient, en prenant les précautions nécessaires; cette propriété est conséquente pour les laminaires, les coins de monnaie, les estampes, les marteaux, &c. Il acquiert presque autant de dureté à la trempe que l'Acier fondu, & il n'a point de nuares. Or, il faut le regarder comme le meilleur pour les ressorts de montre, la couleur favorite pour la trempe est le cerise clair, ou la couleur de rose.

L'Acier de Stirie est naturel, & est fait sans semant, c'est-à-dire, qu'il est fait au creuset par le degré de cuisson & de recuison; car il est soumis jusqu'à quatre fois à l'affinerie. Ce métal a le grain ferré, uni, & aussi flatteur qu'on puisse le désirer; mais il n'est pas homogène: à l'aide du poli, on voit les surfaces fibreuses, cendreuse & filandreuses, ce qui l'empêche de prendre ce beau poli noir; mais son plus grand défaut est d'être chargé de veines de fer. Souvent on les apperçoit au grain à l'aide d'une loupe; mais quand elles ne paroissent pas au grain, elles n'échappent pas à l'œil sur les surfaces polies. Cependant tous les barreaux que contient un barril, n'ont pas tous ce défaut; il s'en trouve communément trois ou quatre sur trente, quelquefois moins, & souvent plus; mais en général, on peut assurer qu'il a cela de commun avec tous les Aciers naturels; au reste, cet Acier est très-dur, &

porte

porte bien plus de recuit que l'Acier Anglois , ce qui est prouvé par cette expérience : Deux outils, l'un d'Acier fondu, & l'autre d'Acier de Stirie , étant faits à attentions égales , trempés chacun dans leur degré favori , & recuits tous deux à la couleur d'or , on trouvera que celui de Stirie résistera deux heures au travail , tandis que le fondu refusera le service après demi-heure ; mais si le fondu n'est recuit ou revenu qu'à la couleur de paille , (laissant toujours l'autre à la couleur d'or ,) on éprouvera à peu-près un service égal. Delà , voici la conséquence avantageuse qu'il faut tirer de cette épreuve. 1°. Pour faire des ouvrages fins & délicats , il faut faire usage de l'Acier Anglois ; 2°. pour en faire de robustes , de forts , il convient de donner la préférence à l'Allemand , parce qu'il a plus de corps & de ténacité. Les meilleures limes d'Allemagne sont faites avec l'Acier de

Stirie ; la couleur favorite pour la trempe est le cerise.

L'Acier de la Carinthie est fait à peu-près sur les mêmes principes de celui de Stirie ; par conséquent il n'exige pas d'examens particuliers : j'en dirai tout autant du Tirol & de toutes les mines de Suède , traitées dans le pays ; & comme ils sont tous Aciers naturels , ils ont cela de commun entr'eux , d'être bien durs , d'avoir du corps , & de bien supporter le recuit donné après la trempe ; mais aussi ils ont le même défaut d'être ferreux , filandreux & cendreux ; & quoique ce soient des défaut réels pour bien des sortes d'ouvrages , il en est d'autres dans lesquels on peut les employer avec avantage ; par exemple , à des ressorts de voiture , mais non pas à ces machines ingénieuses qui servent à la mesure du temps ; tout au plus , on peut les faire servir dans les horloges de tours de clochers.

J'ai avancé que *sur les barreaux qui marquent la rose*, c'étoit plutôt un défaut qu'une bonne qualité ; c'est ici le lieu de le prouver. Qu'on prenne un barreau, qui par un bout marque la rose ; (*on en voit la forme par la Figure 3 en C,*) qu'on donne à l'autre bout une chaude d'épreuve ; qu'on le trempe, qu'on le casse ensuite, on voit le grain blanc, & tel qu'il doit être, mais point de marque de rose. Je prouve par-là que ces couleurs, à qui on a donné le nom de rose, ne sont qu'accidentelles. Autre preuve non suspecte : l'on n'a qu'à prendre un barreau d'Acier, le tinter avec une clef : si le barreau ne sonne point le ka, on peut le casser en plusieurs morceaux, pas un ne marquera la rose ; mais au contraire ; un barreau qu'on tintera, s'il sonne le ka, on peut le mettre sur un porte-à-faux ; à coup sûr il cassera à l'endroit le plus foible, & c'est-là qu'on verra la rose bien marquée. La cause est donc

réellement accidentelle ; il faut prouver d'où elle dérive.

La méthode de faire l'Acier naturel en Stirie , c'est de faire fondre la mine , ensuite battre le bloc au martinet ; & à chaque chaude on le trempe dans l'eau bien fraîche au sortir du marteau. Or , cette masse reçoit jusqu'à trois chaudes & trois trempes ; mais il ne faut la regarder parfaitement malléable qu'à la troisième ; car souvent les trois n'étant pas suffisantes , on est obligé d'en donner une quatrième. Or , remarquons que l'Acier qu'on forge avec un fort martinet , lorsque les surfaces du métal ne paroissent que rouges , là on cesse de le marteler , & l'intérieur est encore chaud à blanc ; de sorte que sortant d'être martelé à coups redoublés , & le plongeant subitement dans une eau fraîche , ce bloc passant rapidement du chaud au froid , il se fait un combat terrible dans la matière ; l'effervescence ne peut qu'être considérable ; car , comme

la plus forte chaleur est au centre de la masse , les soufres & les sels sont fondus au-delà de ce qu'il faut pour durcir l'Acier ; ils sont altérés , aigris au point qu'ils éclatent ; la matiere se sépare , s'ouvre ; l'eau pénètre ses cassures , s'y loge , s'y dessèche , & forme ces couleurs de bleu , de violet & de pourpre , selon la quantité d'eau que la cassure reçoit , ou selon le degré de chaleur où se trouve l'Acier lorsqu'il reçoit l'eau : ses couleurs sont plus ou moins foncées.

Mais croiroit-on que l'éclat que j'avance soit idéal ? Non , il git en preuve : car tout Acier qui casse à la trempe , chaque cassure se fait entendre par un tintement ; de sorte que si l'on a entendu quatre tints , on trouve quatre cassures à la piece.

Je vais plus avant, pour éclaircir les objets obscurs & les porter à l'évidence : un fait singulier, lequel , sans être commun, n'est pourtant pas rare. On casse

un barreau d'Acier naturel, il ne marque point de rose. Tout le grain de la cassure est blanc; mais on apperçoit une espece de noyau (6) au milieu, & plusieurs lames autour qui l'environnent. (*Voyez le bout d', Fig. 4.*) C'est une espece de phénomène qui en impose à plusieurs; mais cet Acier à noyau n'est pas pour cela plus parfait que celui qui marque la rose; car voici ce qui donne lieu à ce noyau.

Dans toutes les forges où l'on fait l'Acier naturel, & sur-tout dans la Carinthie, ils ont certains morceaux de matieres extraites du masset ou gâteau, qui sont très-difficiles à forger, & même on les nomme intraitables; la raison est, que la matiere n'est point assez dépouillée des souffres grossiers de la mine; mais tels qu'ils sont, on cherche les moyens de mettre à profit ce métal vicieux. Voici les procédés qui sont d'usage: on en prend un morceau, on l'enveloppe de plusieurs lames d'Acier

doux, & on le met au feu pour en faire une étoffe. Or, l'Acier vicieux ne se trouvant pas au contact du feu, se chauffe sans étinceler, & s'y raffine, parce que l'Acier doux qui l'environne se charge d'une portion des souffres; les matieres se préparent ainsi à la liaison, puis le marteau les force à s'unir, à se souder & à ne faire qu'un corps. Cependant l'intérieur conserve toujours une différence de l'enveloppe; car quand les barreaux sont trempés, à la cassure on distingue les mélanges, & souvent la force de la trempe fait séparer les lames qui font l'enveloppe, de manière à les compter. L'original en indique six. (*Voyez la Fig. 4 e, e, e, e, e, e.*)

Or, un Acier naturellement si susceptible de cassures, sans compter celles qui sont à craindre à l'instant de la trempe, auxquelles même il est plus sujet que les autres, est-il possible de le juger propre aux ouvrages fins & délicats? Il faut bien s'en garder. On

ne peut l'employer qu'à des ouvrages rustiques, comme effectivement on l'emploie ; c'est aux outils de Charpentiers, de Menuisiers, de Charrons, de couperets, de hachoirs de cuisine : enfin ; à tous ces outils, dont les laborieuses Manufactures d'Allemagne fournissent à la plupart des ateliers de l'Europe ; mais on doit sur-tout rejeter cet Acier pour les ressorts, si ce n'est pour ceux de voiture auxquels on ajoute deux parties de fer sur trois d'Acier : encore feroit-il plus sage de ne pas s'y fier, & l'on verroit moins d'accidens dans les routes, causés par les voitures.

L'Acier d'Allemagne, appelé étoffe de Pont, marqué aux sept étoiles, ainsi que celui à l'ancre, tous deux présentent à peu-près le même grain ; il est assez beau ; les surfaces sont fibreuses, filandreuses, plus que celui de Stirie, & ne prend pas aussi le poli noir. C'est avec cet Acier qu'on fait presque tous les ressorts de pendule ; mais il n'est pas

assez vif pour faire ceux de montre. A mesure que les objets diminuent de volume , & sur-tout dans les ressorts , on doit faire choix d'un Acier plus homogène ; pour cet effet , l'Acier boursofflé doit être préféré pour les petits ressorts.

Il est certain qu'avec l'étoffe de Pont on peut faire les pièces de quadrature ; & même plusieurs prennent des bouts de scies d'Allemagne ; mais la beauté des surfaces n'est pas la même , & diffère toujours de l'Acier Anglois ; l'on doit faire attention que le poli , pratiqué en horlogerie , est propre à cacher bien des petits défauts dans l'Acier ; c'est-à-dire , les piquures , les cendrules & les filandres ; mais la polissoire verticale du Coutelier , faisant le trait en travers , découvre toutes les imperfections du métal , au lieu que le poli au bois , à la main , ou à la lime d'Acier , qui est un brunissoir , ou la polissoire horizontale d'étain , cachent les défauts , en em-

plissent les petites cavités de la même matière, qui s'en détache par le frottement de l'émeri ou de la potée, ce qui forme un mastic d'autant plus dur, qu'il est formé de la matière même de l'Acier. Mais quoique ses défauts ne soient pas apparens, ils n'en existent pas moins : de sorte que les pièces délicates d'une répétition, comme le marteau, l'étoile & le limaçon, lorsqu'elles se cassent en finissant, qu'une pointe s'émousse, c'est une filandre ou une cendrure qui en est la cause première.

Au reste, l'étoffe de Pont a été jusqu'ici la ressource des Artistes ; non-seulement on en trouve de toute sorte de grosseur ; mais encore le métal est très-malléable, fort traitable au feu & sous le marteau ; mais il a cela de commun avec tous les Aciers, de se tourmenter beaucoup à la trempe, la cause en est aux parties ferreuses. Malgré cela, c'est de tous les Aciers celui qui est le plus en usage dans les arts mécaniques.

le Coutelier, l'Horloger, l'Arquebusier ; dans la taillanderie , on en fait la plupart des outils à préparer les peaux , ceux d'agriculture , on en assure les marteaux , les enclumes , les cylindres , les coins de monnoie ; enfin , on en fait des sabres d'épées , des fleurets : il se trempe assez dur , & la couleur la plus convenable est le cerise clair ; car il y faut une nuance de plus qu'à celui de Stirie , sans laquelle il n'auroit pas assez de corps ; mais aussi il ne faut pas atteindre la couleur de rose , parce qu'il seroit trop cassant & trop sec.

L'Acier de Hongrie , qui est marqué d'une feuille de chêne , est d'un grain plus gros & plus ouvert que l'étoffe de Pont : il est chargé de veines de fer ; il est très-cendreur & filandreux , c'est enfin l'Acier le plus hétérogène ; de sorte qu'il n'est point admissible dans l'horlogerie ni dans la coutellerie , mais il est fort en usage dans la taillanderie & dans la ferrurerie. Les outils de Tail-

leur de pierre , de Maçon , sont presque tous faits d'Acier de Hongrie , ainsi que les pioches , les bèches , les focs de charrue & tous les gros outils d'agriculture. Et pourquoi les Taillandiers les préfèrent-ils à des meilleurs ? C'est parce qu'il ne craint guère plus le feu que le fer , & qu'ils se soudent très-bien ensemble ; & parce qu'enfin dans les gros outils il y a sept ou huit parties de fer contre une ou deux d'Acier. La couleur de la trempe de l'Acier de Hongrie est le cerise clair , & il vaut mieux outre-passer la nuance , que de ne pas l'atteindre tout-à-fait , sans quoi il est mou ; il est pourtant Acier naturel.

Les Aciers de Piémont , de Rives sur-tout , quoique je le cite après , est pourtant supérieur à celui de Hongrie , tant pour le grain que pour le corps & la beauté des surfaces ; il est plus dur sous le marteau , & prend plus de dureté à la trempe ; & joint à cela , il s'allie

très-bien avec le fer : il devoit donc être préféré à celui de Hongrie, pour les tranchants robustes. Comme Acier naturel, la couleur de la trempe est le cerise clair ; moyennant cela il prend beaucoup de dureté.

Les Aciers de Bourgogne, du Dauphiné, de la Comté de Foix & du Roussillon, à très-peu de chose près, ne sont ni plus beaux, ni meilleurs les uns que les autres ; ils sont tous aussi fibreux & filandreux, sont fort traitables au feu & au marteau, se soudent très-bien avec le fer ; & jusqu'à ce jour ils sont un peu inférieurs à l'Acier de Rives. C'est avec ces Aciers nationaux qu'on fait les faux & les faucilles des Provinces méridionales de la France ; la couleur favorite de la trempe est le cerise clair.

Il nous reste à parler d'un Acier national, marqué d'une N fleurdelisée, & du nom de Néronville, lieu où on le fabrique. Quoique je le place le dernier,

il n'est pas inférieur aux précédens ; car il est supérieur à tous ceux de France ; c'est celui dont l'établissement est le plus moderne , par conséquent à peine encore connu. Le grain est assez beau , il prend bien le poli noir , mais il est un peu filandreux , & autant que l'étoffe de Pont ; & jusqu'ici on n'en a point fait en France qui soit plus capable de remplacer l'étoffe de Pont , pour faire cette multitude d'instrumens d'usage dans tous les arts ; & cela par les raisons que voici.

1°. On peut s'en procurer de toutes les grosseurs & longueurs désirables dans les arts de forge ; 2°. il se chauffe , se fonde & se martelle très-bien ; 3°. il s'allie très-bien avec le fer , & de plus il se corroie bien sur lui-même ; 4°. Enfin , il prend un grand degré de dureté à la trempe ; de sorte que s'il étoit aussi homogène que l'Acier fondu , il seroit en quelque sorte préférable ; mais j'avoue qu'il se trouve des barreaux plus

pailleux & plus fibreux les uns que les autres. Ce défaut lui vient du fer ; de sorte qu'en faisant choix des barreaux pour les choses précieuses, on peut en faire un bon usage dans l'horlogerie, même pour les ressorts de pendule, & généralement tout ce que nous avons attribué à l'étoffe de Pont ; la couleur de la trempe est celle de rose, comme étant Acier factice.

Nous finirons cette première partie par une réflexion bien conséquente. Les Aciers naturels ont leurs perfection, & les cimentés ont les leurs aussi ; il faut les mettre chacun à leur place, & juger que pour les ouvrages d'horlogerie, les Aciers cimentés sont préférables aux Aciers naturels, par la raison que les naturels sont presque toujours chargés de veines ou de fibres ferrugineuses ; de sorte que les pièces frottantes dépérissent promptement par l'irrégularité de la dureté sur la circonférence des objets cylindriques. Ainsi toutes les verges

de balanciers, les arbres, les tiges, les pivots, les pignons, &c. qu'on fait autour, & qu'on fent au burin des endroits mols & des endroits durs, & dont on a de la peine à les tourner rond, c'est un signe certain que la matiere n'est pas homogene; c'est un Acier naturel, contenant des veines ferrugineuses. En pareil cas, pour la perfection des machines conséquentes, on doit rejeter ces pieces, & en faire d'autres d'une matiere plus convenable à l'objet. Il est donc important de conclure d'après cette observation, que dans l'horlogerie, comme dans tous les arts mécaniques, pour toutes les machines à rouages & pour toutes les pieces frottantes, on doit préférer l'Acier cementé ou Acier factice, à l'Acier naturel; c'est à quoi on a jusqu'ici très-peu pensé, jamais bien approfondi, & qui pourtant mérite beaucoup de l'être.

SECONDE PARTIE.



SECONDE PARTIE.

III. Q U E S T I O N.

De quelle maniere on doit préparer les différens Aciers fabriqués avec ses mélanges , pour les conduire jusqu'au moment de la trempe , sans altérer leurs qualités.

POur parvenir avantageusement à expliquer la maniere d'employer l'Acier , pour préserver l'altération de son phlogistique , de ses bonnes qualités , & pour le préparer à recevoir une bonne trempe , il faut avoir recours au grand art du Forgeron.

Un seul coup de soufflet donné de trop , pousse le feu , brûle l'Acier &

D.

le décompose ; mais il y a un certain degré, qui sans le détruire & le brûler, lui ôte une partie de ses qualités, en altérant son plogistique sans le dévorer. Or, ce degré est réparable ; mais ce n'est qu'en parcourant les effets du feu sur le métal, ainsi que les effets du marteau, qu'on peut en expliquer clairement les procédés, & en faire observer la pratique : encore faut-il parler de chaque Acier en particulier, pour établir des traitemens convenables à un chacun ; car ce qui est nuisible à l'un, est souvent nécessaire à l'autre. Cependant, avant de les traiter en particulier, il convient d'établir les principes généraux du feu & de la forge.

Le feu agit sur l'Acier par le contact immédiat des charbons ardents. Tous les Auteurs ont examiné, & s'accordent à dire, qu'un feu lent ronge & calcine le métal, & par-là il diminue de poid & de volume, & n'en devient ni meilleur, ni plus purifié ; cela

est dit pour les grosses forges , dans les travaux en grand , où il faut purger le fer des soufres grossiers , & les dégager des parties terreuses & du zinc qui sont jointes à la mine.

La même règle s'étend sur les forges dans les arts , mais sous un autre point de vue. Le feu lent calcine l'Acier dans le feu : il est pourtant dépouillé des soufres grossiers ; mais il est dominé par un phlogistique subtil & très-inflammable , témoin l'étincelle du briquet , qui n'est autre chose qu'une particule d'Acier que la pierre détache , que le choc enflamme & le décompose en un instant ; c'est par la même loi que le feu agit sur la surface du métal , il en dévore le phlogistique. Et quelles traces restet-il de cette action ? Une croute de terre sur toute la surface qui touche les charbons ; de sorte que plus l'Acier a languì au feu , plus la croute est épaisse. Or , que cette première tombe , soit en secouant l'Acier , ou en donnant la chau-

de , & qu'ensuite on remette la piece au feu pour la chauffer , il survient d'autres écailles ; de sorte qu'en réitérant les chaudes , & donnant toujours un feu lent , on viendrait à réduire en pailles de fer en écailles , une masse d'Acier.

Mais, me dira-t-on , qu'appellez-vous feu lent ? C'est quand le feu n'est pas poussé vivement par le vent des soufflets ; que le vent n'a pas assez de force , ou qu'il se perd ; que les surfaces du métal ne peuvent pas venir en fusion ; que la chaleur s'arrête au blanc , & reste long-temps sans augmenter de degré : il s'ensuit alors de la perte du phlogistique aux surfaces , & il en résulte des croutes épaisses , ou de fortes écailles.

J'ai dit que ce défaut vient du vent , & je dis aussi qu'il peut venir de deux autres causes qu'il ne faut pas omettre.

1°. Un charbon crasseux suffit pour cet effet ; par exemple , dans le charbon de

terre il se rencontre des pierres noircies , lesquelles ne sont pas converties en charbon. Or, trois ou quatre morceaux gros comme des noix, se trouvant dans le milieu du feu, sont plus que suffisans pour empêcher le métal de se chauffer ; voilà un feu lent. 2°. Ce qui arrive aussi communément, le feu lent est produit par un machefer, qui s'amonceille peu-à-peu, en s'attachant à la tuyere ; il intercepte le vent du soufflet, & occasionne un feu lent. Enfin, tout Forgeron qui ne décrasse pas souvent son feu pour en ôter le machefer avant qu'il s'attache aux levres de la tuyere, n'aura pas un feu vif, mais un feu lent ; & il y a du charbon si crasseux qui exige de nettoyer le feu à chaque chaude, pour peu qu'elle soit conséquente.

Plusieurs Auteurs ont cru, même M. Réaumur, (12^e Mémoire, pag. 158,) que la croute qui se forme sur la surface de l'Acier, étoit des crasses pro-

duites par les scories du feu , mais c'est à tort ; car une infinité d'expériences prouvent que c'est la partie terrestre du métal , dépouillée de son phlogistique , qui a été rongée par le feu , mais qui conserve quelque vertu métallique. Pour le prouver , je citerai une expérience qui fera sans réplique. Mettez une ou plusieurs lames d'Acier à recuire dans un feu de charbon de bois ; là , ces lames chaufferont presque au blanc : il faut les laisser refroidir d'elles-mêmes , & le feu s'éteindre aussi de lui-même ; & si l'on veut obtenir des écailles plus fortes que d'ordinaire , on n'a qu'à remettre du charbon au feu pour les tenir plus longtemps rouges. Quand les lames sont refroidies , il faut en détacher les écailles ; si la lame est mince , supposé d'une demi-ligne d'épaisseur , en la faisant ployer avec les mains seulement , elles se détacheront. Il faut les recueillir sur un papier , ensuite on n'a qu'à présenter un barreau d'Acier aimanté , ses

écailles se hérissent & s'attacheront à l'aimant ; voilà certainement un caractère métallique d'Acier.

Quelques Auteurs (dans les Mémoires de l'Académie de Suède, M.Brandt) ont voulu expliquer ce phénomène , & ont dit qu'il suffisoit qu'il y eût tant soit peu de matiere ferreuse dans un autre métal quelconque , pour que toute la masse soit attirable par l'aimant , & par conséquent que les écailles du fer en contenoit aussi ; mais j'examine que les écailles sont non-seulement attirables par l'aimant , mais encore qu'elles deviennent aimant elles-mêmes.

Car des mêmes écailles , sorties de la lame d'Acier , il faut prendre la plus forte & la plus longue , la placer au courant magnétique sur un papier , & les aimanter légèrement ; comme si elles étoient de morceaux d'Acier ; & donner les frictions très-légèrement , parce qu'elles sont frayables , & s'écrasent facilement ; mais il suffit qu'une ait résisté

à deux frictions d'un petit barreau par le pole nord. Pour achever l'expérience, étant muni d'une pince de cuivre, il faut en saisir légèrement l'écaille par le bout sud, puis présenter le nord à des limailles d'Acier, on verra que le nouvel aimant en enlèvera. Notez que l'aimant n'étant pas bien gros, il faut lui présenter des limailles fines : or, il faut de la limaille produite par la lime douce.

Junckel a bien reconnu que ces crasses de forge contenoient des parties métalliques, mais il les croyoit aussi produites par les crasses du feu & du marteau ; car il les appelle des batitures. Or, il ne peut naître des écailles sous le marteau, qu'au préalable l'Acier ne devienne chaud presque au blanc ; il faut pourtant en attribuer toute la cause à l'action du feu, & d'un feu ouvert : car si l'on renferme l'Acier dans un creuset luté, l'on peut faire éprouver une journée de feu à la matiere, sans que l'on puisse obtenir une seule écaille, sans même

altérer une gravure faite sur le métal. Cette preuve est assez forte pour convaincre que le dépérissement de l'Acier se manifeste par les écailles, qui ne sont produites que par le contact immédiat des charbons , & que les écailles sont réellement le métal privé de son phlogistique ; c'est la chaux d'Acier qui peut même (6) se révivifier par l'Art.

Concluons donc qu'un feu lent ronge l'Acier , le fait dépérir sans le rendre meilleur , & qu'en faisant un feu vif & accéléré, on chauffe l'Acier avec avantage ; avec cette attention cependant , qu'à l'apparition des premières étincelles il faut modérer les coups de soufflet , tourner la piece dans le feu pour la faire chauffer avec égalité dans toute la circonférence : sans cette attention on ne chauffe jamais bien juste , parce que le feu est toujours plus vif du côté de la tuyere que du côté qui lui est opposé. Cependant quand le feu est crasseux , c'est tout le contraire ; c'est

le côté opposé à la tuyere qui est le plus vif ; mais alors c'est le commencement du feu lent. Il faut se diligenter de donner la chaude , & ne pas en commencer une autre sans nettoyer le feu.

Quand l'Acier est bouillant , qu'il sue (c'est le terme) les surfaces sont dans un état de fusion ; alors on peut voir la matiere fondue bouillonner comme l'argent dans le creuset. Si l'on laisse un morceau d'Acier se refroidir dans cet état sans le marteler ; quand il sera froid, on verra les surfaces couvertes de petits trous comme une éponge. Or , l'action du marteau sur l'Acier est de rapprocher & resserrer les parties qui tendent à se dilater , & à se désunir. La percussion du marteau est donc bien nécessaire pour améliorer la matiere : delà examinons comment s'effectue une soudure.

Pour avoir une soudure bien faite , il faut que les deux lames soient chaudes au même degré , que les faces qui se touchent , ou qu'on dispose à se tou-

cher, soient dans un juste état de fusion. Lorsque le degré de chaleur est égal, & que l'on fait toucher les deux faces ensemble, elles se communiquent réciproquement de la matiere en bain fondue, les gouttes s'entrelâcent, se prennent, là s'effectue le mélange; alors le marteau tombant sur le métal, frappe, resserre, & force l'union à devenir intime. Il s'ensuit une soudure réelle; les deux lames ne font plus qu'un même corps que rien ne peut séparer; delà nous allons expliquer les défauts dans les soudures.

Si le feu est crasseux, les scories s'attachent au métal, & empêchent que la matiere se communique; alors, supposons qu'une crasse de la largeur d'un pois se soit fixée sur un endroit d'une lame, cela empêche que la soudure se fasse en ce lieu, & il en résulte ce qu'on appelle un loup, ou un moine: cela étant, c'est en vain qu'on remette la piece au feu, qu'on la chauffe jusqu'à

la brûler, on n'avance à rien, la soudure se fera bien par-tout ailleurs, mais l'endroit du loup restera double. Cependant il y a un moyen pour y remédier quand on l'apperçoit; moyen que plusieurs Artistes savent, mais que la plupart ignorent.

Dès qu'on apperçoit le loup, il faut faire chauffer la piece, prendre un poinçon du diametre d'une ligne au plus; & par un coup, percer le moine ou loup, afin que le centre prenne jour; & que la crasse puisse être chassée en dehors par les bouillonnemens de la matiere. Dès qu'il est percé, il faut mettre la piece au feu, pour lui donner une chaude grasse; ce qui étant exécuté, la piece est sauvée.

L'Acier furchaufé a perdu beaucoup de son corps & de son nerf; mais le moyen de le réparer est dans la percussion du marteau; c'est de le marteler à petits coups & accélérés, pendant tout le temps que la matiere

bouillonne. Il faut sur-tout être attentif à porter les coups de marteau sur les endroits où l'effervescence est la plus considérable ; car plus on voit que les parties tendent à se désunir , & plus on doit porter les attentions à les resserrer ; en contreforgeant , c'est-à-dire , frapper alternativement un coup sur le plat & un coup sur le côté , puis donner la chaude de longue haleine , marteler jusqu'à extinction de chaleur , & battre encore à froid ; & c'est-là le cas de bien écrouir la matiere , afin de lui procurer le phlogistique que l'Acier a perdu par le feu.

Quand il n'y a qu'altération de phlogistique , l'on peut le réparer par la percussion du marteau ; mais quand il y a perte réelle , elle n'est point réparable. Or , la perte réelle se connoît à cette indication ; lorsque l'Acier a été chauffé jusqu'à se brûler , en le portant sur l'enclume , & lui donnant un coup de marteau , on le trouve mou , il s'écrase , se

dilate, s'ouvre, & par ses crevasses il en sort une flamme violette & pourpre, d'où s'émane une odeur sulfureuse. Il est presque en état de combustion, ce qui se sépare de la masse est en grains: les uns étincellent, d'autres tombent en grenailles au pied de l'enclume, & le plus décomposé s'envole en circillant. Or, la perte du phlogistique portée à un tel point, est sans remède: il faut casser toute la partie brûlée; car elle n'est plus propre à faire rien de bon.

Mais on peut m'objecter, si l'on peut être assuré d'avoir remédié par le marteau à l'altération du phlogistique? Oui: car quand on a écroui la piece qui avoit été un peu surchauffée, on n'a qu'à la porter au jour, & examiner si l'on voit des grillures, des trous comme à une éponge, & des crevasses transversales, alors c'est un signe non équivoque qu'il y a eu plus qu'altération, ou que l'action du marteau n'a pas été assez prompte: de telle façon que cela soit, il y a

perte réelle ; mais si l'on voit la pièce nette, sans crevasses, sans gersures, c'est une certitude qu'il n'y a eu qu'altération, & qu'elle est réparée, que le marteau lui a rendu ce que le feu lui avoit ôté.

Cependant, dans cette opération je remarque deux effets produits par le marteau. Cet outil, tombant avec vitesse, resserre les parties qui tendent à se désunir pendant que la matière est chaude ; mais dans l'écrouissement, c'est un autre effet ; par sa percussion, en tombant sur la matière il agit l'air, fait sortir des tourbillons, une matière, un fluide subtil, sorte de phlogistique, qui s'incorpore dans l'Acier, & que je regarde en même-temps comme la cause première de l'endurcissement des métaux élastiques ; & c'est avec cette physique que nous examinerons plus au long, qu'on peut expliquer assez clairement les phénomènes de la trempe. Mais en attendant, continuons les principes de

la forge ; & après avoir parlé de ceux qui sont généraux & praticables sur tous les Aciers , venons maintenant aux particuliers.

L'Acier de Damas ne peut pas se souder avec d'autre Acier , encore moins avec du fer ; & seul , il ne peut pas même soutenir le degré de chaleur au blanc , sans se gerfer & tomber par morceaux ; de sorte que pour en forger quelqu'objet , on ne peut en jouir qu'étant chauffé à la couleur de cerise ; on doit aussi éviter de le recuire , parce qu'il casse en le battant trop à froid ; mais , comme nous l'avons déjà remarqué , cette matiere n'est propre qu'en coutellerie.

L'Acier fondu est jugé intraitable par beaucoup de Forgerons , & cependant très - possible de s'en rendre maître ; il ne faut que des attentions & de l'adresse : voici les expédiens convenables.

Pour des objets où il faut un excellent tranchant , & cependant que la piece
ait

ait assez de corps pour soutenir des efforts, il faut que cet Acier soit mélangé avec quelqu'Acier inférieur moins cassant ; pour lui servir de couverture. Pour cet effet , il faut commencer par forger une lame d'Acier fondu, supposons-la d'un pied de long, d'un pouce de large & cinq lignes d'épaisseur ; après cela , prendre de l'Acier inférieur , soit étofe de Pont , ou de Néronville , ou de Rives , en forger deux lames de semblables longueur & largeur à la première , mais un fixieme plus mince : cela étant disposé , on met l'Acier Anglois au milieu , & les deux autres , un de chaque côté ; on faist les trois pieces avec des tenailles croches , dont on serre les branches par une bride ou avec une S.

On fera muni d'une terre glaise détrempée avec un peu d'eau , en consistance de pâte , avec une spatule ; on couvrira tout l'Acier fondu sans craindre d'en mettre sur l'autre ; une couche de deux lignes est suffisante , mais de

chaque côté, & même au bout. Cela étant disposé, on porte l'étofe au feu, on la fait chauffer avec l'attention de ne pas faire tomber la croute de glaise ; & quand l'étofe commence à fumer, il faut jeter des petites poignées de grès pilé ou du sable fin, pour conserver les surfaces qui ne sont pas enduites d'argile. Ce dernier est un intermede entre le feu & le métal, qu'il garantit du contact des charbons. Néanmoins le feu agit toujours sur la masse, & la chauffe au point où il la faut pour la bien fonder : c'est un excellent moyen pour conserver le bon Acier ; il ne lui manque que d'être connu.

Il ne suffit pas encore d'avoir pris des mesures pour le chauffer ; il faut encore des soins, & une méthode pour le marteler pendant qu'il est bouillant, & surtout quand la croute tombe ; car alors on voit sortir des étincelles ; il faut le battre à très-petits coups de marteau, mais accélérés : il ne faut augmenter la

force des coups qu'à mesure que la chaleur diminue, & ne les redoubler que quand il est une nuance au-dessous du blanc.

Je remarque, que dans le cas où la croute tomberoit avant de porter la piece sur l'enclume, il faudroit courir à l'expédient ordinaire de passer la piece sur le sable; mais ce moyen si propre à l'égard des autres Aciers, est insuffisant pour le fondu: car si la glaise tombe avant le point de chaleur, on doit craindre pour la perte de l'étofe; mais elle ne peut tomber sans une inattention, soit par une secousse irrégulière ou le choc du tisonier: on doit l'éviter.

Quand il s'agit de faire des ouvrages qui n'ont pas besoin de tranchant; mais qu'on exige de la matiere une dureté complete & la beauté des surfaces, il faut se contenter d'employer l'Acier fondu seul & sans mélange, pour ne pas être obligé de le chauffer jusqu'au

blanc ; car à cette couleur même, il ne se laisse forger que difficilement, à fort coup : son phlogistique , ou plutôt ses soufres & ses sels sont si subtils & si inflammables , que le feu pénètre vivement, & l'Acier se gerce. Pour obvier à ces inconvéniens, il faut toujours choisir les barreaux de la grosseur convenable à la piece qu'on veut faire, & forger chaque chaude une nuance au-dessous du blanc : par cette attention ; on mettra à profit la bonté & la dureté de cet Acier , on obtiendra une multitude d'objets fins & délicats, dans toute la perfection qu'ils sont susceptibles d'acquérir par l'homogénéité de la matiere. Comme toutes les pieces de quadrature ; les pignons ne peuvent être parfaits que faits de cet Acier ; les ailes, les pivots , se finissent avec la certitude qu'il ne s'enlèvera aucune dent par la faute d'une paille , ainsi qu'il arrive fréquemment en employant de l'Acier filandreux.

Une attention qu'il ne faut pas négliger, c'est que cet Acier ne souffre pas aisément d'être redressé à froid. Or, s'il arrive qu'il se courbe en le travaillant, par quelque coup donné à faux, ou qu'il soit besoin de lui donner quelque courbure, il faut le faire chauffer à la couleur de cerise, ou tout au moins à la couleur de bronze. Disons aussi, que pour mettre à profit toute la dureté de ce métal, il ne faut point le faire recuire pour le rendre plus mou à la lime, sur-tout quand on le destine à des tranchants précieux; mais pour l'horlogerie on peut jouir de cet avantage; il suffit de lui donner une cuisson ménagée, en ne le faisant rougir tout au plus qu'à la couleur de cerise; & pour ne pas manquer cette opération, il ne faut pas l'exposer à un feu vif: un petit feu de bois est bon, une poêle l'est aussi avec du charbon de bois; mais il ne faut jamais faire usage d'un fourneau avant, il ne faut pas non plus trop.

agiter , ni souffler le feu à la poêle , mais le laisser allumer & s'éteindre de lui-même sans renouveler les substances au feu (7).

J'explique assez au long les procédés du recuit après la forge ; en cela , je suis fondé sur ce que bien des ouvriers ont la blâmable coutume de faire recuire les pieces , non-seulement plusieurs fois , ce qui est condamnable , mais encore de les envelopper avec des ingrédients , & dans la seule vue de rendre le métal plus doux à la lime , au perçage , au tour , au ciseau , &c. Pour cela , les uns se servent de terres grasses , d'autres de cendres , de la chaux , de la craie ; enfin , on met en pratique jusqu'aux matieres fécales. Quelles absurdités ! C'est employer du bon Acier pour le rendre fer ; car toutes les substances dénommées sont très-propres à cela. Les ouvrages de M. de Réaumur sont connus ; on peut voir dans son art d'adoucir le fer fondu , que les matieres dont

on fait usage pour recuire l'Acier, sont les mêmes qui changent l'Acier en fer, parce que ces substances boivent les fels & les soufres, & tout le phlogistique qui constitue l'Acier, & qui le fait différer du fer.

Si l'on examine cette multitude d'ouvrages d'Acier poli, la beauté & le brillant des surfaces ne sont dues qu'à la pureté de l'Acier fondu; mais ce bel éclat ne doit pas engager à faire des ressorts de montres ni de pendules; j'entends par ces ressorts, les moteurs de l'heure : deux défauts s'y opposent; il est trop cassant, & ne porte pas assez de recuit. J'entends par ce recuit, celui qu'on donne après la trempe, ou il casse trop sec; trop vivement, ou il n'a pas assez de corps pour souffrir les efforts qu'on leur fait subir dans l'épreuve, ou bien ils sont absolument trop mous.

Par de semblables raisons on ne doit point en faire de sabres ni d'épées, ni de fleurets, non plus que des limes, des

rapes : pour ces objets , il est absolument trop cassant.

L'Acier p^ouile ou boursofflé ne craint pas tant le feu que l'Acier fondu ; ses souffres n'étant pas aussi subtils , le feu ne les pénètre pas si fort dans ce sens ; l'Acier poule n'exige pas au pied de la lettre toutes les précautions qu'il faut indispensablement prendre pour le fondu ; mais il est des cas , où de ces mêmes attentions il résulte des effets merveilleux ; c'est ce dont nous allons examiner dans deux objets très-intéressans ; ce sont les coins de monnoie & les cylindres de laminoirs. Or , ces deux objets sont l'écueil où vont se briser tous les Aciers , & l'orgueil des Artistes ; mais aussi quels efforts ont-ils à subir ces instrumens !

Il est impossible d'apprécier au juste la pesanteur du coup de balancier sur un écu de six livres ; rien n'étonne plus qu'un coin de monnoie qui se refoule , s'ouvre en deux ou en quatre , & s'éclate

en morceaux souvent au premier coup de service ; mais il est encore plus étonnant d'en voir résister aux semblables chocs & pendant deux journées , & quelquefois plus , & pourtant celui qui manque au premier coup , & celui qui résiste pendant deux jours , sont faits l'un & l'autre sur le mêmes principes , avec la même matière , les mêmes outils & par le même ouvrier. Quelles disproportions ! cela paroît absolument incroyable ; mais on me dira sans doute , d'où vient cette différence si extrême & si conséquente ? Je dis qu'il faudroit plusieurs volumes pour en examiner les détails ; mais , oh ! mes Juges , ce ne sont point des calculs que vous désirez de moi dans la question , c'est l'indication de la matière propre à chaque objet ; c'est de bons principes pour la travailler , c'est enfin la sagesse dans la manutention. Or , tout ce que je pourrai dire dans cette différence si extrême , se réduit à deux points principaux ; le premier ;

le degré de chaleur quand on soude la matiere; & le second de chaleur quand on la trempe. Delà il faut sousentendre les adresses si nécessaires au Forgeur, la présence d'esprit à connoître les instans, les juger favorables & les saisir, c'est ce qu'il faut expliquer; mais pour y parvenir il faut expliquer les principaux défauts d'un coin, dans lesquels nous tirerons les conséquences nécessaires pour y porter le remede.

Les effets les plus à craindre dans un coin sont au nombre de trois; le premier, le coin se casse en éclat par ses bords, & de ce coup il en résulte un déchirement à la main du monnoyeur, un lambeau de chair emportée, un doigt cassé, &c. par conséquent on ne peut pas faire un coin d'Acier pur.

En effet, le choc du balancier est si terrible, que malgré qu'on laisse bomber le milieu du coin de plus d'une ligne, en trois ou quatre coups de balancier, & quelquefois au premier, le centre se

refoule plus que les bords de plus d'une ligne ; par conséquent, il ne faut pas poser l'Acier sur son plat ; parce que les fibres de l'Acier tendent plutôt à s'applatir sur leur épaisseur , qu'à se refouler sur leur longueur : cela est certain.

Le troisieme effet s'explique facilement , si les deux premiers sont bien entendus. Si pour obvier au second effet on emploie l'Acier debout dans toute la longueur du coin ; alors les fibres inclineront à se désunir & à se séparer par le choc ; delà , non-seulement il s'éclatera plus facilement , mais encore le coin s'ouvrira en deux , en quatre & plus. Or , on ne peut réellement parer ces défauts & tous les accidens , que par les moyens suivans.

D'abord , il importe beaucoup de choisir l'Acier , sans pailles , sans gersures , sans cassures , & bien sain , le prendre meplat (8) , rejeter la méthode ordinaire de le ployer en trois , pour en avoir la grosseur nécessaire ; il faut au

contraire , à coups de marteaux , équarrir l'Acier aux dépens de sa largeur , ensuite le refouler pour en obtenir la grosseur , ce qu'on fait en donnant plusieurs chaudes , posant l'Acier perpendiculairement sur l'enclume , frapper de bons coups sur le bout , & alternativement le redresser quand il se courbe , & le refouler encore jusqu'à ce qu'on trouve la grosseur convenable à la force du coin qu'on se propose de faire.

Voilà l'Acier debout déjà bien refoulé , les fibres ont jusques-là fait des efforts vers leur centre , c'est un temps de gagné , & ce qui est encore de plus grande conséquence , si la matiere a des défauts de pailles , de loups , de crasses , tout se manifeste , les pailles s'ouvrent , les crasses tombent , les loups se boursofflent ; on voit toute la matiere avec ses défauts & ses qualités ; de sorte que si l'on juge les défauts trop considérables , on peut rejeter le mauvais ; car jusques-là la dépense n'est pas grande.

En travaillant sur ces principes , on peut se servir d'Acier d'Allemagne , ou d'étoffe de Pont ; mais donnons la préférence à l'Acier semanté , parce que les veines de fer , dont sont susceptibles les Aciers naturels , sont trop nuisibles dans un coin de monnoie ; par conséquent , j'estime plus propre l'Acier poule , ou celui de Néronville , pour faire le noyau du coin. Ce noyau étant disposé comme il est dit , il faut y rapporter une mise d'Acier à plat , pour laquelle on prendra aussi de l'Acier boursofflé ou de Néronville , bien choisi.

Pour fonder cette mise d'Acier , il faut opérer comme pour asserer une tête de marteau , mais il faut deux forges , l'une pour chauffer le noyau & l'autre la mise : deux Forgerons intelligens tiennent chacun leur piece , & dans des forges bien dégraffées ; les deux objets étant chauffés à propos , & en même-temps l'un que l'autre , on les porte ensemble sur l'enclume , après avoir

nourri les surfaces avec le grès pilé , & le soin de secouer les deux pieces en les sortant du feu , à l'effet de faire tomber les crasses : enfin , plaçant la mise la premiere sur l'enclume , puis subitement porter le noyau bien perpendiculaire , & juste des bords sur la mise , on frappe sur la partie qui fait noyau , plusieurs coups de marteaux ; les deux objets étant soudés , vite poser la piece horizontalement sur l'enclume , & avec promptitude frapper pour coucher & ferrer les bords , ou les levres de la mise sur le noyau. Or , cette chaude doit être donnée avec toute la précision possible : il ne faut pas se fier à une seconde , car la piece seroit manquée ; ici il ne faut point des à-peu-près , il faut du juste , du précis.

Après avoir bien soudé la mise , il faut disposer une virole de bon fer pour faire une robe au noyau , c'est le seul moyen praticable pour éviter les éclats , & c'est vraiment le lieu où il faut faire usage de la glaise , afin de bien conser-

ver la pureté de l'Acier. Ayant donc placé la virolle autour du noyau, la mise du bout fera à découvert; nécessairement il faut la couvrir d'une bonne couche de terre glaise. Cette précaution est très-recommandable, vu que pour bien souder le fer sur l'Acier, on est forcé de donner bien plus de chaleur par rapport au fer; de sorte que sans ce préservatif, la tête du coin, qui, à n'en pas douter, est le principal objet, éprouveroit la chaleur au point de se furchauser, de se griller. Or, la couche de glaise empêchant le contact des charbons, produit infailliblement les effets désirés, pourvu que le tout soit chauffé avec les attentions requises. Cette chaude étant donnée à propos, soudera la virole; & si l'on est obligé de lui en donner une seconde & plus, on doit mettre de la glaise à chacune. On mettra la masse de forme & de grosseur convenables au coin qu'on se propose: la forme octogone est la meilleure;

on coupe ensuite le coin à la longueur qu'on le veut *.

Les cylindres de laminoir sont des pièces très-déliçates & de difficile exécution. Le point de difficulté est, que le centre du cylindre doit être mou, tandis que les surfaces ne sauroient être trop dures ; de manière que l'Acier étant supérieur, reçoit toute la chaleur & la malignité du feu ; & c'est pourtant lui qui est le moins en état de la supporter. Or, au milieu de tant de difficultés, on n'a d'autres préservatifs que de sabler la pièce ; si l'on pouvoit faire tenir la glaise sur toute la circonférence, ce seroit une merveille, mais il en tombe dans le feu bien plus qu'il n'en reste ; de sorte que le remède n'a d'effet que sur les endroits où elle demeure attachée. Cet agent est donc

* Le Comité des Arts a fait exécuter un coin sur ces principes ; on l'a trempé suivant la méthode indiquée plus bas, il a eu tout le succès qu'on pouvoit désirer.
Note des Mémoires de la Société de Genève, pag. 30.

insuffisant

insuffisant ici ; mais appliquons-le avec soin sur les levres de la virole d'Acier qui environne le noyau de fer , & nous en tirerons un parti bien avantageux.

Si l'on consulte les faiseurs de lami-noirs sur les difficultés , ils diront que la plus grande est l'union des levres de la virole d'Acier , par la raison qu'elles forment des excavations où se logent des crasses du feu , des souffres , du charbon ; de plus , ses levres sont minces , la supérieure se surchauffe & se grille ; de forte qu'en cet endroit il y reste toujours un vice réel. La trempe à son tour fait des ravages sur ces endroits plus qu'ailleurs , & la piece est manquée , ou elle a des défauts irréparables ; & le plus souvent ces défauts ne sont apperçus que quand la piece est finie , que le poli a découvert le vice : c'est une perte conséquente , & qui décourage souvent de bons Artistes ; mais j'insiste là-dessus : on n'a qu'à faire usage de la glaise , en mettre sur les

levres de la virole & sur tous les angles crus, bien conserver cette croute dans le feu, avec les précautions que les instans seuls peuvent indiquer ; moyennant quoi je puis assurer du succès de la forge des cylindres.

Avec l'Acier poule, toujours sur lequel nous sommes, on fait de très-bons outils pour les laboratoires, comme poinçons, forêts, ciselets, tarreaux, coussinets de filiere, burins, échoppes, &c. Pour conserver toute la bonté de cet Acier, il faut le forger avec ménagement, ne lui donner des chaudes suantes qu'autant qu'il en faut au besoin, & le moins que l'on peut ; mais je m'explique : il ne faut l'écrourir que pour les objets où l'on ne redoute point les cassures.

On fait d'excellentes limes avec l'Acier poule ; mais j'ai un reproche à faire aux Ouvriers tailleurs de limes ; c'est de faire recuire, ou donner des cuissions trop longues à la matiere, dans

la seule vue de la rendre plus molle à la taille. Ce n'est pas un défaut de faire recuire l'Acier à la couleur de cerise, mais c'est un bien grand de le conserver pendant cinq ou six heures dans un feu qui les chauffe à blanc ; aussi l'on trouve beaucoup de limes de toutes les especes, d'Angleterre comme d'ailleurs, qui ont des moulières par place, & qu'on voit blanchir au premier coup sur l'Acier. Ce défaut ne vient que du recuit ; par exemple, celles qui sont placées de maniere à recevoir la plus forte chaleur, en reçoivent assez pour changer la surface en fer : aussi on en voit beaucoup refuser le service.

Les Aciers de Stirie, de la Carinthie, du Tirol & de toute la Suede, doivent être travaillés sur les mêmes principes, c'est-à-dire, avec les mêmes précautions qui sont détaillées pour l'Acier fondu & l'Acier poule. Or, le plus fin & le meilleur Acier d'Allemagne est celui qui ne contient point de veines de fer,

& quand il est pur , il craint aussi le feu , & est difficile à forger ; mais il n'est pas si susceptible que le fondu , de l'impression de la chaleur au blanc : donc pour faire d'excellentes coutelleries , & tous les outils à travailler les bois auxquels ces Aciers sont à préférer , il convient de les employer en étofe , & sur les principes que nous allons détailler.

Pour faire une bonne étofe , il faut forger une lame d'Acier , supposons d'Acier de Stirie , de douze pouces de long ; d'un pouce de large & de cinq lignes d'épaisseur ; ensuite forger deux autres lames d'un Acier inférieur , de semblables longueur & largeur , mais un tiers ou un quart moins d'épaisseur. Pour cette couverture , on peut se servir d'Acier de Pont , de Rive , ou de Hongrie ; ensuite forger deux lames de fer de semblables longueur & largeur , mais un peu moins d'épaisseur aux deux dernières.

Cela étant exécuté , on doit disposer les lames de cette manière ; l'Acier de

Stirie fera au centre, les deux autres d'Acier inférieur seront mises une de chaque côté ; puis les deux lames de fer serviront de couvertures aux deux autres en les plaçant une de chaque côté.

On saisit ces cinq lames dans des tenailles croches, & pour la plus grande exactitude, il faut faire usage d'une couche de terre glaise sur l'Acier de Stirie, ensuite porter l'étoffe au feu pour la chauffer avec attention, & la marteler de même, &c. Or, cette étoffe étant bien faite, on peut être certain d'avoir une excellente matière ferme, tenace & nerveuse, pour en faire d'excellens tranchans, & cela depuis le couteau de poche jusqu'au fabre, & depuis le couperet de cuisine jusqu'à la cognée.

Il faut cependant faire une distinction : tous les outils dont le tranchant est fait par un biseau vif, comme sont, par exemple, les fers de rabots, les ciseaux, les bédannes, &c., il faut d'autres principes. On dispose le bout d'une barre

de fer, de largeur & d'épaisseur convenables à l'outil qu'on se propose de faire. Sur le bout du fer, fait un peu en bec de flûte, on rapporte une semelle d'Acier sur son plat & tout au bout du fer : on saisit ces deux objets avec des tenailles ; on les porte au feu, le fer en bas & l'Acier en haut ; on jette du sable à mesure qu'il chauffe, & quand il est chaud à propos, on le soude, on le forge, puis on dispose l'outil de la forme qu'il le faut ; ensuite on le coupe au bout de la barre. Or, à chaque outil il faut répéter les mêmes opérations ; de sorte qu'on ne peut en faire qu'un à la fois, bien entendu pour les outils qui n'ont qu'un biseau.

L'outil appelé fermoir est encore différent, parce qu'il a du fer de chaque côté, & que l'Acier est dans le milieu. Or, pour lui & pour d'autres à-peu-près semblables, on opere de cette maniere : quand on a disposé une barre de fer de la grosseur qu'il la

faut , on fend le bout en fourchette avec un ciseau , puis on met un morceau d'Acier dans le milieu en forme de coin ; on appelle aussi cette portion *Robèche* ; on soude le tout , & l'on finit l'outil. Toutes ces précautions sont prises pour donner de la force & de la résistance aux outils , parce qu'ils reçoivent des chocs rudes ; de sorte que s'ils étoient faits d'Acier pur , il s'en casseroit en grand nombre , même au milieu de l'opération ; & de plus , l'affutage & l'affilage seroient trop longs.

Les armes blanches sont faites encore sur des principes différens ; d'abord , ce sont des Aciers d'Allemagne qui sont employés à ces ouvrages ; & certainement les Aciers semantés d'Angleterre , ni l'Acier fondu , n'égaleront jamais ceux d'Allemagne pour l'arme blanche pour la solidité. Or , ces armes sont faites en étoffe de trois ou cinq pièces , mais point de couverture de fer : les lames sont toutes pures d'Acier ; l'on choisit

seulement la meilleure pour celle du milieu, & le moins net pour les côtés; le tranchant de l'instrument doit attirer l'attention; pour cela, on a toujours le centre de l'épée en vue; & c'est pour cette raison que les étofes sont toujours de nombre impair; c'est donc le centre qui commande; & d'ailleurs, les efforts d'élasticité sont aussi soutenus par le centre de la matiere, & c'est ce qu'on exige d'une arme, d'être bien élastique, puisqu'on la soumet à des flexions sur les deux sens du plat, & qu'on exige d'eux qu'elles reviennent dans leur premier état bien droites.

Je remarque que la méthode de mettre deux lames de fer pour servir de couverture aux étofes destinées à faire des armes blanches, doit être non-seulement en usage, mais scrupuleusement observée. Il n'est que trop ordinaire d'en voir casser entre les mains des militaires & quelquefois au milieu du combat; & de plus, quel malheur pour un Voya-

geur qui se trouve attaqué par un
 animal ; son secours est dans son arme ,
 il en est muni , se met en défense ,
 son arme casse ; plus de ressource , il
 succombe aux efforts de son ennemi ;
 le voila mutilé & dévoré. Quelle victi-
 me ! quel tort alors ! car une arme solide
 lui auroit sauvé la vie , parce qu'il au-
 roit eu celle de son ennemi vorace. Ces
 tableaux ont beau n'être pas rares , ils
 sont toujours effrayans. Or , je persiste-
 rai à soutenir que la couverture de fer
 est indispensable pour la solidité de l'arme
 blanche ; & pour la rendre capable de
 résister aux plus fortes épreuves , il fau-
 droit le faire sur les principes de l'Acier
 de Damas factice , expliqué à la note 2 ;
 mais parce que ces armes deviendroient
 bien plus dispendieuses , & qu'il faut
 contenter des gens qui ne veulent guère
 dépenser , qu'ils lésinent sur l'utile , tandis
 qu'ils prodiguent sur le brillant ; pour
 eux , dis-je , il faut se contenter des éto-
 fes à cinq pièces , savoir , trois d'Acier

& deux de fer , qui lui servent de couverture ; & par rapport aux militaires , cela demanderoit des soins de la part du gouvernement , & certainement le nombre des victimes des tranchans diminueroit de beaucoup.

Enfin , avec les Aciers d'Allemagne bien choisis on fait de fort bons coins de monnoie , des laminours , de ressorts de pendules , & sur-tout de forts ; car pour des petits & déliés , comme ceux de montres , je ne le conseille pas , à moins qu'il ne soit bien choisi sans veine de fer , que les fibres soient ferrées , la matiere bien homogene , & que le barreau ne marque pas la rose ; car avec ces défauts , on peut craindre que sur vingt ressorts on aura de la peine à en trouver deux de bons.

Je suis pourtant convaincu que les Allemands font de très-bons ressorts avec leurs Aciers ; car ils ne vont pas en Angleterre en chercher pour leurs usages ; mais ils conviendroient aussi que le

meilleurreste dans leur pays, cela est assez naturel : & dans ce cas, je conviens qu'étant traité avec attention, l'Allemand fera supérieur à l'Anglois : en cela, je suis fondé sur ce que l'Acier naturel a plus de corps & plus de nerf que l'Acier factice, & qu'il porte bien mieux le recuit donné après la trempe.

Je ne doute point que les Aciers d'Allemagne, sur-tout ceux de la Suede, ne reprennent vigueur ; car je viens d'en éprouver deux especes nouvelles, desquelles j'ai été très-content. On doit s'attendre à ses progrès par de bonnes raisons ; ce Royaume est favorisé par la nature des plus riches mines de fer ; & de plus, le Monarque Suédois est savant & sage ; les Artistes sont encouragés, l'émulation bien concertée ne manquera pas de produire d'heureux effets, en améliorant les productions nationales.

La forge des ressorts est conséquente ; & après tout ce qui a été dit de l'Acier

de Damas & des étofes , croiroit-on les mettre en pratique , avec quelque avantage pour les grands ressorts de pendules & de montres ? Non , car ils doivent être faits d'Acier pur , fans mélange de fer , ni d'aucun autre Acier : voici pourquoi.

Tel bon , tel prudent & tel sage que soit un Forgeron , il ne peut pas répondre de fonder parfaitement trois ou cinq lames d'acier fin fans altérer son phlogistique. Je suppose encore que cette altération ne soit pas visible , elle n'en existe pas moins , & ce qui ne feroit pas conséquent dans un objet épais comme une lame de couteau ; c'est beaucoup dans un ressort mince qui exige une élasticité toujours soutenue , constante , & jamais affoiblie. Or , nous avons remarqué que l'Acier corroyé étoit susceptible d'avoir des loups : ceux qu'on apperçoit , on les répare , j'en conviens ; mais il n'en est pas de même pour ceux qu'on ne peut pas voir , par

rapport à leur petitesse. Pour s'assurer de ce que j'avance, on n'a qu'à examiner une piece faite en étofe ; par exemple , une lame de couteau : il est rare qu'on n'y trouve pas de fibres ouvertes, & quelques petites excavations : alors ces défauts qui ne sont rien dans cette lame , pourvu qu'ils soient longitudinaux , seront très-nuisibles dans un ressort de montre. Cela posé , j'avance que très-souvent on juge trop foible le ressort d'une pendule , parce qu'elle retarde & s'arrête souvent : l'on se trompe quelquefois ; car c'est un défaut dans la matiere , une imperfection dans la soudure ou le métal trop fibreux , ce qui est assez ordinaire à l'Acier naturel.

Il paroît donc de la dernière importance de faire les grands ressorts d'Acier pur , bien choisir les barreaux sains & sans pailles , sans gersures & sans cassure quelconque. S'en étant assuré par l'examen des surfaces & la finesse du grain , on doit forger les ressorts sans

donner des chaudes suantes , & ne chauffer qu'au blanc tout au plus ; c'est le seul moyen de ne pas altérer l'Acier , & de lui conserver tout son phlogistique. Partant de ce principe , on n'aura pas besoin d'écrouir si fortement l'Acier , ainsi qu'il est d'usage à chaque chaude , & pour parvenir encore à la haute perfection des ressorts de montres & de pendules , après les avoir dégrossis , en les forgeant toujours à chaud , il faudroit les passer au laminoir : il seroit important d'approprier cet outil à cet effet , on ne peut qu'en tirer un grand avantage. Les cylindres doivent être faits courts , forts & bien durs ; alors ils résisteront bien à cette opération , en ne passant les lames qu'une fois sous les cylindres , c'est-à-dire , les faire recuire à la couleur de cerise à chaque trait , & ce recuit doit être donné au bois ou au charbon de bois , dans l'âtre ou dans une poêle , mais non dans un fourneau à vent.

Quant aux Aciers François , ils sont

plus traitables que tous ceux que nous avons parcourus ; par conséquent plus doux & plus faciles à la manutention. Je me crois donc dispensé de donner des principes particuliers pour la forge & le bon emploi. Qui peut plus , peut moins : donc quand l'Ouvrier se rend maître d'un Acier fin & fantasque au feu & sous le marteau , c'est un jeu pour lui de travailler ceux qui sont moins fins, moins susceptibles des impressions du feu , & en général plus souples & plus traitables.

Il résulte de tout ce qui a été dit dans cette seconde partie , que pour conserver le phlogistique à l'Acier , & profiter de toutes les qualités , les améliorer même , & le conduire au moment de la trempe , il faut : 1°. le chauffer sans le furchauffer ; 2°. ne lui donner des chaudes suantes que le moins possible ; 3°. ne le battre à froid que dans le cas d'altération ; 4°. de faire choix des Aciers naturels , pour tels & tels

tranchans , & l'Acier factice , pour tels & tels objets , sur-tout pour les pieces frotantes dans l'horlogerie ; 5°. enfin , ne pas faire recuire l'Acier dans des femants pour le rendre plus mou à la lime , au tour , au ciseau ; &c. parce que les femants destinés à cela , sont propres à s'emparer du phlogistique , des sels & des souffres ; enfin , j'ai soutenu que l'action de battre l'Acier à froid , de l'écrouir , préparoit la matiere à se casser à la trempe ; la troisiéme partie va finir de le prouver *.

* Le Comité des Arts a fait des expériences pour apprécier les idées & les vues de ce Mémoire ; tous les procédés indiqués ont été suivis scrupuleusement , & il s'est convaincu par l'expérience , que les ressorts laminés étoient préférables aux ressorts forgés , en observant les degrés de chaleur pour les cuissons. *Note de Genève , pag. 34.*



TROISIEME PARTIE.



TROISIEME PARTIE.

De la trempe de l'Acier, & du recuit.

S'IL falloit rapporter tout ce qu'ont dit les Auteurs sur la trempe de l'Acier, rapprocher leurs idées, les comparer, distinguer les bonnes, réfuter les mauvaises, très-certainement la dissertation nous meneroit loin, d'autant plus que j'ai moi beaucoup à dire ; mais je me renferme toujours dans mon premier point de vue, qui est de dire ce que je fais, & ce que les expériences m'ont prouvé, sans trop m'attacher à dire que les autres n'ont pas bien vu.

* La trempe de l'Acier est fort simple ; elle consiste à faire rougir la piece au feu à la couleur de cerise ; ensuite la

G

plonger dans un bon volume d'eau claire & fraîche ; promener la pièce lentement dans l'eau pour chercher la froide , jusqu'à ce qu'elle soit entièrement éteinte ou refroidie. Cette opération est des moins composée ; voilà pourtant tout ce qu'il faut pour durcir l'Acier , pour constituer une multitude d'instrumens de première nécessité , & pour opérer sur le métal un changement subit , si utile & si merveilleux.

L'Acier ayant subi la trempe , est dur , cassant , sec & fragile jusqu'à certain point ; mais il y a un correctif réel , qui même n'est pas plus dispendieux que l'action de le durcir : ce correctif est de le faire revenir , c'est-à-dire , le faire recuire sur de la braise , à une couleur qui convienne au travail auquel on destine l'outil ou l'instrument qu'on fabrique.

On opère le recuit par la voie du feu , & celle de l'eau pour l'éteindre ; lorsqu'il est au degré. On commence

par récurer ou blanchir la piece avec de la pierre de ponce ou du grès ; mais ce dernier est plus expéditif. On pose après cela la piece sur de la braise bien allumée , que l'étendue du feu soit proportionnée à la longueur , largeur & force de la piece que l'on recuit : on se place au grand jour , & l'on voit sept couleurs différentes se succéder par gradation de cette maniere : le blanc d'abord , qu'il faut regarder comme la couleur naturelle du métal : on voit naître un petit jaune , ou couleur de paille ; ensuite la couleur d'or ; puis le pourpre ou cuivre rouge après cela ; le violet , auquel succède le bleu , & enfin le gris ou couleur d'eau ; voilà tout le secret. Tout semble dit. Mais que d'objets à parcourir ; car il faut fixer une dureté convenable , & un corps particulier aux instrumens tranchans & autres , selon la matiere qu'ils doivent travailler. Cependant avant de traiter ces objets en particulier , nous avons des

principes généraux à examiner & à établir pour base , parce qu'ils s'accordent avec tous les Aciers , & aux divers instrumens.

En premier lieu , je remarque que la science de la trempe consiste dans la parfaite connoissance du degré de chaleur propre à l'Acier qu'on doit tremper ; l'Acier naturel n'exige pas tant de chaleur que l'Acier factice ; le naturel est fixé à la couleur de cerise , & la factice à la couleur de rose. Nous l'avons établie dans la seconde partie ; mais c'est ici le lieu de le répéter , parce que c'est ce qui est important de ne pas oublier ; car si l'on trempoit l'Acier fin de Stirie à la couleur de rose , on auroit un objet cassant , ce qu'on appelle tremper sec. En vain chercheroit-on à lui donner un degré de recuit de plus pour corriger la trop forte sécheresse ; effectivement , par une nuance de plus on le rendra plus mou ; mais la pièce inclinera toujours à casser ou à s'égrener.

En forçant le degré de chaleur, on dilate trop la matiere ; les sels ont outrepassé leur degré naturel de fusion ; les fibres , les molécules ne sont pas dans l'état naturel de précision , la matiere n'a plus son degré d'élasticité dont l'Acier est si susceptible ; & c'est de cette élasticité qui est un des plus beaux présens de la nature , qu'il résulte tant d'avantage de ce précieux métal , par les services continuels qu'il rend à la Société sous tant de formes différentes, & dans tous les états de l'homme civil.

Si l'on trempe l'Acier factice à la couleur de cerise , ce qui est un degré plus bas que le rose , on n'obtiendra pas toute la dureté dont ce métal est susceptible. On a beau ne lui donner que très-peu de recuit , on ne peut pas récompenser la partie ; il faut donc se renfermer dans l'ordre des choses , tremper l'Acier naturel à la couleur de cerise , & le factice à la couleur de rose :

& encore, selon l'exigence des cas, s'appliquer aux nuances du plus ou du moins, suivant la pureté de l'Acier, & selon la pièce qu'on trempe; car, par exemple, il faut viser à la nuance en plus, pour un instrument tranchant, & à la nuance en moins dans un objet d'élasticité, comme des ressorts quelconques.

L'action de la trempe doit être regardée de très-près pour pouvoir physiquement en expliquer les phénomènes. Pour cela, examinons ce qui se passe dans le feu & dans l'eau; delà nous expliquerons des faits ignorés.

Je mets une pièce dans un feu de charbons de bois: je la chauffe au degré déterminé, puis je la plonge dans l'eau claire, & dans un vaisseau transparent de verre blanc. Reprenons.

Si je donne des coups de soufflet trop forts, la pièce ne se chauffera pas également. Or, si je la trempe dans cet état de chaleur inégale, je trouve que l'en-

droit chauffé en plus est découvert à blanc : dans cet endroit , la matiere est aigrie ; ailleurs , où la matiere est à la couleur précise , elle ne se trouve découverte qu'en gris ; & l'endroit trempé trop bas n'est point découvert. Voilà trois fortes nuances différentes , très-sec dans un lieu , bon dans l'autre & trop mou dans le reste ; c'est une mauvaise trempe qui ne peut produire qu'une mauvaise piece.

Or , les Observateurs & les Artistes ont dit jusqu'ici , que le feu étant poussé à un trop grand degré , la matiere se dilate plus ou moins ; qu'ensuite l'eau faïssant l'Acier dans cette chaleur inégale , le resserrement ne se fait pas également sur les endroits plus ou moins chauds ; par là , les grains de la matiere se trouvent difformes , mal rangés & mal resserrés ; voilà pourquoi la piece est mauvaise.

Ma maniere de voir , est que le feu doit chauffer la matiere uniformément , de maniere que les sels , les sou-

fres & tous les phlogistiques, doivent se chauffer par gradation pour arriver sûrement au point de fusion dans toute l'étendue de la piece, pour procurer une dureté égale. Et j'apperçois dans la piece mal trempée, que la matiere n'est aigre & cassante, que parce que les sels & les soufres ont outrepassé le degré de fusion, & sont altérés. Alors la pièce casse, parce que la matiere tend à se désunir : elle se désunit, parce que le phlogistique est altéré, a perdu une portion de sa puissance, & de la faculté qu'il a de donner du corps à l'Acier étant dans son état naturel : en un mot, les sels, les soufres & le phlogistique, ne sont pas bien combinés.

Or, reconnoissant que la mauvaise trempe est occasionnée par l'altération de ses substances, les phénomènes de la trempe ne sont pas difficiles à expliquer. C'est que les soufres, les sels, le phlogistique & toute la matiere subtile doivent être combinés & fondus avec

précision à un degré de chaleur déterminé par la nature dans cet état de fusion. Etant éteints subitement à l'air libre & dans une liqueur fraîche, ces matieres se congelent. Voilà la trempe; mais poursuivons.

Après avoir vu ce qui se passe au feu, examinons le métal dans l'eau à l'aide du vaisseau transparent. Quand je plonge l'Acier tout rouge dans l'eau (pour cette épreuve, il faut un barreau d'un pouce carré de grosseur), j'entends un bouillonnement dont l'effervescence continue jusqu'à l'entier refroidissement. Attentif, je sens mon bras dans une espèce d'agitation, qu'il semble que je tiens des milliers de grains de sable, dont les grains s'entrechoquent avec telle gravité, que je les sens tous sans sentir le poids de la masse totale : pour voir ce travail, je porte ma vue à travers le vaisseau, j'apperçois une infinité de globules sortir de la surface de l'Acier; chaque pore pousse le sien : delà je conclus,

que c'est le travail des sels, des soufres & de la matiere subtile, lesquels étant en fusion, & en contact immédiat avec l'eau, se trouvent forcés de céder au froid qui les environne. Ils entrent dans une espece de congélation; là s'effectue le durcissement de la trempe, de sorte que si l'Acier est cassant, sec, c'est qu'il approche de l'état de la glace.

Mais une expérience décisive, & à laquelle on ne s'attendroit peut-être pas; j'ai pris un bout de canon de fusil d'environ six pouces, dans lequel j'ai renfermé un morceau d'Acier de deux lignes de diametre en carré; les deux bouts de canon fermés par deux couvercles à vis, puis luté avec la terre glaise pour défendre absolument tout contact avec le feu & avec l'eau. J'ai chauffé le tout presqu'au blanc, afin que le centre fût au moins à la couleur de cerise; ensuite j'ai trempé le tout dans un baquet d'eau froide. Le refroidissement & la trempe a été tel, que l'Acier de Stirie n'a pris

aucune dureté ; il est resté tout aussi limable qu'auparavant.

Cela prouve évidemment , que malgré que les sels & les soufres soient dans un état de fusion , si néanmoins la trempe ne peut s'effectuer sans le contact de l'air , tellement que le froid & le chaud ne font rien , ou font de nul effet , si l'air & quelque substance froide n'environne , & ne frappe le métal à l'instant de la congélation , comme pour présider à l'action ; & fournir lui-même une matiere subtile dont j'ai déjà parlé , & que j'appelle ici fluide durifique.

L'action de la trempe vient elle-même à l'appui de ce système. Si je fais chauffer de l'Acier dans un fœmant , & le vaisseau luté ; si je trempe le tout dans l'eau , l'Acier ne durcit pas comme nous venons d'examiner ; mais si je fors promptement la piece du fœmant , & que je la trempe à l'eau ou dans une autre liqueur , la trempe sera bonne : il faut

donc le contact de l'air, cela est évident.

De plus encore, j'examine que la trempe ne peut s'effectuer au centre de la piece quand elle est d'un fort volume ; par exemple , un barreau de six lignes d'épaisseur & neuf de largeur, il n'en durcit réellement que deux lignes au pourtour, trempé à la couleur de cerise ; mais un peu plus, s'il est plus chaud. Je pense en avoir dit assez sur les phénomènes de la trempe, puisque mon hypothèse commence à s'éclaircir.

J'ai dit que l'Acier naturel ne devoit être trempé qu'à la couleur de cerise, & l'Acier factice à la couleur de rose, un degré de plus. Comme cette différence est marquée, & que nulle part on n'en trouve aucune explication, on peut exiger de moi quelque éclaircissement.

A la trempe, l'Acier semanté exige une nuance de plus que le naturel, parce qu'il est fait Acier par les secours de

l'art ; de sorte qu'en ce sens l'Acier naturel est comme le fils aîné de la nature ; il n'est jamais parvenu à l'état de fer ; c'est la fonte même , épurée de ses souffres , de ses sels & des matieres hétérogenes , par la seule action du feu , & d'une affinerie répétée autant de fois qu'il le faut pour rendre la fonte malléable ; & dès-lors qu'elle est malléable & ductile , elle cesse d'être fonte , elle prend le nom d'Acier ; & voilà l'Acier naturel qui se trouve toujours plus dur sous le marteau que le factice. Or , c'est un degré naturel de dureté qu'il a de plus , qui suit toujours la matiere avant la trempe tout comme après la trempe.

Par une suite de raisons , l'Acier factice ayant un degré de moins de dureté , il faut le récompenser par un degré ou une nuance de chaleur de plus qu'à l'Acier naturel. Or , le degré mou vient à l'Acier factice de ce qu'il a passé à l'état de fonte , & le grand degré de chaleur qu'il a eu avec la cassine ;

ont dévoré le principe inflammable qui étoit la cause de sa dureté ; de sorte qu'il n'est devenu ensuite Acier que par l'introumission des sels , des soufres & du phlogistique empruntés dans des sels alcalins , lesquels , quoiqu'amis du métal , ne sont pas néanmoins aussi puissans ni aussi fixes , que ceux que l'Acier naturel tient de la nature même.

Une expérience de trempe très-remarquable doit ici trouver une place. * M. de Réamur , cet Académicien infatigable , a tenté tant de moyens de travailler le fer pour en faire de l'Acier factice , & de tremper aussi le fer sans le semanter. Pour cet effet , il a essayé tous les degrés de chaleur dont le fer est susceptible de s'échauffer , le cerise , le rose , le presque blanc , le blanc ; jusques-là point de dureté remarquable : il s'est avisé de le tremper suant ou fondant ;

* Deuxième mémoire , page ; ; 8 , de l'art de convertir le fer en Acier.

de sorte qu'au sortir du feu l'ayant plongé dans l'eau froide , son fer s'est trouvé découvert à blanc ; & l'ayant sondé , il l'a trouvé dur , & très-dur , & cela est vrai ; mais , chose étonnante , il a cru ne l'avoir que trempé , parce qu'il ne cherchoit que cela ; mais il a fait bien plus ; car il l'a réellement changé en Acier. N'est-il par surprenant , qu'après avoir tenté tant de moyens pour faire de l'Acier avec du fer , ce grand homme soit mort sans avoir connu cette manière , cette fabrique , laquelle cependant n'avoit pas échappé à la sagacité des ses recherches.

Qu'on prenne une barre de fer , n'importe la grosseur , qu'on la fasse chauffer jusqu'à souder réellement ; qu'en cet état on la plonge subitement dans l'eau fraîche , toute la surface sera changée en Acier de l'épaisseur d'une feuille de parchemin. Pour s'assurer de ce grand changement , on n'a qu'à la remettre au feu , la forger , ou ne pas la forger ,

cela est indifférent ; ensuite on peut procéder à la trempe tant de fois qu'on le voudra à la couleur de cerise, on la trouvera toujours dure & dans l'état d'Acier. On peut dire que c'est un expédient bien prompt & peu dispendieux pour faire de l'Acier ; mais , je le répète , il n'y a que la surface de changée ; car si on lime le pourtour de l'épaisseur d'un quart de ligne , on n'aura plus de dureté.

Ce que je viens d'expliquer avec toute la clarté qu'il m'a été possible , ne doit pas être regardé comme une digression inutile ; car cette méthode prompte & facile de faire l'Acier , lorsqu'elle sera connue , rendra quelques services dans la société à une précieuse classe de Citoyens : je vais assigner la première place de cette méthode.

En beaucoup d'endroits dans les campagnes , les Forgerons font les focs de charrue de fer pur , c'est-à-dire , sans assérer le bec ; on a beau dire que quand
le

le terrain n'est pas pierreux , la mise d'Acier est inutile au bec du foc ou du coudre ; c'est une très-mauvaise doctrine , parce qu'il n'y a point de terrain sans graviers & sans quelques petits cailloux ; & je suppose même que tout un terrain fut sans pierres , le plus excellent fer ne vaudra jamais le plus mauvais Acier dans le cas du frottement. Or , le frottement du foc contre la terre est continu , & se fait avec beaucoup d'efforts : il est certain qu'un instrument tout fer ne fait pas le quart de service qu'il feroit étant d'Acier. Pour cet effet , la méthode de changer le fer en Acier par une seule chaude & par la voie de la trempe , est ici d'un excellent secours.

Or , quand le Laboureur portera le foc usé au Forgeron pour qu'il lui fasse le bec , le Forgeron après avoir donné la chaude pour faire la pointe , remettra la piece au feu , la fera chauffer jusqu'à fonder de la longueur de deux pouces

ou environ , & la trempera subitement dans l'eau fraîche , & l'instrument sera excellent , & peu dispendieux.

Un reproche sérieux que j'ai à faire à plusieurs Forgerons dans les campagnes , c'est de tremper tout dans l'eau qui est toujours à côté de la forge ; là , continuellement ils trempent les tenailles chaudes ; là , ils prennent de l'eau avec le balais pour en arroser & balayer le feu ; de sorte que cette eau est toujours sale , bourbeuse & continuellement chaude ; & c'est dans cette eau qu'ils trempent tous les instrumens des Laboureurs & des Payfans pauvres ; cela est très-condamnable.

On peut mettre en usage cette méthode de tremper , pour la plupart des instrumens d'agriculture , comme pioches , fourches , & tous les autres outils qu'on ne daigne pas faire d'Acier , ni mettre des mises pour leur faire des tranchans , des pointes de longue durée : d'abord on peut être assuré de la solidité ;

car il n'y a qu'à faire attention qu'il n'y a que la surface qui soit Acier, mais surface épaisse de près d'un quart de ligne, & tout l'intérieur reste fer; l'outil aura beaucoup de consistance & de tenacité, & même plus après la trempe qu'il n'en avoit auparavant.

Un point de la trempe, qui a toujours fait le désespoir des Ouvriers, sont les cassures qui se font au métal pendant qu'il s'éteint dans l'eau; l'opinion reçue est que l'Acier acquiert un volume en chauffant, à-peu-près de deux lignes par pied à la couleur de cerise. De cette chaleur, passant rapidement du chaud au froid, le refroidissement étant subit, il se fait des fentes à l'Acier, des cassures transversales & longitudinales; ce qui ne s'effectue alors que parce que le métal ne revient dans son premier volume qu'avec des efforts violens, en se resserrant sur son centre. Voilà, selon plusieurs, la cause des cassures à la trempe.

Cette opinion a fait donner dans des erreurs singulieres pour éviter les cassures ; les uns pensent que le grand air y contribue : ils s'enferment par le moyen de planches , ou de rideaux autour du fourneau ou de la forge à tremper ; d'autres attribuent tout à l'effet de la fraîcheur de l'eau ; ils la chauffent donc , les uns avec de l'eau chaude , d'autres y plongent des masses de fer ou des tenailles rougies ; les autres font une eau de savon ; & enfin , bien d'autres moyens à-peu-près semblables , & ni les uns , ni les autres ne produisent nullement l'effet désiré : car tout cela n'empêche point l'effet des cassures, par la raison que la cause ne leur est pas connue. Or, je crois en avoir trouvé la vraie cause dans une matiere inconnue , & je la découvre dans un fluide subtil , qui fait partie de l'air : essayons de l'expliquer.

En écrouissant le fer & l'Acier , ils deviennent durs & élastiques ; & lorsque

l'on pousse la percussion du marteau, le métal s'aigrit, se durcit de plus en plus, tellement qu'il devient si aigre & si cassant, qu'on voit augmenter les cassures à vue d'œil pendant qu'on les martelle. Qu'est-ce donc que cette opération, si ce n'est une trempe?

La même chose arrive à l'or, à l'argent & au cuivre. Ils deviennent élastiques; ils s'aigrissent & se cassent sous le marteau; c'est une trempe que l'écrouissement; & ce qui est très-remarquable, ni le plomb, ni l'étain, quand ils sont purs, ne deviennent ni durs, ni aigres, ni cassans sous le marteau, & n'acquièrent pas le moindre degré d'élasticité. Il faut donc qu'il y ait une cause particulière & directe, qui fasse casser le fer, l'Acier, l'or, l'argent & le cuivre. Remarquons aussi que la trempe à l'eau fait sur l'Acier les semblables effets que la trempe au marteau; car plus on écrouit l'Acier, plus il se fait de cassures; de même, plus on ré-

tere la trempe à l'eau sur la même piece, & plus il s'y fait de cassures, lesquelles se multiplient à chaque trempe. On peut voir le morceau d'Acier *Fig. 10*; il a été trempé huit fois, & il y a à-peu-près une égale progression au marteau.

Or, le grand nombre d'expériences que j'ai faites à ce sujet, me portent à croire qu'il y a une matiere, un fluide subtil qui fait partie de l'air qui, à mesure qu'on écrouit l'Acier, s'incorpore dans ce métal & se trempe : c'est-à-dire, qu'à mesure qu'on bat l'Acier, celui-ci s'échauffe, & la même action du marteau qui agite l'air, accélère la vitesse des tourbillons, & le fluide s'incorpore dans les interstices du métal.

Ce fluide est subtil, c'est une sorte de phlogistique semblable au fluide magnétique & électrique. L'existence de ces deux matieres sont avouées par les Savans : il n'y a qu'un pas à faire, qu'une réflexion pour en reconnoître un troisieme, & peut-être

ce troisieme n'est-il que les deux autres combinés: car, quoique je parle d'un troisieme, j'avoue que je crois que c'est la même matiere ou le même fluide, ou la même portion d'air. Qu'il n'y a que la maniere de le mettre en action pour l'insinuer dans les objets, qui lui fait produire des effets différens. Par exemple, par le double frottement, soit du globe, soit du plateau, il prend le nom & la vertu électrique; par les frictions, il prend le nom & la vertu magnétique; & par le choc du marteau, il prend celui de *durifique*.

Je remarque essentiellement, que plus on écrouit des barreaux pour faire des aimans artificiels, ils s'aimantent beaucoup mieux, plus vite, & acquièrent plus de force & de vigueur: c'est déjà un commencement de preuve, que ce pourroit bien être le même fluide, du moins il y a connexion. Or, c'est ce même fluide que je trouve être la premiere cause de l'endurcissement des métaux,

y étant insinué par l'action du marteau ; & lorsque la percussion est outrée , il en procure une trop grande quantité à l'Acier ; il s'affimile si étroitement aux fels & aux souffres du métal , qu'il le fait éclater à la trempe. Il vient donc par là , la première cause des cassures.

Si l'on veut nier ce système , il faut dire alors que la dureté que les métaux acquièrent en les forgeant à froid , vient de la vertu du marteau , ce qui seroit reconnoître dans ce dernier une qualité oculte ; & dans ce cas , il faudroit encore expliquer pourquoi le plomb & l'étain ne prennent aucune dureté par les mêmes instrumens & la même manutention ; car lorsque ces deux métaux (l'étain & le plomb) sont purs , on peut les marteler tant que l'on voudra , ils ne deviendront ni aigres , ni cassans , ni élastiques , ni durs ; c'est-à-dire , que ne recevant point de matière durifique , ils ne peuvent recevoir aucun degré de trempe.

Pour expliquer la différence singu-

liere , qu'il y a des métaux durs aux métaux mous , je pense que le plogistique primitif , qui constitue le plomb & l'étain , participe de celui qui constitue le mercure , que ce principe est d'une nature propre à éloigner le fluide durifique , propre à l'écarter , & s'opposer à l'insinuation , & qu'enfin le principe qui s'oppose à la fixation du mercure , s'oppose aussi au durcissement & à la trempe du plomb & de l'étain.

Mais on peut encore me faire une question bien frappante , & m'objecter pourquoi l'or , l'argent & le cuivre , ne reçoivent aucune dureté par la trempe à l'eau , comme l'Acier , puisqu'ils reçoivent comme lui le même fluide , par la percussion du marteau ?

A cela je réponds qu'il ne s'agit qu'à trouver une liqueur qui fasse concentrer le fluide dans le métal ; qu'il le congèle avec les sulfures & les sels , au lieu de s'en emparer , ou de l'absorber (comme leur fait l'eau & les graisses.) Alors ces

métaux deviendront durs , & je ne doute pas que cette trempe n'ait existé ; car il est à croire que le cuivre a été employé à faire des outils avant le fer , & je pense encore , qu'au besoin on pourroit trouver cette trempe.

Ce n'est pas le tout d'avoir trouvé la cause des cassures à l'Acier la grande affaire est d'avoir trouvé des moyens de le dépouiller de cette cause , puisqu'étant portée à l'excès , elle devient si vicieuse , en ce qu'elle détruit des pieces de conséquence. Or , quand je fus convaincu que la cause des ses cassures étoit dans la surabondance du fluide durifique , mon occupation fut de chercher des substances capables de dépouiller l'Acier du superflu de ce fluide : & voici le résultat de mes expériences.

Toutes les liqueurs qui contiennent plus de flegmes que de parties grasses , font développer le fluide incorporé dans l'Acier , & le font éclater ; & toutes les liqueurs qui contiennent plus de

parties grasses ou huileuses que de flegmatiques, empêchent le prompt développement du fluide, s'emparent de la portion superflue, & le métal n'éclate pas. Or, c'est l'eau qui contient le plus de flegme; aussi, c'est la liqueur qui fait le plus éclater l'Acier. Enfin, ce sont les graisses animales qui ont la vertu de dépouiller l'Acier de la surabondance du fluide durifique; & voici comment cela doit être pratiqué.

Il faut avoir du suif dans un vaisseau suffisamment grand pour pouvoir y plonger la pièce toute entière, & à son aise; on peut auparavant faire fondre le suif si la pièce que l'on trempe est petite; mais si la pièce est d'un gros volume, on n'en a pas besoin, parce qu'elle le fait fondre suffisamment. Or sans s'attacher au suif seul, on peut faire usage de toutes les graisses d'animaux, même de celles qui se perdent dans les cuisines, pourvu qu'on ait le soin d'en extraire les parties aqueuses.

J'entends donc pour la pratique qu'avant de tremper la piece à l'eau, il faut lui donner une trempe au suif, il faut donc faire rougir la piece à la couleur de cerise plutôt une nuance de moins que de plus, la laisser éteindre dans le suif, ensuite la retirer, la remettre au feu pour la faire chauffer de nouveau & procéder à la trempe à l'eau.

Il n'y a point d'Artiste qui ose hasarder une piece à deux trempes à l'eau, par la raison que la piece se gerce & se casse bien plus à la seconde trempe qu'à la premiere, à la troisieme plus qu'à la seconde, ainsi des autres, toujours de plus en plus; mais la méthode que j'annonce leve ces difficultés, & pare tous les inconvéniens; de sorte que si une piece que l'on travaille se trouve manquée, soit par accident ou par l'oubli de quelque trait d'ajustement, qu'on ait besoin de la detremper, on peut sans crainte la faire rougir à la couleur de cerise, l'éteindre,

dans le suif, après cela, la faire rougir encore au feu comme pour la dégraisser, la rendre limable, ensuite on peut remédier aux défauts, y faire ce dont on a besoin; après cela on peut à coup sûr procéder à la trempe ordinaire à l'eau, la piece n'aura rien perdu de ses qualités.

Or cette maniere de dépouiller l'Acier du superflu du fluide durifique, est admissible dans tous les cas, & dans toutes les pieces où l'on veut éviter les cassures: elle réussit généralement à tous les Aciers, soit naturels ou factices, soit purs ou en étofes; par conséquent ces pieces si redoutables à la trempe comme sont tous les instrumens tranchants d'un côté, tous les ressorts, les coins de monnoie, les cylindres de laminoirs, enfin tout ce que l'on voudra tremper sans courir les risques des cassures; mais il faut se renfermer dans l'ordre des couleurs prescrites pour la trempe à l'eau, l'Acier naturel à la couleur de

cerise, & l'Acier factice à la couleur de rose, cependant viser à la nuance en moins plutôt qu'en plus.

Les outils de Menuisiers, de Tourneurs, de Sculpteurs, &c. étant faits dans les manufactures, sont sujets à être négligés, mal trempés, de sorte qu'il s'en trouve quantité de mous, qu'il faut afuter à tout instant. Or pour les rendre bons, il faut les retremper, mais la seconde trempe les fait toujours casser; il y a de cela de milliers d'exemples. C'est donc ici le cas où la trempe au suif est proprement utile avant la trempe à l'eau: on n'a qu'à la mettre en pratique; les succès sont assurés.

Un objet qui intéresse beaucoup la trempe, c'est l'examen des liqueurs qui peuvent concourir à cette opération: tout le monde sait qu'on a qualifié de secret, la composition de différentes liqueurs où l'on fait entrer des drogues & des ingrédients en quantité, les uns inutiles, les autres contraires, & d'autres

détructeurs ; pour cela toutes les Plahtes fortes comme l'Ail, l'Oignon, les Poireaux, les Raves, les Beteraves, enfin tous les Simples ont été mis en usage, & jusqu'aux bêtes venimeuses, Serpents, Viperes, tous moyens que l'expérience a fait voir l'inutilité.

Toutes les liqueurs, & tout ce qui est froid, trempe l'Acier, mais le durcit plus ou moins. Or ce qui durcit le mieux est ce qui refroidit le plus promptement l'Acier. Par conséquent c'est l'eau qui est préférable à tout : il est inutile de préférer telle ou telle eau, il suffit qu'elle soit claire & froide, mais cependant préférer celle de riviere à celle de fontaine, celle de fontaine à celle de puits, enfin celle de la pluie est très-bonne.

Je fais à n'en point douter, que les sels, dissous dans l'eau durcissent bien l'Acier, mais c'est toujours à base d'eau. M. de Reaumur a porté ces expériences

fort loin, l'eau forte, le vif-argent sont ce qui a trempé le plus dur. Je suis très d'accord avec lui; mais est-il possible de recommander aux Ouvriers avec certitude de bon succès l'usage de ces objets incomparablement plus chers & plus dispendieux que l'eau? les porter à faire usage de ces matieres, ce feroit les induire à mal faire; car ils voudroient les consommer à l'opération avant d'en renouveler le volume, de sorte que les dernieres trempes feroient très-mauvaises.

Toutes les liqueurs s'affoiblissent aux trempes réitérées dans la même, & c'est la matiere saline qui se détruit sans doute dévorée par la chaleur, ou évaporée en fumée; l'huile même perd beaucoup de sa partie inflammable: car lorsqu'on met dans une lampe d'huile, dans laquelle on a trempé plusieurs fois, on voit une flamme sombre qui éclaire très-mal; aussi les trempeurs rigides ont la louable

ble coutume de remuer l'eau à chaque pièce qu'ils trempent, & de la renouveler souvent.

Les sels dissous dans l'eau opèrent un prompt refroidissement, & augmentent la dureté, d'abord parce que les sels sont des crySTALLIFICATIONS; ils ont un degré de froid qu'ils communiquent à l'eau: en second lieu, les sels sont de forts agents pour changer le fer en acier dans la sémantation, avec ces qualités il ne peut manquer de procurer de dureté à la trempe. Il se dépouille de tout son phlogistique en faveur de l'Acier; & comme ce métal est susceptible de se surcharger de phlogistique, le superflu devient vicieux parce qu'il s'unit fortement au fluide durifique, & à la trempe ce dernier se développe avec fracas, & multiplie les cassures à l'excès.

Si l'on veut s'assurer de ce que j'avance, on verra un effet singulier. On n'a qu'à écrouir une lame d'Acier de sept ou huit pouces de long, un de

large, une ligne & demie d'épaisseur d'un côté & un peu moins de demi-ligne de l'autre, ce qui présentera une lame de couteau. Cela étant ainsi, il faut la tremper à la couleur de cerise dans une dissolution de sel marin, d'ammoniac, de nitre, de verre, d'eau-forte, le tout en saturation avec de l'eau commune: en plongeant la lame dans cette liqueur, on entendra l'Acier se fendre, s'éclater, se séparer, & des morceaux resteront au fond du vase. D'après cette expérience doit-on faire grand usage des sels?

L'huile trempe, mais ne trempe dures que des pieces minces, telles que des ressorts de montre & de pendule; car des pieces fortes ne durcissent point; & au-delà d'une ligne & demie de diamètre, on ne doit point espérer de dureté réelle: en voici les raisons.

Nous avons remarqué que les matieres grasses ne durcissoient point l'Acier en fort volume, parce qu'elles s'emparent du fluide. Pour tremper l'Acier,

il faut du flegme suffisamment pour congeler les sels ; les soufres & le fluide durifique. Or, comme l'huile contient beaucoup de parties grasses, elle contient aussi du flegme bien plus que les graisses animales. Mais enfin, les parties grasses opèrent un refroidissement lent, parce qu'il n'y a que le flegme qui saisit les sels & les soufres. De là vient l'explication pourquoi l'Acier ne casse pas à la trempe à l'huile, du moins sensiblement ; c'est que les parties grasses de l'huile font l'effet du suif ; elles s'emparent du superflu du fluide durifique, pendant que le flegme éteint & durcit les sels ; mais cette congellation s'opère si lentement, que la dureté n'est bonne que dans une piece de petit volume, comme d'un quart de ligne d'épaisseur ; elle est fort moyenne dans une ligne & demie, & n'est point sensible dans un pouce de diametre.

Mais on m'objectera peut-être que les

Horlogers trempent leurs forets dans le suif, & sont suffisamment durs pour percer les métaux. Je suis très-d'accord sur ce point; j'ai dit que tout ce qui étoit froid, trempoit dur; ici il est question du volume; les forets que l'on trempe au suif ou à l'huile, sont très-petits, & il est observé que des forets de deux lignes de diametre, ne durceroient point assez pour percer l'Acier; & de plus, la méthode de chauffer les forets pour être trempés, est de les chauffer & de souffler la flamme d'une chandelle sur le foret avec un chalumeau; de sorte que le bout du foret vient blanc, puis subitement enfoncé dans le suif. Celui-ci est assez froid pour l'éteindre sur le champ; car s'il étoit chaud & fondu, il ne durceroit point. Je remarque & j'avoue de bonne foi, que pour les petits forets d'horlogerie & de bijouterie, c'est la meilleure méthode pour les tremper; car ceux qu'on trempe à l'eau, s'ils étoient chauffés au blanc, pas un ne réussiroit, au premier coup

d'archet ils casseroient. Delà, il faut avouer que le suif ne trempe pas si dur chauffé au blanc, que l'eau, & même l'huile, à la couleur de cerise.

Puisque le suif a la vertu de tremper les petits objets, lorsqu'il est froid, on doit conclure que tout ce qui est froid, peut tremper aussi, & cela est vrai; il ne faut que mesurer le volume avec la substance dans laquelle on veut éteindre l'Acier & congeler les sels, &c. Par conséquent, un foret, un pointeau enfoncés tout rouges dans du plomb, dans de l'étain, dans du bois, trempent l'Acier. Et pour le prouver définitivement, je vais rapporter une expérience, qui prouvera évidemment que toutes les substances froides peuvent tremper l'Acier.

Faites chauffer à la couleur donnée un morceau d'Acier de deux lignes de largeur & une ligne d'épaisseur; ferrez-le promptement entre les deux mâchoires d'un fort étau d'atellier; si les mâ-

choires sont bien dressées, qu'elles embrassent exactement le volume de l'Acier ; quand il sera refroidi, on trouvera le métal dur, à résister aux meilleures limes ; & en le cassant, on y verra le grain aussi fin qu'à la trempe à l'eau.

D'après cette expérience, qui est à la portée de tout le monde, & qu'on peut faire avec succès, qu'on s'efforce donc de composer des liqueurs pour tremper l'Acier, qu'on vante des secrets ; qu'on en fasse mystère, c'est un pur charlatanisme. Mais un raisonnement simple, & qui seul est capable de condamner toutes les compositions de liqueurs pour la trempe, c'est de voir qu'une infinité d'objets périssent, parce qu'ils sont trempés trop durs ; car, abstraction faite pour un moment, des défauts de la forge & de l'écrouissage, tous les ressorts, de tant de genres qu'ils soient, ne se cassent que parce qu'ils sont trempés trop durs. Les coins de monnoie,

les cylindres de laminoirs, n'éclatent que parce qu'ils sont trop durs; une lancette qui casse sur la peau, un tranchant de rasoir qui s'égrene à l'approche d'un poil de barbe, c'est parce qu'ils sont trop durs; de même les ciseaux qui se rompent en tombant à terre; un couteau en entamant du pain, un canif en taillant une plume, les sabres, les épées, les fleurets, toutes ces promptes destructions ne viennent que d'être trempés trop durs, trop secs. Enfin, une foule d'instrumens d'Acier ne périssent que par le trop de dureté: c'est à quoi le Public a donné le nom de trempe sèche, ou trempé trop sec. Il n'est donc pas sage de composer des liqueurs pour augmenter la dureté de l'Acier, puisque les résultats en sont vicieux; je suis donc bien éloigné de donner une nouvelle formule de trempe.

Pour la haute perfection, il faut que l'instrument d'Acier soit fait avec justesse, c'est-à-dire, 1°. que la dureté soit

mesurée avec l'effort qu'il doit faire :
2°. assortie à la matiere à laquelle il doit résister, pour cela tout le secret consiste à tremper l'Acier dans sa couleur favorite pour ne pas changer l'ordre du grain ni des molécules, pour ne pas altérer le phlogistique & arriver au point fixe de la fusion des sels, des soufres, & du fluide durifique, puis les éteindre dans l'eau, pour congeler toutes ces matieres. Voila l'Acier bien dur, mais il faut ensuite le correctif ; c'est un recuit donné à l'aide du feu, qui amo- lit la congellation des sels par sept de- grés différens, ce qui lui ôte le trop de dureté, & cette espee de sécheresse qui le rend si fragile. Or, étant revenu à l'une des couleurs de recuit, c'est alors que l'instrument a reçu l'avantage d'opérer avec fermeté sur la matiere ; pour laquelle il est destiné : partant de ces principes qui sont incontestables, il nous est aisé d'établir les degrés con- venables aux différentes fonctions de

l'Acier; mais commençons par désigner les instrumens auxquels on n'a pas besoin de donner aucun degré de recuit; parce qu'ils ont besoin de toute la dureté.

(11) Je placerai à la tête de tous les instrumens de premiere nécessité, le briquet; bien loin de corriger sa dureté; il faut lui communiquer autant de phlogistique qu'il peut en recevoir, parce que les cassures n'y sont pas conséquentes. Pour lors on peut les tremper dans l'urine, soit pure, ou moitié urine, & moitié eau.

Les batteries d'armes à feu doivent être traitées sur les mêmes principes, & trempées dans toute la dureté possible. Cependant je remarque que l'excès de dureté y est nuisible : j'ai fait un semant, j'y ai enfermé deux batteries; & après une heure de feu, je les ai trempées dans l'urine, il en est résulté deux batteries plus dures que les pierres, parce que celles-ci noircissoient

contre ; & ne pouvoient enlever la particule d'Acier pour l'enflammer & faire l'étincelle ; une douzaine de pierres y ont été éprouvées , & pas une n'a pu opérer ; il a fallu les recuire à la couleur d'or , & l'effet a eu lieu parfaitement.

Les coins de monnoie exigent toute la dureté que peut leur donner la trempe à l'eau ; ainsi il ne leur faut aucun recuit après la trempe. Les cylindres de laminoir suivent la même règle , de même que les estampes , les mandrins , les matrices , les tas , les tasseaux , les enclumes , les marteaux , les étaux ; tous ces outils ne doivent point être revenus ni recuits après la trempe.

Les rapes , les limes de toutes les espèces ne doivent avoir aucun recuit ; & si les cassures n'étoient pas si redoutables , je conseillerois volontiers de les tremper dans l'urine ou dans la dissolution de sels ; mais il faut sacrifier quelque chose à la solidité des outils ,

qui sont continuellement de service & sujets à casser entre les mains des Ouvriers , & leur faire du mal.

Les fusils à donner le fil aux couteaux , les brunissoirs à brillanter les métaux , les allesoirs d'horlogerie , doivent être trempés durs & sans recuit. Or , je remarque que les brunissoirs & les allesoirs , sont de mauvais outils quand ils sont fendus à la trempe ; & même il est rare qu'ils ne se fendent pas tous ; par conséquent , on doit faire usage strictement de la trempe au suif , & ne pas les marteler à froid. J'en dirai tout autant pour tous ces outils faits en brunissoir , qui servent à donner le fil aux lunettes & aux couteaux à parer les peaux , qui sont d'un grand usage dans les arts de Corroyeurs , Hongroyeurs , Mégissiers , Parcheminiens , &c.

Enfin tous les outils dans les laboratoires , qu'on appelle fraises , grateurs , grattoirs , ébarboirs , coussinets de filiers forts ,

tous ces outils qui servent à racler ou gratter les métaux, la nacre, l'ivoire, l'os, la baleine, l'écaille, la corne, les bois même, enfin tous ces outils faits par un biseau de court qui donne un tranchant qui ne craint ni de s'ébrécher ni de se casser, ne doivent avoir aucun recuit, parce qu'alors ils résistent bien mieux & plus long-temps à leur action. Voila à-peu-près tous ceux qui ont besoin essentiellement de toute la dureté de la trempe naturelle sans les faire revenir d'aucune couleur de recuit. Passons maintenant à ceux qui ont un besoin indispensable de recuit, pour corriger la dureté de l'Acier, mais voyons comment s'opère le recuit.

L'Acier étant trempé on le blanchit avec du grès, puis on le pose sur de la braise bien allumée; là, il y prend sept couleurs différentes & très-distinctes, c'est ce qui donne la connoissance à l'Artiste de fixer la dureté du métal au degré où il le faut pour

appropriier chaque instrument aux opérations auxquelles on les destine. Voici les couleurs dans l'ordre qu'elles se succèdent sur le feu : or , chaque degré de couleur diminue la dureté de l'Acier d'un degré.

Fig. 5, n° 1, le blanc , ou la couleur naturelle du métal : c'est le degré le plus dur.

N° 2. La couleur de paille ou petit jaune.

N° 3. La couleur d'or ou le beau jaune.

N° 4. La couleur pourpre ou cuivre rouge.

N° 5. La couleur violette.

N° 6. La couleur bleue.

N° 7. La couleur d'eau ou gris qui est la moins dure.

Le N° 1. étant la couleur naturelle du métal doit être regardé comme la trempe qui convient à tous les outils qui n'ont pas besoin d'aucun recuit.

Le N° 2. couleur de paille convient à tous les tranchans forts , qui

servent à tourner le fer & l'Acier, & à les cizeler, tous les outils de Sculpteurs, Marbriers, & généralement tous les cizeaux, gouges à tailler les métaux & les pierres dures; c'est aussi la couleur pour les rasoirs faits d'Acier fondu.

Le N° 3. couleur d'or convient à une infinité de tranchans; c'est le plus propre aux burins & échopes de Graveur, pour les forets, les pointeaux, poinçons, tareaux de filiere, petite & moyenne filiere, & à cette multitude de tranchans qui fourmillent dans les laboratoires des Artistes. C'est une couleur fort essentielle pour les productions des Couteliers, soit pour les instrumens de la chirurgie comme lancettes, bistouris, lithotomes, canifs, rasoirs d'Acier naturel, & généralement toutes les especes de cizeaux à couper le linge, l'étoffe, les ongles, les chairs, &c. c'est aussi la couleur qui convient spécialement aux outils de Tourneurs en bois, à ceux de Menuisiers, Charpentiers, Charrons, en-

fin à tous les instruments faits pour parer & couper les peaux animales.

N^o 4. La couleur pourpre ou cuivre rouge est essentielle pour tous les couteaux de poche, de table, de cuisine & de boucherie, pour tous les instrumens d'Agriculture, & les gros outils de Tailleurs de pierre, &c.

Le N^o 5. couleur violette convient aux ressorts auxquels on a donné le premier recuit au gros bleu; qu'après cette dernière on redresse, on blanchit, on polit, on donne ensuite cette couleur violette pour rendre les surfaces plus agréables à la vue, & enfin empêcher le métal de se rouiller, ou plutôt d'en retarder les progrès que les taches de rouille ne soient pas si visibles.

Le N^o 6. le bleu est spécialement désigné pour les grands ressorts de pendule & de montre, pour ceux de quadrature, de répétition, tous les ressorts de coutellerie, d'arquebuserie, de ferrurerie, taillanderie; c'est le bleu

qu'il faut aux fabres & aux épées, c'est celle qui convient le mieux à toutes les pieces que l'on trempe, pour leur donner plus de dureté, afin qu'elles résistent mieux, & plus constamment aux frottements, & qu'elles soient moins sujettes à la rouille, c'est la couleur qui doit être observée pour les pignons, les bascules, les ancliquetages, & enfin tout ce qui est soumis à la loi du frottement.

: C'est au bleu ou tout au moins au violet, que doivent être recuites les gardes d'épée d'Acier, les chaînes de montres, les boucles & toutes les productions d'Acier pur : on en voit un grand nombre se casser au moindre effort, au plus simple choc, c'est parce qu'ils sont trempés sans être ensuite recuits, ou bien ils en ont trop peu : finalement le bleu est la couleur qui fait le mieux ressortir l'or incrusté sur l'Acier, ce qu'on appelle damasquiné.

Le N^o 7, couleur d'eau ou gris fucé
cède

cede au bleu : or le gris est observé par plusieurs, pour les grands ressorts de pendule & de montre ; mais le bleu , au moins le gros bleu, y convient beaucoup mieux que la couleur d'eau. On voit des mouvemens qui marchent irrégulièrement, & souvent l'irrégularité du ressort y contribue plus que toute autre chose. Je dis que la couleur d'eau procure cette marche vicieuse , parce que une longueur telle que celle d'un ressort revenue à la couleur d'eau a plusieurs places qui sont tout-à-fait détrempées. Le ressort est donc dur & mou par places : alors les efforts ne peuvent être qu'inconstans & vicieux ; car les endroits mous ont un effort bien plus lent que les endroits durs. Delà vient que des mouvemens donnent des heures longues & de courtes, souvent de plusieurs secondes, & quelquefois de quelques minutes : car toutes les pieces d'un mouvement étant bien exécutées & regulièrement finies, il ne faut pas

chercher ailleurs la cause de la variation des heures que dans l'irrégularité du recuit du ressort , & je soutiens que lorsqu'on se fixera au gros bleu pour le recuit du grand ressort , on obtiendra un ressort plus régulier & plus parfait qu'à la couleur d'eau.

La couleur d'eau convient aux ressorts de voiture , c'est-à-dire , à ceux que l'on fait d'Acier pur ; car ceux que l'on fait de trois parties d'Acier & de deux parties de fer , il ne faut leur donner que le bleu. Enfin la couleur d'eau doit être spécialement donnée aux fleurets ; car ceux qui se cassent en portant la botte , c'est que l'endroit de la cassure n'a pas atteint la couleur d'eau. Or il y a bien des maîtres d'escrimes , & encore plus des élèves , qui sont victimes de cette négligence. Finalement la couleur d'eau doit être bien observée pour les brayers ou bandages élastiques , pour les hernies , & enfin pour les tirebouchons.

On voit que le grand nombre d'in-

strumens que nous avons parcourus, ont chacun un degré de recuit déterminé, & par-là ils sont soumis à des regles fixes, pour que chacun soit à son degré de perfection. Or l'on doit voir, non sans étonnement, que ces perfections dependent d'un instant bien court, & qu'il faut pourtant saisir en un clin-d'œil; car sur un feu régulier l'espace de temps de cinq secondes suffit, quand la piece est mince, pour la faire passer d'un degré à l'autre, qui étant d'un degré trop mou, n'a pas la perfection qu'elle doit avoir, & si, dans la crainte de lui en donner trop, on en donne trop peu d'un degré, autre défaut, autre conséquence; la pièce sera cassante. Combien donc l'art de recuire est-il difficile & précieux!

Or il suffit que cette opération soit difficile à saisir & demande des soins si constans, pour que les Artistes s'en soient occupés sérieusement de tous les temps & qu'ils sentent tous les jours de nou-

veaux moyens pour arriver heureusement au point de précision, & ce sont les moyens imaginés à cet effet que je vais exposer, & avec raison blâmer ceux qui sont vicieux, & ceux qui sont sujets à l'erreur.

En horlogerie on blanchit avec de la ponce les pieces que l'on veut recuire, ou faire revenir; on les expose à plat sur de la braise bien allumée. Étant placé en beau jour, on voit ainsi les couleurs se succéder, & l'on ôte la piece à la couleur qu'on s'est proposée.

Une autre méthode, c'est de souffler la flamme d'une chandelle avec un chalumeau, sur l'endroit qu'on veut detremper & le rendre mou, néanmoins conserver le reste de la piece dans toute sa dureté; c'est ce qui se pratique avantageusement sur le trou de l'ancre d'échappement.

Les Arquebusiers ont des méthodes différentes: les uns posent la piece sur le feu sans la blanchir; ils sont munis

d'une plume, & de temps-en-temps ils touchent la piece par le côté de la capsule, & fondent ainsi le degré de chaleur où la piece se trouve; de sorte que quand la plume s'amollit un peu, ils redoublent d'attentions : car sitôt qu'il s'attache un peu de la plume sur la piece, ils la retirent du feu, & l'éteignent dans l'eau. Plusieurs, au lieu de plume, prennent du bois, les uns de noyer, d'autres du hêtre, & les autres du chêne.

Il est aisé de juger combien ces procédés sont équivoques & trompeurs; car un peu plus comme un peu moins de recuit en un endroit que dans l'autre, ne se connoît pas. Cependant les ressorts d'une platine doivent être recuits au bleu, & même gros bleu. Or, quand un ressort casse au premier essai, c'est dans l'endroit qui n'a pas atteint ce bleu, c'est-là qu'il se rompt; mais il perd de sa bande dans l'endroit qui a outrepassé le bleu, qu'il est venu à la couleur d'eau. Or, il est impossible de

juger avec précision au tac de la plume ou du bois , le degré de recuit où le ressort est ; car ses substances se prennent à l'Acier au violet , presque aussi sensiblement qu'au bleu , & la différence du tac entre le bleu & la couleur d'eau , n'est pas assez sensible non plus pour pouvoir décider avec certitude ; ainsi , la vue des couleurs est toujours préférable au toucher des substances quelconques.

Une autre méthode qui est en usage par plusieurs Artistes dans tous les arts mécaniques , c'est de oindre la piece d'huile ou de suif , la poser sur de la braise bien ardente , vite agiter l'air avec un écran , pour faire naître une petite flamme , & sitôt que l'huile s'enflamme par-tout , on retire la piece du feu , pour laisser entièrement consommer l'huile ou le suif à l'air libre ; & lorsque les substances grasses se sont éteintes , on plonge la piece dans l'eau.

Cette méthode est très-bonne , mais elle a ses défauts , sur-tout quand on n'y

prend pas toutes les attentions. Souvent quelques crasses du feu empêchent l'huile de s'enflammer également par-tout, alors le recuit est inégal. Pour bien connoître l'opération, il faut savoir que l'huile s'enflamme quand la piece est à la couleur pourpre; elle est brûlée, & s'éteint quand elle est au bleu. Or, la vue ne peut pas ici juger des couleurs: rien ne peut certifier que la couleur est également donnée par toute la piece; voilà le défaut de cette méthode: mais voici un moyen bien simple pour la perfectionner, & duquel j'ai toujours eu lieu d'être satisfait.

Il faut recuire la piece deux fois sur les mêmes indications; c'est-à-dire, qu'après avoir donné le premier recuit, il faut éteindre la piece dans l'eau, puis l'essuyer des crasses; la replonger dans l'huile, & la porter une seconde fois sur le feu; la retirer quand elle est enflammée, & la plonger dans l'eau quand elle est éteinte. Or, à la seconde cuisson, la raison veut qu'on remédie à une

défaut de la première; c'est d'avoir l'attention de poser la pièce sur le feu du côté opposé à la première, parce que l'on ne doit pas ignorer que le côté qui pose sur le feu, prend une nuance de plus que celle qui est du côté de l'air, sur-tout quand la pièce est sur champ. Par cette façon, les deux côtés ayant été posés alternativement sur le même feu, reçoivent les impressions semblables, d'où il s'ensuit une égalité de chaleur, de manière que la seconde opération répare les défauts de la première.

Il est évident que cette méthode est précieuse, & très-préférable pour recuire des ressorts qui ont des formes irrégulières, des épaisseurs inégales; comme par exemple des ressorts en serpent, les ressorts doubles, ceux en s, en spirale, à boudin, en colimaçon, enfin de toutes les formes dont on ne peut pas voir les couleurs d'un clin d'œil dans toute l'étendue de la pièce;

L'on ne doit pas craindre que l'Acier perde sa dureté à la seconde cuisson ; beaucoup d'expériences m'ont démontré, que pourvu qu'on ne surpasse pas la couleur donnée au premier recuit, on peut la soumettre à plusieurs autres sans crainte d'altération, pourvu que la piece soit éteinte dans l'eau à chaque fois.

En coutellerie , on met en pratique toutes les méthodes de recuire. Comme le nombre d'instrumens qui ressortent de cet art , est à l'infini , on a besoin de faire usage de toutes les manieres : la plus usitée est de poser la piece sur la fine braise ; on porte plus de chaleur sur les endroits les plus épais. On agite l'air , on juge le recuit par la couleur , & on éteint la piece dans l'eau. Pour certaines pieces minces & petites, comme les lancettes, les canifs & d'autres, on se sert de petits grillauges de fils d'archal ou de cuivre , sur lequel on pose les petits instrumens ;

par ce moyen la chaleur est plus lente, & n'est pas si sujette à surprendre, comme quand elle est sur les charbons.

Pour certains instrumens, il ya encore une méthode particuliere; c'est de faire chauffer des tenailles de forge, & la piece étant blanchie, on la pince par l'endroit qu'on veut recuire au bleu, & on laisse la moitié de la largeur de l'instrument à la couleur d'or ou de pourpre; l'on coule ainsi les tenailles tout le long du dos. Cette pratique est excellente pour donner du corps à des instrumens longs & minces, qui ont des efforts à soutenir dans le corps humain, & non-seulement le succès de l'opération dépend de l'instrument, mais encore la vie est très en danger. Il est donc bien important de ne pas négliger les soins & les attentions.

Dans les couteaux de poche, quand les lames sont faites d'Acier pur, elles ne peuvent avoir du corps que par cette façon de recuire; on pince le dos seu-

lement qu'on recuit jusqu'au milieu au bleu. Dans toute sa longueur, & depuis le milieu de sa largeur jusqu'au bord du tranchant, on le laisse pourpre ou couleur d'or ; alors la lame a de la résistance. Or, toutes les lames que l'on voit se casser par de petits efforts, c'est qu'elles ne sont point faites en étofes, mais de pur Acier ; & le recuit du dos est égal à celui du tranchant.

Dans la taillanderie pour les forts objets, comme par exemple, les marteaux de Tailleurs de pierre, pioches, haches, coutres, &c. on a l'habitude de faire chauffer la piece de trois ou quatre pouces de longueur, mais on n'en trempe qu'environ un pouce & demi à l'eau, & on profite du reste de la chaleur pour donner le recuit, c'est-à-dire, que la partie chaude échauffe la froide ; étant placé au grand jour on voit la couleur avancer ; & lorsque la pointe ou le bord du tranchant est au degré qu'on le désire, on trempe tout l'instrument dans

l'eau pour le refroidir. Cette méthode se pratique dans tous les arts pour les forets, les ciseaux, cifelets, poinçons, pointeaux, & tout ce dont on n'a besoin de dureté qu'à la pointe ou à l'extrémité de l'outil; mais il faut avoir l'attention de blanchir le bout de l'instrument avec du grès bien diligemment, sitôt qu'on a trempé le bout, cela est très-conséquent. Plusieurs Taillandiers, dans les campagnes, ne se donnent pas la peine de blanchir la piece; ils profitent seulement de la blancheur que l'Acier donne à la trempe, ce qu'on appelle *Acier découvert*; cette négligence est condamnable à plusieurs égards. 1°. Si l'Acier est découvert à blanc, il a été trempé trop chaud: c'est un vice réel; car l'instrument sera mauvais; 2°. Si l'Acier a été trempé au degré qu'il le faut, il ne se trouve pas assez découvert, pas assez blanc, pour juger saine-ment de la couleur du recuit. De toute façon la négligence ne produit que de

mauvais effets , & dont les Payfans font victimes.

Voici le lieu à parler des femans propres à renfermer les ouvrages , pour leur donner une trempe plus dure que la trempe naturelle ; c'est ce qu'on appelle tremper en paquet. En cela je suis opposé à ceux qui voudroient tremper tous les ouvrages en paquet : je trouve cette opération très-utile à l'égard de quelques objets , très-blâmable à l'égard des autres , mais bonne à certains égards à quelques-uns. Je vais en parcourir les objets , & les effets de cette trempe.

Relativement à la trempe en paquet , nous devons regarder l'Acier placé dans des boîtes , environné de matieres inflammables , & le tout exposé à la chaleur d'un brasier : l'Acier étant dilaté par la chaleur , reçoit dans ses pores tout le phlogistique des substances , mais il les reçoit bien lentement ; car une heure de chaleur ne durcit pas plus d'épaisseur qu'une feuille de parchemin.

Il résulte donc de cette semantation , une dureté sur la surface de l'Acier , surface plus dure , il est vrai , mais plus cassante. Alors la matiere est bien moins élastique , plus sujette à la rouille par l'addition des sels , plus sujette à casser à la trempe. Avec ces résultats , la trempe en paquet doit être fort nuisible à beaucoup d'instrumens ; mais je vais rapporter une expérience , qui seule dira plus qu'un long discours.

J'ai fait un semant pour renfermer quatre barreaux d'Acier disposés à faire des aimans d'un pied de long , huit lignes de large & deux d'épaisseur ; deux étoient d'Acier naturel , & deux d'Acier factice. Après une bonne heure de feu , je les ai trempé , ensuite poli avec légèreté , pour conserver l'épaisseur de la dureté , m'étant mis en position de les aimanter. Après bien des frictions , je n'ai pas pu leur faire recevoir le fluide magnétique par une heure d'essai ; j'ai pris le parti de les recuire à la couleur d'or ,

pour leur ôter de la dureté, ou, pour mieux dire, dévorer par la voie du feu, le superflu du phlogistique ; après ce recuit, j'ai répété les frictions, le magnétisme s'est manifesté, mais foiblement : je me suis déterminé à les faire revenir au violet ; alors ils ont reçu beaucoup de matiere ; mais en les comparant avec d'autres de la même matiere, je n'ai rien gagné du côté de la force de l'aimant, & n'ai rien observé d'intéressant sur la différence de l'Acier factice au naturel.

Cette expérience prouve que la trempe en paquet est nuisible aux aimans artificiels. Or, ajoutons ce que j'ai rapporté sur les batteries d'armes à feu trempées trop dures, que les pierres ne pouvoient enlever la particule d'Acier pour faire l'étincelle. A ces deux objets conséquens, rapprochons ce grand nombre d'instrumens, qui se cassent & qui périssent par le trop de dureté, & on sera forcé d'avouer que les semans sont

nuisibles à l'Acier ; mais pour finir de le prouver , j'invite mes Juges à examiner , que le meilleur semant qu'on puisse faire , en se bornant à une heure de feu , ne peut pénétrer que de l'épaisseur d'une feuille de parchemin. Mais si l'on veut après cela polir les pieces & les finir sans traits de limes ni de feu , que deviendra cette épaisseur ? Après , à rien ; c'est donc en pure perte qu'on trempe l'Acier en paquet ; c'est donc un défaut de tremper ainsi des coins de monnoie & de cylindres de laminoirs , & de plus , les sels qu'on a coutume de mettre , rongent les surfaces , y font des cavités qu'il faut emporter avec la pierre à l'huile & à l'émeri. Alors il ne lui reste plus de dureté de la trempe en paquet ; mais il y reste les cassures occasionnées par la surabondance du phlogistique , qui se manifeste au premier ou au second coup de balancier , où les coins s'éclatent , & sont mis hors de service.

En

En général, je n'avoue l'utilité de la trempe en paquet que pour les limes & les rapés, par la raison que ces outils ne sauroient être trop durs. L'épaisseur de la dureté a beau être mince, elle reste entière, parce qu'il n'est pas besoin d'aucun poli. En second lieu, s'il y a quelque veine de fer, le semant les changera en Acier; car les limes que l'on voit se blanchir par places, c'est que le semant n'a pas agi assez puissamment sur elles, & ses veines sont restées fer: il en résulte de mauvais outils, qui demeurent en pure perte pour les Ouvriers. Voilà donc la trempe en paquet utile, indispensable même pour les rapés & les limes.

Mais bien entendu, que tout ce que l'on voudra exécuter en fer, & exiger de lui toute la dureté de l'Acier, il faut faire un semant, & tremper le fer en paquet. Or, tremper le fer en paquet est la même chose que changer les surfaces du fer en Acier, & laisser tout l'intérieur fer; & toutes les substances

qui contiennent du phlogistique inflammable des sels & des soufres y sont propres.

On peut dire que le fer & l'Acier ont exercé bien des génies ; on voit par-tout des recettes de ces trempes ; chaque Ouvrier même en a une particulière , & dont il ne manque pas de faire mystère , & souvent c'est une recette qui est pratiquée par mille autres ; car à peu de chose près , toutes reviennent à la même. Les substances les plus propres à cette opération , c'est d'abord la suie , la poudre de charbon de bois , les substances animales , cheveux , crins , peaux , savates , les sels de toutes les especes , le marin , l'ammoniac , le salpêtre , le sel de verre , enfin l'urine. Mais lorsque l'on veut multiplier les drogues , & sur-tout les sels , on est obligé à des correctifs , comme des cendres de bois , des cornes d'animaux , de la chaux. Ces derniers y entrent comme absorbans , propres à s'emparer de l'excédant des

sels ; sans quoi le paquet donneroit ce qu'on appelle un Acier intraitable , qui multiplie les cassures & les gerçures à l'excès. Or , pour corriger ces défauts , qui sont à redouter par tous les états où l'on fait passer l'Acier , j'ai fait à cet égard beaucoup d'expériences , afin de pouvoir bannir les sels de la trempe en paquet, ainsi que les urines ; par conséquent les absorbans y deviennent inutiles. Voici mon semant.

Suie , un tiers . . . charbon de bois , un tiers . . . peaux animales , un tiers . . . le charbon de bois , on peut faire usage de celui de chêne ou de hêtre ; la suie , c'est celle de cuisine , qui est préférable ; les peaux animales , on peut s'en servir de toutes les sortes ; mais pour s'en procurer beaucoup , on peut ramasser les rognures , les balayeuses de Cordonniers & de Savetiers ; mettre tous ces morceaux sur une espece de gril avec du feu dessous ; & lorsqu'il sont brûlés en charbons , il faut les étouffer , après cela

pulvériser ces trois substances , & les bien mêler ensemble ; & quand je dis pulvériser , je n'entends pas en poudre impalpable , mais un peu plus fine que de la poudre de chasse. Au reste , ce n'est pas un défaut de les piler fines.

Pour se servir de ce semant , il faut pratiquer les usages connus , stratifier les pieces , soit dans des creusets , ou dans des boîtes de tôle , & selon les objets qu'on veut tremper , pour certains il suffit de faire une enveloppe de terre à four , & laisser sécher le paquet.

Le semant doit être mis en poudre , on n'a pas besoin d'aucune liqueur ; d'abord on met une couche de semant de deux lignes d'épaisseur , ensuite un lit de pieces , puis une couche de semant ; sur celui-ci une autre couche de pieces , sur celle-là un autre lit de semant , ainsi du reste jusqu'à la fin ; on lutera bien le paquet , afin qu'il ne s'évapore pas de phlogistiques.

Or , j'observe qu'on pêche souvent

par faire les paquets trop volumineux, trop épais, c'est un défaut, parce que le centre est à peine venu rouge en trois quarts-d'heure. Or, ne laissant qu'un quart-d'heure de feu au centre, ce n'est pas assez. Pour obvier à cet inconvénient, il faut faire les paquets plats, pour lors il convient d'étendre les couches, mais non pas de les multiplier, en hauteur; & selon le volume, il faut aussi régler la durée du feu; car, par rapport au centre, il vaut mieux donner une demi-heure de plus de feu, qu'un demi-quart-d'heure de moins.

Le semant a telle force, que des lames de fer d'une ligne d'épaisseur, sont changées en Acier dans une heure & demie de chaleur: on trouve les objets sains, sans gerçures, sans soufflures; & ce qui est très-conséquent, c'est que les surfaces ne sont ni altérées, ni rongées, comme il arrive dans l'usage des sels.

Il me reste à parler d'un objet con-

féquent , & par lequel je terminerai ce Mémoire , c'est des grands ressorts de montre & de pendule que je veux dire un mot en particulier. A cet égard , j'avouerai qu'il paroît impossible d'imaginer des moyens meilleurs , & mieux combinés que ceux qui sont pratiqués pour la trempe & le recuit des grands ressorts. Je vois disposer une lame mince en cerceau , seul moyen pour éviter qu'elle ne se voile ni se déjette ; j'aperçois ces lames environnées d'un bout à l'autre d'un fil de fer , placé tout au tour en serpentant , sage & unique moyen pour séparer les paroïs , & pour que la matiere reçoive le refroidissement égal & uniforme par le contact de la liqueur ; puis j'examine chauffer le cerceau sur une roue de fer , tournant continuellement , & communiquant au cerceau une chaleur égale , qu'elle reçoit elle-même (la roue) d'un brasier de charbon. Rien de mieux concerté pour

cet objet : après cela trempez à l'huile , ensuite recuit avec les précautions les mieux réfléchies.

Il semble qu'après un travail si bien suivi, il ne devoit pas se casser de ressorts ; cependant on en voit casser en grand nombre , soit en les redressant après la trempe & le premier recuit , soit en les contournant après le second recuit pour les placer dans le barrillet ; puis de ceux qui ont résisté à ces fortes épreuves , il s'en casse , les uns étant en pleine marche , tantôt les montres suspendues , tantôt étant dans la poche au chaud , au froid , au soleil & à l'ombre ; il se casse des ressorts dans toutes les situations possibles. A cela on dit que ce sont des défauts de la matiere ou de la trempe ; mais en quel sens , & comment ? Le voici.

La cause de la cassure du grand ressort , prend sa source d'abord dans le fluide durifique que j'ai annoncé ;

alors le vice vient de la maniere de battre l'Acier à froid, & de l'écrourir avec excès ; nous avons examiné ces effets précédemment. Or, tout ce qui a été dit de l'écrourissement est applicable aux ressorts.

J'observe ici que le Forgeron qui fait ou dégrossit les lames d'Acier pour faire des ressorts , a déjà bien battu ses lames à froid , puis les finisseurs , à leur tour , les écrourissent à tel point , qu'il y a même des endroits qui le sont bien plus que les autres , parce que s'ils trouvent un endroit plus épais , ils le martellent à froid encore plus fortement pour en égaliser l'épaisseur , & de cette manutention il résulte des crevasses , & des cassures sur les bords qu'on a soin de couper avec des cisailles.

Or, en admettant l'hypothèse du fluide durifique qui s'incorpore dans l'Acier par la percussion du marteau , il est certain qu'en écrourissant fortement une la-

me mince, un ressort, il boit beaucoup de ce fluide; de sorte que si l'on trempoit dans l'eau, au lieu de l'huile, sur trente ressorts on n'en échapperoit pas deux; mais la partie grasse de l'huile, ainsi que nous l'avons remarqué, s'empare d'une portion superflue du fluide; mais il en reste toujours assez pour occasionner des cassures, d'où s'ensuit la rupture des ressorts.

J'insiste donc que pour faire de bons ressorts, il faut éviter de les écrouir; il faut cesser de les battre, lorsque le rouge dispaeroit, & les faire chauffer à la couleur de cerise autant de fois qu'il le faudra pour perfectionner l'épaisseur; ensuite, aux dépens de la lime, dresser les épaisseurs irrégulieres qu'a laissé le marteau, après cela leur donner une trempe au suif pour leur ôter le superflu du fluide, mais que le suif soit fondu; après cela donner la trempe à l'huile, & les recuits, ainsi qu'il est d'usage; on ne peut pas mieux imaginer.

Il résulte donc de tout ce qui a été dit dans ce Mémoire sur l'Acier, sur sa nature, sur sa préparation à la trempe, & sur la trempe même, 1°. qu'on ne peut juger définitivement ce métal qu'en le soumettant au feu pour juger le degré de chaleur qu'il peut supporter pour le forger, ensuite le tremper à plusieurs nuances, pour reconnoître le vrai degré de chaleur pour la trempe & s'en assurer par l'inspection du grain, ensuite polir les surfaces, pour s'assurer de son homogénéité.

2°. Que pour conserver à l'Acier tout son phlogistique & ses qualités métalliques, il ne faut point l'altérer, ni le surchauffer, en forçant le degré de chaleur; qu'on doit faire choix de l'Acier naturel pour tels & tels objets, & pour d'autres préférer le factice; qu'en général on ne doit écrouir l'Acier que pour réparer la perte du phlogistique, ou l'altération qu'il a essuyée en le surchauffant, mais qu'on doit

scrupuleusement observer de ne pas l'échouer aux objets dont les cassures sont à craindre.

3°. Que le grand art du trempéur consiste dans la précision du degré de chaleur qui convient à l'Acier, chacun selon sa nature, & le degré étudié & déterminé par l'épreuve première, de sorte que si, d'un barreau d'acier, on fait une coignée, une bezague, un couteau, un rasoir & une lancette, ces cinq objets doivent être trempés au même degré de chaleur, mais que les sept couleurs données pour le recuit est le correctif vrai, certain & infailible lorsqu'il est donné avec précision dans chaque objet, & ce qui fixe & détermine la force & la dureté dans chaque tranchant; enfin c'est le recuit donné après la trempe qui caractérise les objets faits d'Acier chacun dans sa destination.

4°. Enfin que l'usage des semans est condamnable pour la trempe de l'Acier

excepté pour les rapes & les limes ,
auxquels elle est indispensable ; & que
la cause premiere des cassures à l'Acier
étant reconnue dans un fluide subtil ,
matiere qui fait partie de l'air , on doit
en purger l'Acier de la surabondance
qu'il en a reçue dans un écrouissement
marqué ; que cette espece de purgation
s'opere par le moyen d'une trempe au
suif ou toute autre graisse animale , afin
d'obtenir des trempes saines & sans cas-
sures. Enfin que l'usage des sels étant
reconnu vicieux pour la trempe en
paquet , le semant est fixé à trois sub-
stances seulement qui sont la suie ;
le charbon de bois & les rognures de
cuir , pulvérisées & mêlées ensemble ,
un tiers de chacune partie égale ; fina-
lement que les phénomènes de la trempe
paroissent expliqués par la congellation
des sels & des soufres unis avec le fluide
durifique.

S U P P L É M E N T.

L'Etendue des objets que nous avons parcourus m'ont obligé à une narration non interrompue, & ne m'ont pas permis de parler de deux points essentiels & résultants de l'opération de la trempe. L'un est le voilement de la piece à la trempe, & l'autre le redressage de la piece qui s'est voilée à la trempe : c'est donc dans cet appendice que je me suis permis d'en parler, & j'avouerai même qu'au départ de mon Mémoire il me restoit quelques expériences à faire pour m'assurer complètement dans ma découverte, sur la maniere de redresser l'Acier trempé dans toute sa force, & sans recuit, ce qui manque dans les arts.

D'abord le voilement d'une piece d'Acier, occasionné par la trempe, provient de deux points ; 1°. de l'irrégularité de la percussion du marteau ; 2°. de

ne pas conserver la piece droite en la forgeant.

Pour la preuve & l'explication de ce que j'avance , supposons qu'on forge une lame d'Acier, d'un pied de longueur , d'un pouce de largeur & d'une ligne d'épaisseur d'un bout à l'autre. Si en forgeant cette piece on laisse le même côté toujours posé sur l'enclume, & que les coups de marteau soient toujours appliqués sur l'autre côté opposé à celui qui pose sur l'enclume , le côté qui reçoit sans cesse les coups de marteau deviendra concave , & le côté qui pose sur l'enclume deviendra convexe : cette piece ainsi forgée, il faut la laisser refroidir, ensuite la dégauchir & la dresser à froid , après cela la tremper à l'ordinaire ; mais auparavant la trempe , il convient de marquer un côté pour reconnoître le concave & s'assurer de l'expérience.

Le succès fera tel, que par la trempe la piece aura repris la forme qu'elle

avoit avant de l'avoir dressée à froid, cependant à peu de chose près ; car quelquefois elle ne revient pas exactement dans la première situation, tantôt c'est en moins, & tantôt en plus ; & ce qu'il y a de remarquable, c'est que la révolution ne se fait jamais en sens contraire.

Cela posé, pour parvenir heureusement à conserver une pièce droite, ou, ce qui est la même chose, pour qu'elle soutienne la force de la trempe, en conservant la forme qu'elle doit avoir, il faut marteler cette pièce des deux côtés avec toute la régularité possible, ne pas donner des coups plus forts d'un côté que de l'autre, ni un plus grand nombre de coups, ce qui s'exécute en tournant la pièce sur l'enclume à chaque fois qu'on l'a forgée d'un bout à l'autre, c'est-à-dire, de l'étendue de la chaude ; par cette attention, & de laquelle aucun forger ne devroit jamais s'écarter, chaque côté reçoit les

impressions semblables ; alternativement le convexe devient concave, & le concave devient convexe, les vices & les imperfections se détruisent d'eux-mêmes, & toujours à force égale ; il en résulte une parfaite égalité dans les grains du métal ; les fibres, les molécules ne feront ni plus aplatis, ni plus aigris les uns que les autres, & à la trempe les efforts se feront uniformément. Ajoutons à cela qu'il faut indispensablement dresser la piece à chaud, c'est-à-dire ; lui donner la forme qu'elle doit avoir pendant qu'elle est à la couleur de cerise.

Il est encore des attentions pour plonger la piece dans l'eau à l'instant de la trempe, pour lui conserver la forme. Or quand la piece est égale d'épaisseur d'un côté comme de l'autre, il faut la plonger perpendiculairement ; mais si un côté est épais & l'autre mince, il faut la plonger horizontalement, en présentant en bas le côté le plus épais, cette

cette attention est très-souvent négligée, & ne devrait pourtant point l'être; par exemple, une lame d'épée à deux tranchans égaux en épaisseur, doit être trempée perpendiculairement; mais le fabre, lequel a d'un côté un dos & de l'autre un tranchant, doit être présenté horizontalement, & le dos, qui est le côté épais, entre le premier dans l'eau.

Mais quand on ne prend pas les précautions dont je parle, il en résulte que, quand on trempe perpendiculairement une piece qui a un dos, le côté épais devient concave, & le mince devient convexe, & très-communément cet effort occasionne des cassures au tranchant.

La raison de ce phénomène est, que la partie mince se trouve éteinte ou refroidie pendant que l'épaisse est encore chaude; & comme les efforts ne se font que par gradation, que le raccourcissement ne s'opere qu'à mesure que la cha-

M

leur se concentre & diminue en congelant les souffres ; alors il est clair que le tranchant a fait tous ses efforts auparavant, & que le dos éprouve un tiraillement pendant le raccourcissement ; par cet effort le tranchant cède à la puissance du dos, ce dernier devient concave, les molécules du tranchant se séparent, voilà des cassures ; de sorte que le sabre qui étoit droit avant la trempe, est, après cette trempe, courbé en arriere.

Or, quand une piece est ainsi courbée sur le côté, il n'y a point de remède pour la redresser, sinon celui de la détremper, la faire rougir à la couleur de cerise, la marteler du côté concave, pour l'allonger à l'égalité de l'autre côté convexe : pour remédier à cet inconvénient je vais donner des moyens pour prévenir, dans une piece, le défaut de se retirer en arriere à la trempe, & les voici.

Quand une piece est plus épaisse d'un

côté que de l'autre , lorsqu'elle est finie de forger ; il faut la remettre au feu exprès pour lui donner une chaude , qu'on peut appeller *la chaude de précaution*. Supposons un sabre à dos , & qu'il le faille droit ; l'ayant fait chauffer à la couleur de cerise , il faut lui donner une légère courbure en arriere , lui faire former l'arc , mais peu sensible , ensuite marteler le long du dos à petits coups de marteau ; par cette manœuvre on le fera venir droit , & il se maintiendra tel à la trempe.

L'idée de battre une piece le long du dos avant la trempe , n'est pas neuve , à la vérité , mais on la pratique à froid ; & toutes les fois que l'on bat à froid une piece le long du dos , il se fait toujours des cassures à la trempe ; le dos étant écroui , ne résiste pas à l'effort de la trempe , malgré qu'il soit le côté le plus épais , à moins qu'on ne la trempe au suif avant de la tremper à l'eau. Or , il est clair que la chaude de précaution que

je propose est très-recommandable :

La trempe a des efforts si puissants que rien ne peut arrêter ; une expérience suffira pour le prouver. Prenez deux barreaux d'Acier, de 12 à 15 pouces de long, 14 ou 15 lignes de large, & 2 ou 3 lignes d'épaisseur : il faut bien dresser ses lames, même avec toutes les précautions imaginables, les mettre parallèlement les unes sur les autres par leur plat, les lier ensemble en spiral, avec du fil de fer d'une ligne d'épaisseur au moins, afin que l'effort ne le fasse pas casser, après cela faire chauffer le tout & le tremper dans un volume d'eau suffisant pour le bien éteindre : le paquet étant refroidi, on le déliera, & l'on trouvera les deux lames courbées en dedans, de sorte que sans les séparer les deux extrémités se toucheront, & le milieu d'entre elles aura un jour ou séparation à pouvoir passer le petit doigt & peut-être le pouce ; enfin, elles décriront chacune une partie d'arc, d'où

le convexe fera à l'extérieur.

Mais pour expliquer ces phénomènes; c'est en vain que l'on voudroit faire entrer pour cause première & directe, la force de l'eau qui se loge entre les deux lames, & que poussée avec une puissance supérieure, elle agit par le mécanisme d'un coin; non ce n'est pas cela : la cause directe git dans le raccourcissement du métal, produit par le refroidissement subit des surfaces extérieures avant les intérieures : enfin c'est la cause déjà expliquée pour le sabre à dos épais, il ne s'agit qu'à en faire l'application, il faut l'expliquer.

Deux barreaux d'Acier, de quatre lignes de large chacun, forment une épaisseur de huit lignes; chaque barreau a son centre, mais les deux étant joints ensemble, la ligne de séparation devient le centre des deux. Or en plongeant dans l'eau ce paquet lié, les deux surfaces extérieures sont, par le contact de l'eau, plutôt saisies que le centre, par consé-

quent ont fait leurs efforts & sont éteints les premières, semblablement au tranchant du fabre ; alors la ligne de séparation du centre gardant plus long-temps sa chaleur, fait ses efforts avec lenteur ; de même que le dos du fabre se raccourcissant le dernier, se trouve moins long : voilà la cause du phénomène, il ne faut pas la chercher ailleurs.

La courbure que les pièces prennent sur leur plat à la trempe, sont plus fréquentes que celles qu'elles prennent sur le côté, mais aussi y a-t-il des moyens praticables pour les redresser ; ces moyens sont connus des Artistes, & même il est à remarquer, que dans chaque art on a des procédés différens ; je vais les rapporter.

En Horlogerie, plusieurs ne redressent les tiges des pignons qu'aux dépens des épaisseurs ; d'autres les redressent en faisant porter la pièce à faux, par le côté concave, & frappant légèrement sur le côté convexe. Or, pour cette

opération , les uns se servent d'un marteau d'acier , trempé dur , les autres d'un marteau non trempé , & d'autres d'un marteau de cuivre ; voilà des systèmes bien différens : mais on me dira , malgré que ce sont trois manieres qui paroissent se contredire , néanmoins toutes réussissent , cela est vrai ; & je dis aussi que tout ce qu'on redresse par l'une de ces trois méthodes , la plupart des pieces reviennent dans leur premier état , par un effort contraire , soit en les polissant , ou en les finissant ; & quand il arrive que les pieces n'ont pas atteint le gros bleu ou la couleur d'eau (au recuit) , elles cassent au second coup de marteau.

Les faiseurs de ressorts de montre redressent sur un tas ou enclumeau , avec un marteau à tête plane & dure ainsi que le tas ; l'opération s'exécute en présentant sur le tas le côté concave , & frappant du marteau sur le côté convexe. Le redressement s'opere bien ; mais il est à remarquer que les ressorts sont

minces, & de plus recuits au gros bleu & même à la couleur d'eau.

Les fabres, les épées pleines sont redressées sur les mêmes principes des ressorts ; mais les fleurets & les lames creuses ou triangulaires, le sont sur d'autres principes. L'Ouvrier qui recuit est muni de sabots de bois à ses pieds, & lorsque la lame est recuite au bleu & encore chaude, il présente la lame, par le côté concave, sur le plancher, appuie son sabot sur le côté convexe, & tout-à-la-fois, tirant la lame d'une main, en appuyant du pied, il donne plusieurs secouffes & oblige ainsi la lame à se redresser.

Dans la Taillanderie, on recuit la piece étant encore chaude, soit au violet, ou au bleu, ou à la couleur d'eau ; ils la portent sur l'enclume par le côté concave, & frappent sur le côté convexe.

En Coutellerie, on met en pratique tous les usages & tous les procédés des autres Arts ; tantôt ils redressent comme

les faiseurs de ressorts , d'autres fois comme les Taillandiers ; mais à l'attention près d'éteindre la piece dans l'eau avant d'opérer le redressement ; & de plus ils ont encore une méthode particuliere pour redresser des objets faits d'Acier pur , & qui n'ont pas un grand degré de recuit , tels que la lancette , le rasoir , les ciseaux , les canifs , & tant d'autres instrumens précieux ; pour cet effet , ils posent la piece , par le côté convexe ; sur un tas d'Acier trempé , puis frappant sur le côté concave , avec un marteau à tranchant , fait de court , trempé bien dur , & du poids de neuf à dix onces ; voilà toutes les méthodes connues pour redresser l'Acier trempé & recuit à la couleur d'or , ou tout au moins à la couleur de paille. Or , il est à remarquer que l'Acier trempé dans toute sa force & sans être recuit , a été regardé jusqu'ici inredressable , par conséquent toutes les manieres de redresser , insuffisantes. Cependant il est des objets qui ont réel-

lement besoin de toute la dureté de la trempe pour être parfaits, & auxquels il ne faut point de recuit, & pourtant qu'il faut redresser lorsqu'ils se sont déjettés à la trempe ; mais alors on est forcé de les redresser aux dépens de leurs épaisseurs, & communément on fait un plus grand nombre d'objets, afin de laisser, pour autre chose, ceux qui sont absolument trop courbés, tels sont, par exemple, les barreaux ou les aimants artificiels, & beaucoup d'autres outils de laboratoires des différents Arts & Métiers.

Ce manque de moyens de redresser l'Acier trempé, & sans recuit quelconque, m'a fait faire différentes tentatives. Je me suis livré aux expériences comme à la seule route capable de nous conduire heureusement au but désiré ; j'y suis enfin parvenu à ma satisfaction. Quand je fus complètement assuré de l'expédient ; je pris le parti de forger quatre barreaux d'Acier pour des ai-

mants ; deux étoient d'Acier naturel & deux d'Acier factice ; ils furent forgés fans trop de soins contre le cambrement ; chaque barreau avoit vingt-un pouces de long , feize lignes de large & fix lignes d'épaiffeur , après les avoir limés je me difpofai à les tremper.

Je les fis chauffer tous les quatre à la fois , dans une efpece de fourneau fait avec des briques , fur un arrangement de petit bois & de charbon de bois deffus & deffous , en fuffifante quantité pour chauffer les barreaux , fans être obligé de renouveler les fubftances au feu ; quand les barreaux furent chaux à propos , je les plongeai perpendiculairement dans un grand volume d'eau , c'est-à-dire , dans un tonneau appellé demi-queue , contenant deux cens feize pintes mefure de Paris.

Quand je fortis les barreaux de l'eau , l'un s'est trouvé droit , le fecond étoit en s , & les deux bouts fortoient de

la ligne centrale de quatre lignes ; les deux autres faisoient chacun une portion de cercle ; étant posés sur une règle par le côté concave , l'un laissoit à son milieu une distance de trois lignes & demie , & l'autre de cinq lignes & un quart.

Il faut remarquer que ces barreaux ainsi trempés , & le degré de chaleur n'étant pas épargné , ils étoient très-durs , & aussi voilés. Or , pour les redresser je me servis de deux outils suivans , l'un étoit un tas de plomb du poids de dix livres & de forme conique ; l'autre étoit un marteau du poids de trois onces , à tranchant fait de court , & des deux côtés , *Voyez la Fig. 7* ; m'étant assis sur une chaise , je plaçai entre mes jambes une buche de bois de deux pieds de haut , sur laquelle je mis le tas de plomb. Sur ce dernier je posai le barreau du côté convexe , & je frappai sur le côté concave , comme

pour faire des coches transversales sur toute la longueur de la concavité , en avançant & reculant le barreau sur le plomb pour frapper toujours d'aplomb : en quatorze minutes , je parvins à redresser entièrement ce barreau qui étoit le plus courbe des trois. Voyez la position par la *Fig. 6*, elle indique le tout.

Pour rendre raison de la physique de cette opération, je dis qu'un barreau courbé à la portion d'un cercle quelconque , le côté convexe est la plus longue partie , & le côté concave la plus courte. Or , pour redresser ce barreau d'Acier , il n'est pas possible de viser à raccourcir le convexe par quelque refoulement ; mais il est praticable d'allonger le concave ; mais aussi, en allongeant le concave, il faut que quelque chose de la même opération s'oppose à l'allongement du convexe , de façon que le concave reçoive seul

l'action de l'extention. Or, c'est ce qui s'effectue réellement par le tas de plomb ; car si le tas sur lequel appuye le côté convexe , étoit d'Acier trempé dur , (comme le sont tous ceux sur lesquels on redresse) l'impression du tas sur le barreau , agiroit continuellement à l'allongement ; mais si le tas est d'une matière plus molle que le barreau , & moins dense , cette partie convexe n'allongera point ; mais pendant son soutien , le tranchant du marteau faisant des traits de coches , qui sont autant de cavités faites sur le concave , cette partie s'allonge sans opposition ; & le bon de cette méthode est , que la piece se redresse sans courir les risques de la casser. Secondement , la piece étant dressée , se maintient droite ; il n'en est pas comme de ces redressages forcés qui s'opèrent , en faisant porter la piece à faux par le côté concave , & frapper sur le convexe ; car alors ce redressage s'opere par ex-

tention , & un petit effort fait revenir la piece dans sa premiere direction. Il est vrai que le marteau tranchant fait des trais , qu'il faut ensuite emporter sur une meule ou sur un grès ; & que par cette seconde opération la piece devient plus mince. Mais j'avoue que cette conséquence ne va tout au plus qu'à l'épaisseur d'une carte à jouer , c'est même porter la chose à l'extrême.

Il est évident & confirmé par l'expérience que pour redresser une piece d'Acier courbée à la trempe , sans courir les risques de la casser , il faut avoir recours à un tas de matiere plus molle que l'Acier ; en ce cas , il faut se servir d'un tas de plomb ou d'étain , ou tout au moins de fer non trempé , & à ce dernier il faut encore préférer un tasseau de bois de buis ou de noyer. Sur le tas il faut toujours poser le côté convexe de la piece , & par le moyen d'un marteau à trempe dur , frapper

sur le côté concave ; observer seulement de ne point donner de coups à faux ou sur le porte à faux , mais marteler toujours d'aplomb sur la piece portant sur le tas.



NOTES DE TOUT L'OUVRAGE.

Page 3. N'est-il pas étonnant, qu'avec la même matière, la même mine, le même charbon, le même fourneau, la même durée de feu, on s'applique un jour à faire du fer doux ? & l'opération étant finie, on est trompé, on a fait de l'Acier. La fournée suivante, on suit exactement les mêmes procédés ; on fait pour le mieux pour obtenir de l'Acier comme le précédent : point du tour, on a fait du fer doux. On est étonné de plus en plus, on cherche le secret bien loin, il est pourtant sous les yeux ; car tout consiste dans le degré de chaleur ; en voici une preuve assez claire.

Prenez une barre de fer de la force que le hazard la fournira, qu'il soit aigre ou doux, cela est indifférent ; cependant le doux est préférable ; mettez cette barre de fer (supposons-la d'un pouce en carré) dans le feu par un bout : quand il sera chaud à suer, il faut le laisser dans cet état, en chauffant lentement, l'entretenir dans le feu pendant trois ou quatre minutes au degré de fonder, puis bien couvrir le feu, & le laisser éteindre de lui-même avec le fer. Quand le barreau sera refroidi, on vérifiera l'expérience par la trempe, & on trouvera une demi-ligne d'épaisseur d'Acier tout-autour du barreau ; voilà de l'Acier fait sans le secours du marteau, sans semant*, sans sels, sans autre préparation que le degré de chaleur,

N

En cela, le feu au charbon de bois & au charbon de terre, produit les mêmes effets ; cependant je trouve plus d'activité à celui de terre.

Page 7. Les Anglois ont tant gardé le secret sur la maniere de faire de l'Acier fondu, qu'il n'est pas possible de juger avec certitude s'il est Acier naturel ou Acier factice. Quand on le considère du côté de la couleur qu'il lui faut pour la trempe, on voit que c'est la couleur de rose, & c'est la couleur qu'il faut à l'Acier factice ou semanté, par-là on peut le soupçonner factice : mais quand on l'examine du côté des qualités, bien net, homogène & belles surfaces, on peut douter qu'un semant puisse agir aussi efficacement ; car tous les semants que j'ai cherché à vérifier, n'ont jamais changé la tiffure du fer, c'est-à-dire, que le métal pailleux reste avec ses pailles, le filandreux avec ses filandres, le cendreur avec ses cendrures, le fibreux avec ses fibres ; enfin, les défauts naturels dans le fer ne sont point corrigés par le semant, car on les retrouve tous dans l'Acier. Je soupçonne donc que l'Acier fondu prend ses bonnes qualités dans le creuset, que conséquemment, il est fondu ; mais le menstrue & les absorbants nous sont inconnus. Or, dans les endroits du Discours où je parle d'Acier factice & d'Acier naturel, j'excepte celui-ci de la règle, & le laisse former une classe à part d'Acier fondu d'Angleterre.

Page 16. Ce que je trouve de remarquable, c'est que toutes les armes blanches de l'Inde, du Mogol & de la plupart des nations Sauvages, sont toutes damacées ; c'est ainsi qu'on les voit dans tous les ca-

binets des curieux. On voit que les fleurs du damas sont bien différentes de celles de Syrie ; car il faut demeurer d'accord que la matiere n'est pas la même, & qu'elle diffère beaucoup. Chacun dans la sphere de ses connoissances , est fâché de manquer d'instruction ; moi , je regrette de ne pas trouver dans les voyages quelques instructions sur les forges étrangères , sur la nature du métal & la maniere de le traiter ; ces connoissances sont très-désirables.

Page 17. Je dis damas factice , il faut l'expliquer. Les François , actifs à étudier les productions étrangères , sont parvenus à imiter l'Acier de Damas ; & lorsque la composition est conduite par une main habile , le factice efface le naturel ; voici pourquoi. Le damas naturel paroît être fait dans le creuset ; les grains d'Acier sont soudés avec ceux de fer ; chacun garde sa consistance , l'Acier dur & le fer mou ; c'est donc un composé de globules apparents , qui forment un tranchant de dureté irréguliere , dur & mou par places ; défaut réel qui ne se trouve point dans le factice. Voyons la composition de ce dernier.

On forge huit lames d'Acier d'un pied de long , d'un pouce de large & d'une ligne d'épaisseur ; ensuite on fait cinq lames de fer doux & quatre autres de fer aigre ; d'ailleurs , de semblables épaisseur , longueur & largeur aux premières : voici l'arrangement qu'il faut suivre dans l'exécution. D'abord on place une lame de fer doux , une d'Acier dessus , sur celle-ci une de fer aigre , sur celle-là une d'Acier , ensuite une de fer doux , puis une d'Acier ; ainsi de suite , jusqu'à

la dix-septième qui se trouve de fer doux : on faisi ce paquet, & avec les machoires de tenailles croches, on le porte au feu ; on le soude bien sans le furchauser ; on l'étire quarrément , cependant un peu plat , ce qui étant exécuté , on le fait chauffer au blanc ; on porte un bout dans un fort étau , puis on faisi l'autre bout avec de fortes tenailles ; là , avec effort on tortille ce barreau en forme de vis ; après cela on l'applatit , on le forge à huit ou neuf lignes de large , sur trois ou quatre d'épaisseur ; puis on le coupe en deux parties égales. Voilà la couverture.

On forge ensuite une lame d'Acier de Stirie , de deux lignes d'épaisseur , & de longueur & largeur égales , avec la couverture ; mais il faut bien choisir cet Acier , qu'il soit net & reconnu bon. On met cette lame d'Acier entre les deux de couvertures ; l'ayant faisi avec des tenailles , on le porte au feu pour le souder avec toutes les précautions possibles , & on l'étire à la grosseur convenable à la piece qu'on veut faire ; ce qui étant exécuté à la lettre , on aura ce qu'on appelle une étofe de Damas , dont la lame d'Acier du milieu formera le tranchant de l'instrument , qui , à l'aide d'une bonne trempé , fera un tranchant de dureté égale & uniforme. Or , la couverture étant composée de dix-sept lames de chaque côté , faisant trente-quatre lames entrelacées , donneront une ténacité constante , capable de soutenir de grands efforts sans se casser. Or , un effieu de voiture fait sur ces principes , deviendrait cher par le déchet

& le temps ; mais il porteroit des fardeaux terribles sans se casser ; il plieroit même en arc plutôt que de se rompre.

Page 19. M. Réaumur , à cet effet , a indiqué de se servir de pierres précieuses pour sonder les différentes duretés ; mais sans entrer dans le détail , que ces différents tacs seroient sujets à erreur , comment prescrire avec quelque apparence de succès , aux Ouvriers de se munir de topases , de saphirs , de rubis ? Passe pour des pierres à fusil , qui est la première indiquée. Est-il possible d'établir une doctrine certaine là-dessus ? Il faut absolument se renfermer dans l'étude de la dureté que lui donne la trempe , puis corriger cette dureté par la voie du recuit que nous indiquerons , afin d'approprier la dureté de chaque outil à la matière qu'ils doivent travailler ; du reste , la dureté doit être suffisamment reconnue au tac par des limes bâtarde , à grain fin , & bien durés , ou avec des burins à tranchant , faits de court. *Voyez B , Fig. 2.*

Page 48. Pour la preuve & l'intelligence de ce Discours , j'ai envoyé un paquet à Genève , lequel contenoit tous les morceaux d'Acier originaux des expériences répandues dans le Mémoire.

Page 57. Je me sers de cette substance pour donner à l'Acier le beau poli noir ; & à n'en point douter , c'est la meilleure qu'on puisse se servir : & quoique j'en aie fait part aux Artistes par la voie de la Gazette des arts & métiers , on ne sera pas fâché de la trouver ici. Je m'intéresse d'autant plus aux progrès de l'art de polir l'Acier , que c'est moi qui ai

réveillé l'attention des François, par le miroir d'Acier que Louis XV eut la bonté de recevoir de ma main avec des rasoirs du même poli, le 24 Septembre 1779. Que non-seulement j'ai fait voir que je polissois comme les Anglois; mais encore, j'ai publié ma méthode & tous mes procédés, & que j'ai la satisfaction de voir plus de trente Artistes Couteliers, mes confreres, qui ne le céderoient pas aux Anglois. Voici ma dernière potée.

Ayant recueilli les écailles provenant des pieces d'Acier, mises à recuire pour les mieux limer; ou bien pour s'en procurer une quantité, on peut ramasser des vieilles lames de couteaux, des morceaux de ressorts de pendule, des bouts de feuilles de scie, &c. les mettre à recuire dans un fourneau avant, avec une suffisante quantité de charbon de bois, pour les faire venir rouges, & même au blanc, les laisser refroidir avec le feu, & s'éteindre d'eux-mêmes; en les retirant du fourneau, on peut frapper ces lames sur une buche avec un maillet, & s'apprêter de maniere avec des feuilles de papier, pour recueillir toutes les écailles d'Acier.

Il faut broyer ces écailles sur une plaque de fonte avec une masse, ou sur une enclume avec un marteau, les réduire en poudre impalpable, ensuite la passer à l'eau, & mieux encore, à l'eau-de-vie. Pour s'en procurer de plusieurs degrés: tous ces procédés sont expliqués dans mon art du Coutelier. Cette substance, ainsi pulvérisée, prend le nom de potée d'Acier; il faut la délayer à l'eau-de-vie, & l'outil le plus convenable, est une polissoire de bois sur laquelle est collée une bande de peau de bûle la plus épaisse,

bien arrondie , & poncée quand elle est collée , puis imprégnée de la potée ; c'est le meilleur instrument pour polir l'Acier au noir.

Les premières substances étoient l'Acier fondu à l'aide du soufre ; l'Acier réduit en rouille par le vinaigre , & l'Acier dissous à l'eau-forte ; mais étant pénétré d'un acide , d'où il résulte des défauts dans l'action du poli , au lieu que ma nouvelle étant faite sans l'intermède d'aucun acide ; est exempte de tous les défauts dont les autres sont remplies ; elle est la meilleure , la plus expéditive , & très-préférable au rouge d'Angleterre , qui n'est autre chose que de la roche calcinée dans le fourneau où l'on fond la mine de fer.

Page 61. Il faut être convaincu que le phlogistique n'est point altéré , tant que l'Acier ne se chauffe qu'à la couleur de cerise & de rose ; mais il souffre quand il a atteint le blanc. Or , cette altération seroit nuisible , parce que l'Acier , sortant de cette cuisson , n'est point martelé. On ne forge pas les pièces ; car on ne les fait recuire que pour les mieux limer , & ne pas tant user les limes.

Page 75, L'Acier , ainsi que le fer qu'on forge quarément dans les grosses forges , ont toujours le défaut d'être double au centre de la barre ; il est assez difficile d'en trouver sans ce défaut. Or , cela tient à des opérations particulières , & qui ne peuvent pas trouver place dans ce Mémoire , déjà fort long , par la multitude d'objets que nous avons à parcourir. Je dirai pourtant en passant , que les arts de première nécessité , n'étant exercés que par des Ouvriers qui ne

connoissent que la routine ; qui , n'étant pas en état d'expliquer la nature des matieres , ni les opérations qu'ils exécutent , souvent ils répondent innocemment le contraire du vrai , sur les questions qu'on leur fait.

Or , au milieu de beaucoup d'établissmens & d'écoles publiques , il en manque une , qui sans doute est de la dernière importance , ce seroit la création d'une forge d'instruction publique sur l'art de travailler les métaux. Là , un Professeur Artiste , opérant de ses mains , expliqueroit les différentes qualités des fers & des Aciers , les différens degrés de chaleur qu'un chacun peut supporter , soit au feu , soit sous le marteau ; il feroit voir les bons & les mauvais traitemens , les résultats d'un chacun. Il résulteroit d'un tel établissement , non-seulement plus de grands Artistes ; mais encore des Officiers d'Artillerie , qui connoissant bien la matiere & la nature des opérations , seroient bien plus capables de conduire ces grands travaux , faits pour la défense de la Patrie.

Page 151 au mot étain. Depuis l'envoi de ce Mémoire , je n'ai cessé de faire des expériences pour me rendre un compte plus exact sur l'hypothese du fluide durifique. Je vois , que non-seulement le marteau par son choc durcit le fer , l'Acier & tous les métaux élastiques ; mais encore le laminoir , la filiere au banc & la filiere à faire des vis , les écrouissent aussi avec autant de force que le marteau. Cependant il n'y a point de choc dans ces trois actions ; c'est purement dit un frottement. Mais l'on peut me répondre que ces frottemens sont si puissans , & d'une pression si forte , éprouvée entre des outils d'un Acier trempé dans

toute sa force , que ces trois actions (les deux filieres & le laminoir) peuvent équivaloir au choc de marteau.

Je suis d'accord pour un instant ; mais si l'on veut faire attention , les métaux s'écrouissent aussi par le choc , & par le frottement avec du bois. Pour s'en convaincre , on n'a qu'à prendre des bandes de taule , d'autres qui soient d'Acier , d'autres de cuivre , d'argent & d'or. Après les avoir fait recuire pour les rendre molles , on n'a qu'à prendre une buche de bois dur pour servir d'enclume , & pour marteau un maillet de buis ; avec ces outils , battre les métaux à froid pendant sept à huit minutes chacun ; on les écrouira si sensiblement , qu'on se convaincra aisément de l'élasticité qu'ils sont susceptibles de prendre avec le bois. Ajoutons à cette remarque , que l'action du poli écrouit aussi les métaux , & cela doit être ; car si d'un côté le maillet de bois imite l'impression du marteau d'Acier , par rapport au choc , je dis aussi , que le frottement occasionné par le poli , imite de son côté le frottement du laminoir & des deux filieres. Nous écrouissons donc les métaux aussi bien par le frottement que par le choc , au bois comme à l'Acier ; ce doit donc être une substance qui s'incorpore dans les métaux à mesure qu'un instrument les échauffe : donc le système de l'endurcissement de l'Acier par le resserrement des pores , n'est qu'illusoire.

M. Leroi , Horloger , dans le Supplément , Page 84 & suiv. de son Précis des montres marines , a fait des expériences fort capables de porter des lumie-

res , lorsqu'il a soumis les fils de fer & d'Acier & des lames de ressort , en suspension avec un poids au bout , pour avoir le résultat des vibrations. La lame non trempée a vibré pendant six minutes ; étant trempée a vibré dix minutes , voilà le point. Mais étant poncée , blanchie pour en estimer la couleur du recuit , puis recuite , elle a vibré jusqu'à dix-sept minutes.

Mes expériences se rapportent bien avec les siennes ; mais M. Leroi apperçoit que la vertu vient en partie du recuit ou des autres différens degrés de couleur ; & que moi , je la vois dans le fluide , incorporé dans l'Acier par le frottement , mis en action par la trempe , puis animé par le blanchiment ou frottement , & par le recuit ; & l'on voit par ces expériences , que les recuits couleur de paille , couleur d'or , pourpre , violet , bleu & gris , n'ont point détruit le fluide , ils ont vibré dix-sept minutes à chacun ; mais , qu'ayant fait rougir la lame , les vibrations ont été réduites à six minutes dans leur premier état , parce que le fluide étoit dévoré par le feu. Tous les degrés de recuit n'altèrent donc point l'élasticité du métal , parce que la présence du fluide y est toujours en action ; mais quand on soumet l'Acier à devenir rouge au feu , l'action du fluide cesse , la congélation des sels & des soufres se détruisent , & l'Acier devient dans son premier état , mou.

Les expériences que j'annonce sont si simples ; qu'un chacun peut les répéter pour se convaincre qu'il réside dans l'air une matière , un fluide assez subtil pour pénétrer les métaux par le choc , par le frottement qui s'unit aux sels & aux soufres , &

par-là devient un des principaux agents du durcissement des métaux ; de sorte que ce qu'on appelle écrouir les métaux, c'est proprement dire l'action de les échauffer au point, soit par le choc, soit par le frottement, pour s'emparer du fluide qui l'environne pendant la manutention.

De cette propriété, il en résulte un bien grand avantage dans la société ; c'est que tous les métaux élastiques augmentent leur degré d'élasticité par le frottement, à mesure qu'on les travaille. Par cette conséquence, les instrumens & tous les ustensiles faits de fer ou d'Acier, de cuivre, d'argent & d'or, acquièrent de la densité, & de l'élasticité par l'action du poli. Alors on peut estimer, que les ouvrages les mieux polis, les mieux finis, sont incomparablement plus solides que ceux qui sont moins recherchés.

Cette vérité étant reconnue, on ne doit pas être surpris de voir qu'un essieu de carrosse, qui n'a que dix-huit lignes de diamètre, résiste constamment tant de fois au choc subit sans se casser contre un de charrette, qui porte jusqu'à quatre pouces d'équarrissage ; & cela, parce que celui de carrosse non-seulement est corroyé avec plus de précaution ; mais encore il est équarri & paré au marteau, puis limé, taraudé pour recevoir l'écrou. Toutes ces préparations échauffent la matière, la rendent plus douce, plus élastique, plus écrouie, donc plus chargée de fluide, c'est la trempe qui lui est propre, au lieu que l'essieu de charrette est fait sans préparations sans façons au sortir de la gueuse ; il est forgé ;

chaudes fondantes , & jetté à terre encore très-rouge ; ensuite il est mis en place pour servir , & souvent casse dans la première journée de service , après avoir heurté contre un de carrosse à la course.

Disons poutant la raison pourquoi l'abondance du fluide n'est pas dangereuse dans l'essieu de carrosse comme il l'est dans un ressort : c'est parce qu'il n'est pas développé & congelé avec les sels par une trempe à l'eau , ou dans une autre liqueur fraîche ;

I ne faut à l'essieu que la trempe d'écrouissement & de frottement , & si l'on faisoit rougir au feu l'essieu de carrosse après l'avoir paré & écroui , cette chaude dévoreroit le fluide , la trempe naturelle seroit détruite , & l'essieu ne seroit pas meilleur qu'un de charrette ; mais un Forgeron instruit rendroit la trempe à la matiere en parant & écrouissant de nouveau l'essieu. Il est assez commun dans les grandes Villes de voir casser des essieux de charrettes sans avoir quelque défaut , tandis qu'il est extrêmement rare d'en voir casser de carrosse sans avoir des défauts essentiels , soit une paille , ou d'avoir été surchaufé. D'où peut venir une différence si extrême , si ce n'est d'une manutention , & d'un travail bien concerté & bien-suivi ?

Page 137. La trempe du damas naturel & du factice s'opere de même que celle des autres Aciers ; cependant , pour une arme de guerre ou de chasse , auxquels on fait un tranchant court , fort , & un peu arrondi pour résister aux os & au fer , on peut viser à un degré de dureté de plus. Pour cet effet on peut faire une petite dissolution de sels ,

ou, pour le moins dispendieux, un quart d'urine sur trois quarts d'eau bien froide, mais ne pas augmenter la dose de l'urine ; car les cassures seroient à craindre. Le recuit doit être donné au pourpre, approchant du violet, mais qu'il n'atteigne pas le bleu.

J'ai fait toutes les informations que j'ai cru devoir faire pour m'éclaircir sur la trempe qu'on donne à l'Acier à Damas, en Syrie ; je vais la donner telle qu'elle m'a été rapportée par des Voyageurs. Je dis des Voyageurs, de ceux qui m'ont paru les plus vrais ; car en nulle part on n'en trouve aucune relation écrite, pas même dans l'Encyclopédie.

Auprès de Damas est une manufacture d'armes blanches, de glaives & de couteaux que les Turcs portent à la ceinture ; c'est un laboratoire de Coutelier. Sur le côté du bâtiment situé entre deux montagnes, sont élevés deux murs d'environ quinze pieds de hauteur & trente toises de longueur, mais faite en entonnoir & en éventail, & dont la grande ouverture fait face au nord ; l'autre extrémité de l'entonnoir, terminé par une fente de trois ou quatre pouces de large sur quatre à cinq pieds de haut, fermée par une soupape à coulisse, qu'on leve & baisse promptement par le moyen d'un levier.

On ne pratique l'opération de la trempe que par un grand vent du nord ; la forge sur le côté, & près de l'entonnoir, l'Ouvrier porte la lame toute rouge, la met délicatement dans un trou sur un établi, se retire. On leve la coulisse, le grand volume d'air qui se précipite par l'ouverture, refroidit, & donne une trempe qui n'a pas besoin de recuit. Le tout se

fait avec vitesse , le Trempeur se retire promptement pour ne pas être suffoqué ; car on m'a assuré que la rapidité est si forte , qu'un homme à cheval seroit renversé à trois ou quatre pieds de distance de la fente. Ici le volume d'air peut être comparé à celui qui sort d'un fusil à vent ; en une instant il passe une si grande quantité des parties humides de l'air , qui successivement embrassent l'instrument , l'éteignent & le trempent ; cela est très-possible.

Puisqu'un petit foret, quand il est bien rouge, se-coué avec vivacité à l'air , s'y trempe suffisamment dur pour perforer le cuivre, l'argent & l'or : un sabre qui est fort épais se trempe aussi par le grand volume d'Acier que l'art lui a préparé par deux murailles. D'ailleurs je puis dire que cette trempe n'est certainement pas de la dureté de celle d'eau ; & malgré qu'on ne donne aucun recuit , les sabres n'ont pas plus de résistance que les ressorts de pendule ; on peut s'en assurer sur des vrais Damas , en les fondant avec des limes bâtardes ; & puisque nous sommes plus certain avec la trempe à l'eau & les différens degrés de recuit, donnés à propos , il est inutile de faire construire des bâtimens considérables pour mettre cette trempe en pratique.



EXPLICATION DES FIGURES.

LA Fig. 1^e représente un morceau d'Acier , auquel on a donné une chaude d'essai , dont la pointe est pyramidale , pour en examiner le grain après la trempe , & reconnoître le degré de chaleur qui convient à l'Acier , en cassant un morceau du bout.

La Fig. 2 représente un burin à tranchant , fait de court , & bien dur , étant destiné à sonder la dureté des Aciers & chercher les veines ferreuses. Comme la plus grande dureté fait le mérite de cet instrument , on doit chercher les moyens de lui donner une trempe forte. Or , après l'avoir bien écroui (les cassures n'y sont point nuisibles ,) il faut le tremper dans une dissolution de sels , ou tout uniment , moitié eau fraîche & moitié urine ; ou bien n'ayant ni sel , ni urine , on n'a qu'à tremper deux fois dans l'eau simple , mais bien froide. Autre méthode encore , c'est de faire chauffer à chaude suante un bout d'Acier un peu gros ; étant chauffé à propos , le marteler à petits coups & accélérés , l'entretenir bien rouge sous le marteau jusqu'à ce qu'il soit de force convenable ; étant à ce point , le plonger dans l'eau. Cette trempe est très - dure , mais elle exige une grande vivacité dans le poignet ; de sorte qu'on pêche souvent par le tremper un degré trop bas , & je conclus

que la plus simple méthode est la meilleure ; c'est celle de tremper l'instrument deux fois.

La *Fig. 3* représente un morceau d'Acier qui marque la rose : le pourtour de la cassure est à blanc , selon le grain de l'Acier ordinaire ; mais le milieu est mêlé de violet , de bleu & de pourpre ; voilà ce qui a fait donner à cet Acier le nom d'Acier à la rose , ainsi qu'il est expliqué à la page 35 du Dicours.

La *Fig. 4* représente un morceau d'Acier à la rose , mais aussi à noyau , expliqué à la page 38. On voit la rose dans le milieu de la cassure , environnée par huit interstices , qui indiquent huit lames d'un Acier inférieur , qui en environnent un autre , & lui servent de couverture ou d'enveloppe.

La *Fig. 5* représente quatorze lames d'Acier , dont sept sont rangées selon l'ordre du recuit , expliqué à la page 141 de la troisième Partie. Le n° 1 est la première trempe sans recuit , resté à la couleur naturelle de l'Acier ; le n° 2 est la couleur de paille ou petit jaune ; le n° 3 est la couleur d'or ; le n° 4 est la couleur pourpre ; le n° 5 est le violet ; le n° 6 est le bleu , & le n° 7 est le gris ou la couleur d'eau. Or , ces sept lames sont faites d'Acier fondu d'Angleterre. Le n° 4 fait voir un angle coupé , c'est un effet de la trempe.

Les sept autres lames sont des différens Aciers connus dans le commerce. *A* est d'Acier d'Angleterre. Hustmant , avec les nuances ferrugineuses ; *B* , est une lame d'Acier poule d'Angleterre , qui est l'espece

l'efpece qui approche le plus de l'Acier fondu. *C*, est d'Acier de Sirie, avec une grande veine de fer dans le milieu, & une paille longitudinale à côté. *D*, est une lame d'Acier de Hongrie; on y distingue plusieurs nuances de veines de fer, on voit fa nature fibreufe, & plusieurs caffures qui proviennent des effets de la trempe. *E*, est la lame d'Acier de rives; on voit qu'il prend bien le poli; il n'est pas ferrugineux, mais il est fort filandreux & cendreux: mais j'observe en même temps qu'il est un des plus filandreux de l'efpece. *G*, est une lame d'Acier de Neronville; il prend bien auffi le poli noir, il est un peu cendreux; mais j'observe que j'ai choifi un barreau des plus nets & des plus beaux. Enfin, *H* est la lame de l'Acier d'Allemagne, appellé Erofe de Pont.

La *Figure 6* est une représentation de la méthode que je propofe dans le fupplément, pour redreffer l'Acier courbé à la trempe; *K*, est le barreau d'Acier posé par le côté convexe fur un tasseau de plomb, & l'on frappe fur le côté concave avec le marteau *L* à tranchant fait de court. On peut voir par les *Figures 7 & 8*, la forme exacte de ce marteau, lequel doit avoir une trempe très-dure, afin de pouvoir faire des impressions fur un Acier trempé dur & fans recuit.

Il manquoit à mon Mémoire le rapport de quelques expériences fur la trempe, pour sonder le corps & la différence de l'Acier naturel & de l'Acier factice; en voici les réfultats.

La *Fig. 10* représente une platine de grandeur

O

naturelle, faite d'Acier fondu d'Angleterre, l'épaisseur est d'environ une ligne. Cette platine a été trempée huit fois dans la même eau; les huit trempes ont produit quinze cassures très apparentes, & dont les progrès ont été tels que je l'explique ici. La première trempe n'a produit aucune cassure, & la seconde en a produit une en *A*, qui d'abord n'avoit que cinq lignes de long.

La troisième trempe a fait ouvrir la première du double, & en a produit une en *B*, d'abord de deux lignes.

La quatrième trempe a fait ouvrir la première *A* jusqu'à l'angle *E*, & du même instant elle a pris une direction oblique jusqu'en *F*, & celle en *B* s'est étendue jusqu'en *H*.

La cinquième trempe a fait ouvrir la première *A* jusqu'en *J* allongé: celle en *B* en a produit une en *K* & une en *M*, d'abord de trois lignes.

La sixième trempe a fait ouvrir la première *A* jusqu'en *O*, l'oblique s'est allongée jusqu'en *V*; il s'en est fait une en *G*, une autre en *N*; & ce qu'il y a de bien remarquable, c'est d'avoir fait partir avec éclat tout l'angle figuré par les lignes ponctuées *m*, *M*, lequel a resté dans l'eau.

La septième trempe a fait ouvrir les deux premières *A*, *B*, jusqu'en *P*, *Q*, en a produit une oblique en *V*, une seconde en *R*, une troisième en *S*, & une quatrième en *U*.

La huitième & dernière trempe a produit cinq nouvelles cassures, une en *T*, une en *R*, une en *E*, une en *Q*, la dernière en *Z*; de plus elle a fait

fendre les deux premières *A, B*, jusqu'à leurs extrémités *L, Q, X*, & enfin a fixé les ouvertures au degré où on les voit.

On voit par ces expériences, que la matiere n'a cessé de travailler & de se tourmenter à chaque trempe : la progression en est sensible, puisque les cassures ont augmenté à chaque ttempe. La première n'en a point produit, mais la seconde a commencé par une, la troisieme deux, ainsi des autres, jusqu'à la huitieme qui en a produit cinq, & a fait ouvrir les onze premières. Or, il est croyable que si j'eusse encore soumis cette platine à deux trempes, plusieurs morceaux s'en seroient detachés, ainsi qu'il est arrivé à l'angle *m M* à la fixieme trempe ; j'ai donc cessé à la huitieme, pour laisser la platine dans l'état où elle est, étant plus curieuse que si elle étoit en fragment.

On pense bien que je ne m'en suis pas rapporté à une seule espece d'Acier ; non, sans doute, j'ai suivi de cette maniere les Aciers semantés, lesquels, à peu de chose près, m'ont donné les résultats semblables à l'Acier fondu. Après eux, j'ai soumis à l'expérience les Aciers naturels.

La *Fig. 9* représente une platine d'Acier de Stirie ; je l'ai trempée jusqu'à neuf fois, les progrès ont été à-peu-près semblables. Quant aux grandes cassures, on en compte douze, *i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i*, mais la multitude des petites est innombrable, ce qui m'a fait découvrir que l'Acier fait par semantation, se casse à la trempe, mais ne se fend point ; & qu'au contraire, l'Acier de Stirie, & comme lui

tous les Aciers naturels, ayant la même imperfection de se casser, ont de plus celle de se fendre sur tous les sens ; car elle semble criblée. Delà je conclus que l'Acier fondu d'Angleterre, ainsi que les Aciers semantés, les parties étant plus homogènes, ne reçoit pas le fluide durifique en aussi grande abondance que celui d'Allemagne, & tout ceux qui sont d'Acier naturel ; de sorte que ces derniers, provenant immédiatement de la fonte, sans passer à l'état de fer, sont plus hétérogènes que les autres, & que le grand défaut de se fendre à l'excès, est la cause qui fait casser les ressorts de toutes les espèces.

J'ai poussé l'expérience sur la même matière, mais disposée d'une autre forme. La *Fig. 11* en représente une cylindrique d'Acier de Stirie ; on distingue plusieurs cassures sur l'original, & entr'autres, une longitudinale fort ouverte qui regne d'un bout à l'autre, pénétrant jusqu'au centre, & terminant en deux portions de cercle, comme on voit au bout *J* ; on n'y apperçoit point de cassures transversales, mais c'est l'effet de la forme. C'est un cylindre, il n'y a ni partie faible, ni partie mince ; cependant il arrive qu'à des pièces rondes & des quarrées, il s'y fait des cassures transversales, même dans la première trempe ; mais alors c'est l'effet du marteau. La pièce a été trop écrouie, & s'est surchargée de phlogistique.

La *Fig. 12* représente un morceau d'Acier fondu de forme quarrée, il ne s'y est fait qu'une cassure, décrivant un arc, & telle qu'on la voit de *z* en *Z*.

Voilà l'histoire de la trempe , & les cassures en tout son jour. C'en est assez pour prouver que l'Acier se surcharge de phlogistique à chaque trempe , & j'observe que j'ai fait toutes ces trempes sans tremper l'Acier dans le suif. J'ai donc laissé agir la matiere dans toute sa force , comme aussi je n'ai ajouté aucun sel , ni aucun agent pour hâter , ni empêcher l'effet des cassures.

De toutes ces expériences de soumettre les Aciers à plusieurs trempes , il en résulte une connoissance jusqu'ici inconnue , c'est de pouvoir connoître & s'assurer , si un Acier est Acier naturel ou factice : on n'a qu'à soumettre l'Acier qu'on veut éprouver à sept ou huit trempes , après l'avoir disposé en platine large & mince , l'épaisseur d'une ligne ou environ est convenable à l'épreuve ; & quant à la largeur , un pouce , ou deux , ou trois , donne les mêmes résultats à peu de chose près ; de sorte que quand on aura formé la platine à une ligne d'épaisseur , en deux pouces de large , on la trempera sept ou huit fois , ensuite on la blanchira , ou sur un grès , ou sur la meule , & si l'on voit le métal se fendre dans le goût de la *Fig. 9* , c'est un Acier naturel qui provient de la fonte ; si le métal se trouve avec des cassures seulement , & que tout le corps paroisse net , comme le représente la *Fig. 10* , c'est , à n'en point douter , un Acier factice ou Acier semanté , qui sort de la gueuse , qui a passé à l'état de fer , & qui est devenu Acier par la voie de la semantation.

Ceux qui voudront se procurer une vue des originaux, soit pour les étudier, soit pour la connoissance des différens usages, polis & soumis aux épreuves de la trempe, je les ai déposés au Cabinet d'Histoire Naturelle, au Jardin Royal des Plantes; c'est-là qu'on pourra satisfaire sa curiosité.

Messieurs les Entrepreneurs de la Manufacture de l'Acier de Neronville m'ayant communiqué leurs intentions sur leur fabrique, m'ont invité à l'examen de plusieurs barreaux: je conclus que leurs travaux & leur zele tendent à perfectionner leur matiere, & recueillant les avis des Artistes, ils parviendront à nous procurer de bon Acier national.

F I N.

De l'Imprimerie de J. CH. DESAINT, rue S. Jacques;

AO1 146 1197

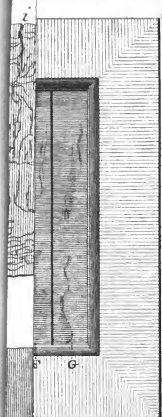


Fig. 4.

 
 
 


Fig. 8.



2.

Fig. 2.



6.



=

J.

des
leq
de
&
qui
vra
mil

=

I

Ge
R
P
n
d
e
l
c
c

A P P R O B A T I O N.

J'AI lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, le *Mémoire sur l'Acier*, dans lequel il est traité de ses différentes qualités, de la maniere de le forger, de l'employer & de le tremper, & je n'y ai rien trouvé qui pût empêcher l'impression de cet Ouvrage utile. A Paris, ce premier Février mil sept cent soixante-dix-neuf.

S A G E.

P R I V I L E G E D U R O I.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre. A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra. SALUT. Notre amé le sieur PERRER, Nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé : *Mémoire sur l'Acier, des différentes qualités de ce Métal*; s'il Nous plaçoit lui accorder nos Lettres de Permission pour ce nécessaire. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de cinq années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance. A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le registre de la Communauté des Imprimeurs & Li

braires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, que l'impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance de la présente Permission ; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, es mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMENIL, qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMENIL : le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la Copie des Présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission ; & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir. DONNÉ à Paris le vingtième jour du mois d'Octobre l'an mil sept cent soixante-dix-neuf, & de notre Règne le sixième. Par le Roi en son Conseil. LE BEGUE.

Registré sur le Registre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 1673. Fol. 212, conformément aux dispositions énoncées dans la présente Permission : & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit exemplaires prescrits par l'article CVIII du Règlement de 1723. A Paris ce 22 Octobre 1779.

A. M. LOTTIN, l'ainé, Syndic.

6★
187
B
27





